

Указания по технике безопасности при использовании аппарата для муфтовой сварки.

- Безопасная работа устройства возможна только в том случае, если пользователь прочитает руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности и будет соблюдать содержащиеся в них инструкции.
 - Запрещается прикасаться к горячим поверхностям аппарата для муфтовой сварки. Внимание, опасность ожога! На нагревательном элементе температура может достигать 279°C.
 - Контакт с электропроводкой опасен для жизни или может привести к взорваннию. Если не прикасайтесь к кабелю, а немедленно извлеките сетевую вилку из розетки. Запрещается использовать устройство по поврежденным кабелям. Если сетевой кабель прибора поврежден, во избежание возникновения ущерба он должен быть заменен производителем, его клиентской службой или другим подобным квалифицированным лицом.
 - Данного инструмента ни в коем случае не должен использоваться детьми или лицами с отставанием в развитии физических, сенсорных или умственных способностей или недостатком опыта и знаний. Детям запрещается играть с прибором. Осторожна пользовательское гаджетоуклонение не должно быть осуществлено деяниями.
 - Управление, техобслуживание и уход разрешается выполнять только обученному персоналу с учетом предписаний по свариванию искусственных материалов, принятых в стране использования.
 - Нагревательный элемент используется только в безопасном, работоспособном состоянии.
 - Сварное соединение разрешается проверять напряжением, безэлектрическим при проведении дальнейших работ по прокладке, током испытанием необходимого времени охлаждения.
- Внимание!** Когда данный инструмент не находится в употреблении, его следует установить на предназначенную для него стойку.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ (рисунок 1)

Модель CR-RIO-40	Модель CR-RIO-63	Модель CR-ZRIO-63T & CR-ZRIO-110T
1. Портставка	1. Портставка	1. Портставка
2. Настольные тиски с винтовым зажимом	2. Настольные тиски с винтовым зажимом	2. Настольные тиски с винтовым зажимом
3. Стальной болт	3. Стальной болт	3. Стальной болт
4. Нагревательные сердечники	4. Стальной шестигранник	4. Стальной шестигранник
5. Сетевой кабель	5. Нагревательные сердечники	5. Нагревательные сердечники
6. Рукоятка	6. Сетевой кабель	6. Сетевой кабель
7. Термоизолирующий щиток	7. Рукоятка	7. Рукоятка
8. Нагревательная плита	8. Термоизолирующий щиток	8. Термоизолирующий щиток
9.	9. Нагревательная плита	9. Нагревательная плита
10.	10. Панель управления	10. Панель управления
11.	11. Дополнительная рукоятка (только модель CR-ZRIO-110T)	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	CR-RIO-40	CR-RIO-63	CR-ZRIO-63T	CR-ZRIO-110T
Номинальное напряжение	220/230V~	220/230V~	220/230V~	220/230V~
Мощность	600 / 650 W	800 / 870 W	800 / 870 W	1200 / 1300 W
Частота	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Температура	260°C ±5%	260°C ±5%	200 - 279°C ±5%	200 - 279°C ±5%
Масса	1,6 kg	1,68 kg	1,8 kg	2,0 kg
Размеры	340x122x50 mm	370x135x50 mm	370x135x50 mm	380x155x60 mm



Класс защиты I

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

Прибор разрешается подключать только к однофазной сети переменного тока 220/230 В и только к сетевому напряжению, указанному на заводской табличке с техническими данными. В токовой цепи должен быть предохранитель на 16 A. Прибор разрешается подключать только к розеткам, оборудованным защитным проводом. Кроме того, рекомендуется установить устройство защитного отключения при появлении тока утечки.

МОНТАЖ (рисунок 2)

Аппарат для сваривания муфт при работе должен быть установлен на стойку из комплекта поставки. Для ergonomicкой работы аппарат для муфтовой сварки можно установить как горизонтально, так и вертикально во входящие в комплект поставки настольные тиски с винтовым зажимом.

Внимание! Во избежании ожогов обеспечьте устойчивое положение устройства.


МОНТАЖ ИНСТРУМЕНТА (рисунок 3)
- Чтобы установить соответствующие нагревательные сердечники, выкрутите винт с внутренним шестигранником из половины сердечника, проделите винт сквозь половинку сердечника, которая не имеет разъема и через отверстия, затем накрутите вторую половинку сердечника на винт с внутренним шестигранником и затяните винт шестигранником SW6.
- При этом вторую половинку сердечника удерживайте от прокручивания стопорным болтом в предназначенном для нее отверстии (Модели CR-RIO-63, CR-ZRIO-63T, CR-ZRIO-110T)

ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Модель CR-RIO-40 и CR-RIO-63
Прибор не имеет отдельного выключателя ВКЛ/Выкл., он включается подсоединением сетевой вилки к сети и выключается отсоединением сетевой вилки от сети.

- чтобы начать процесс сварки, необходимо нагреть прибор до рабочей температуры.
- При включении прибора в сеть загорается красный светодиод = прибор нагревается. По достижении температуры сварки красный светодиод гаснет, и загорается зеленый светодиод. Текущий прибор готов к работе.

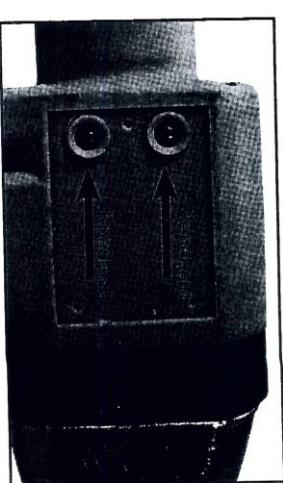


Модели CR-ZRJO-631 и CR-ZRJO-110T
Устройство не имеет отдельного выключателя ВКП/ВЫКП. Если сетевая вилка включена в сеть, то устройство автоматически нагревается до 279°C.

На панели управления температурой можно плавно регулировать от 200 до 279°C.
Чтобы задать определенную температуру, выполните следующие действия:

1. На подключенной к сети устройстве нажмите кнопку SET (НАСТРОЙКА), начнёт мигать разряд единиц на индикаторе температуры.
2. Кнопками Вверх и Вниз можно увеличивать или уменьшать значение.
3. После того как вы установили значение, нажмите кнопку Далее, чтобы установить следующий разряд значения.
4. Дойдя до требуемого значения, для подтверждения снова нажмите кнопку SET (НАСТРОЙКА).
5. Если светится красный светодиод HEAT, это значит, что достигнуто требуемое значение температуры, и прибор больше не требуется. Если красный и зеленый светодиоды светятся поочередно, это значит, что прибор приближается к требуемой температуре.

Если светится зеленый светодиод RDY, это значит, что достигнуто требуемое значение температуры, и прибор больше не требуется.

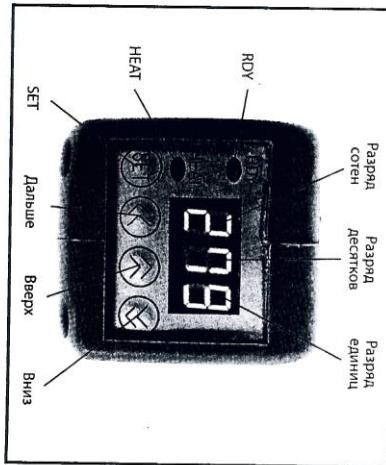

Внимание: В разряде единиц можно устанавливать значения от 0 до 9, в разряде десятков – от 0 до 7. Разряд сотен не регулируется!

Чтобы избежать повреждения прибора:
1. Находясь в холдинговом состоянии невозможно задавать друг другу температуру.
2. Кнопками Вверх и Вниз можно увеличивать или уменьшать значение.
3. После того как вы установили значение, нажмите кнопку Далее, чтобы установить следующий разряд значения.
4. Дойдя до требуемого значения, для подтверждения снова нажмите кнопку SET (НАСТРОЙКА).
5. Если светится красный светодиод HEAT, прибор нагревается. Если светится зеленый светодиод RDY, это значит, что достигнуто требуемое значение температуры, и прибор больше не требуется. Если красный и зеленый светодиоды светятся поочередно, это значит, что прибор приближается к требуемой температуре.

- Грубую и фасонную деталь плотно по оси надавите на нагревательный сердечник и втулку, установленные на нагревательном элементе, и зафиксируйте.
- Затем удерживайте фиксацию в течение времени нагрева согласно таблице T2 – T4.
- На панели управления температурой можно плавно регулировать от 200 до 279°C.

Внимание: Трубу и муфту в холдинговом состоянии невозможно задавать друг другу.

- После истечения времени нагрева трубы и фасонную деталь резко стяните с нагревательного сердечника и втулки и немедленно (соответствующее время не претендует на таблицу T2 – T4), не поворачивая свинцовую винт винты до метки.
- Удерживайте фиксацию полученного соединения согласно таблице T2 – T4, после чего дайте ему остыв.

- Сварное соединение разрезается подвергать нагрузкам, возникающим при проведении дальнейших работ по прокладке, только по истечении необходимого времени охлаждения.

После окончания работ нагревательный сердечник и втулку следует очистить неволокнистой бумагой, а при необходимости и спиртом.

Внимание! Предварительно охладите прибор!

Указания к табл. T1 – T4:
Указанные в таблице параметры сварки являются лишь ориентировочными значениями, на которые фирма ROTHENBERGER INDUSTRIAL не предоставляет гарантию.
В отдельных случаях следует обязательно запросить у изготовителя труб и фасонных деталей характерные для данного материала параметры обработки.

Трубы и фасонные детали можно приобрести в местном специализированном магазине.

Единицы измерения: мм = миллиметры / с = секунды / мин. = минуты

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Всегда соблюдайте правила техники безопасности. Перед выполнением любых работ по техобслуживанию и извлеките сетевую вилку из розетки.
- Проверяйте нагревательный сердечник и втулку на предмет повреждений покрытия. В случае повреждений их необходимо заменить.
- Удалите остатки материала неволокнистой бумагой и спиртом.
- При повреждении сетевого кабеля замените его специальным кабелем.
- Для очистки прибора запрещается использовать чистящие средства, содержащие растворитель, поскольку это может повредить детали из пластмассы.
- Ремонт рекомендуется выполнять только в сервисной мастерской или привлекать специалистов производителя.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Концы трубы сканивать согласно таблице T1. Соединительную поверхность трубы следует обрабатывать непосредственно перед началом сварки.
- Срединную поверхность трубы обработайте согласно указанным изготовителем трубы.
- На конце трубы сделайте отметку глубины установки на расстоянии 1 согласно таблице T1.
- d** = Диаметр трубы Ø в мм
- b** = Кант трубы в мм
- a** = Глубина посадки в мм
- Фасонную деталь внутренней следует тщательно очистить обезжиривающим средством (например, спиртом) и неволокнистой и некрашенной бумагой.
- Ремонт рекомендуется выполнять только в сервисной мастерской или привлекать специалистов производителя.

ВНИМАНИЕ! УЧИТАЙТЕ АТМОСФЕРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ!

ПРОЦЕСС СВАРКИ (РИСУНОК 4)

- Чтобы обеспечить правильное сваривание трубы и муфты, и тем самым гарантировать оптимальное прохождение средства, отметьте на подлежащей сварке трубе глубину установки в соответствии с данными из таблицы 1.
- Примеч:** Наружный диаметр трубы равный 20 мм, означает глубину установки 1, рабочую 14 мм.

УТИЛИЗАЦИЯ

Данный символ указывает на то, что согласно директиве по отходам электрическим и электронным приборам

необходимо сдать в предусмотренный для этого пункта сбора. Это может быть сделано в форме возврата при покупке аналогичного изделия или путем сдачи этого пункта сбора на переработку электрических и электронных приборов.

Неизглаженное обращение с отслужившим свой срок устройства может окказаться негативным воздействием на окружающую среду и здоровье.

Надлежащая утилизация данного изделия кроме прочего вносит свой вклад в эффективное использование природных ресурсов.

Информацию о пунктах сбора отслуживших своих сроков устройства можно получить в горячей линии производителя, службе, занимающейся вывозом мусора.

