

foiler / foiler ETL

Operating Manual



Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil /Switzerland
Tel. +41 41 662 74 74
Fax +41 41 662 74 16
www.weldy.com



English

Operating Instructions

3



Français

Notice d'utilisation

16

٢٩

تعليمات التشغيل

عربي



Русский

Руководство по эксплуатации

42



日本語

操作説明書

55



中文

操作说明书

68



ไทย

คำแนะนำในการใช้งาน

81

**Table of Contents**

1. Important Safety Notes.....	4
1.1 Intended use	5
1.2 Non-intended use.....	5
2. Technical data	5
3. Transport	5
4. Your foiler / foiler ETL.....	6
4.1 Type plate and identification.....	6
4.2 Scope of delivery	6
4.3 Overview of the device parts	7
4.3.1 Overview of the foiler device parts	7
4.3.2 Overview of the foiler ETL device parts.....	8
5. Settings on the foiler / foiler ETL.....	8
5.1 Welding nozzle settings.....	9
5.2 Changing the welding nozzle	9
5.3 Setting the track guide roller (foiler ETL only).....	10
6. Commissioning your foiler.....	10
6.1 Working environment and safety.....	10
6.2 Operating conditions.....	11
6.3 Switching on	11
6.4 Adjusting the settings on the terminal (10)	11
6.5 Welding parameters	12
6.6 Tool positioning	12
6.7 Welding procedure	12
6.8 Switching off	12
7. Quick Reference Guide for the foiler	12
7.1 Switching on / Starting.....	12
7.2 Switching off	13
8. Commissioning your foiler ETL.....	13
8.1 Working environment and safety.....	13
8.2 Operating condition	13
8.3 Track guide roller (foiler ETL).....	13
8.4 Welding parameters	14
8.5 Tool positioning	14
8.6 Welding procedure	14
8.7 Switching off	14
9. Quick Reference Guide for the foiler ETL.....	14
9.1 Switching on / Starting.....	14
9.2 Switching off	14
10. Frequently asked questions, causes and measures.....	15
11. Accessories	15
12. Service and repair	15
13. Warranty	15
14. Declaration of conformity	15
15. Disposal	15



Congratulations on purchasing your foiler / foiler ETL!

You have chosen a first-class automatic hot-air welding machine which has been designed and manufactured in accordance with the very latest knowledge available in the plastics-processing industry. High-quality materials have been used in its manufacture.

WELDY foiler / foiler ETL

Welding machine

1. Important Safety Notes

You must read these Operating Instructions prior to commissioning the machine. These Operating Instructions must be kept with the device at all times. If you pass the device on to another person, you must include the Operating Instructions.

In addition to the safety information in the individual chapters of these Operating Instructions, the following requirements must be strictly complied with at all times.

Warning



Danger to life! Before opening the device, disconnect the power plug from the outlet, because live components and connections are being exposed.



Danger of fire and explosion caused by improper use of the automatic welding machine (e.g., material overheating), and particularly in the vicinity of flammable materials and explosive gases.



Risk of burning! Do not touch heating element tube and nozzle when they are hot. Always allow the device to cool down first.
Do not point the hot air flow at people or animals.



Connect the device to an **outlet with a protective conductor**. Any interruption of the protective conductor inside or outside the device is dangerous!
Only use extension cables with protective conductors.

Caution



The **nominal voltage** indicated on the device must match the **nominal voltage** on site. If the line voltage fails, the hot air blower and the drive must be switched off, move out the hot air blower.



A circuit breaker is **urgently required** for personnel protection when the device is used on construction sites.



The device **must be monitored at all times during operation**. Waste heat can reach flammable materials that are not in view. The device may be used only by **trained specialists** or under their supervision. Children are not permitted to operate the equipment under any circumstances.



Protect the device against **humidity and dampness**.

1.1 Intended use

The foiler / foiler ETL is designed for lap welding of tarpaulins and billboards in professional applications.

Only genuine Weldy spare parts and accessories may be used. Failure to use such spare parts and accessories will invalidate the warranty and guarantee.

Welding processes and types of material

- Overlap welding of thermoplastic sealing sheets (PVC, PP, PE, ECB, EVA, FPO, PIB, PMI, PO, TPO)
- Welding width 20 and 30 mm

1.2 Non-intended use

Any use other than or beyond that described above is deemed unintended.

2. Technical data

We reserve the right to make technical changes.

		foiler	foiler ETL
Nominal voltage	V~	230	
Nominal output	W	2100	1700
Frequency	Hz	50 / 60	
Temperature	°C	80 – 530	80 – 530
Speed	m/min.	1.0 – 7.5	
Emission level	L _{pA} (dB)	67	
Dimensions (L × W × H)	mm	445 × 276 × 280	
Weight (w/o additional weight)	kg	10.8	
Mark of conformity		CE	
Protection Class I		(IP)	


3. Transport

The **hot-air blower (4)** MUST be allowed to cool down prior to transport.




Never use the **carrying handle (20)** on the device or the transport box for transport with a crane.



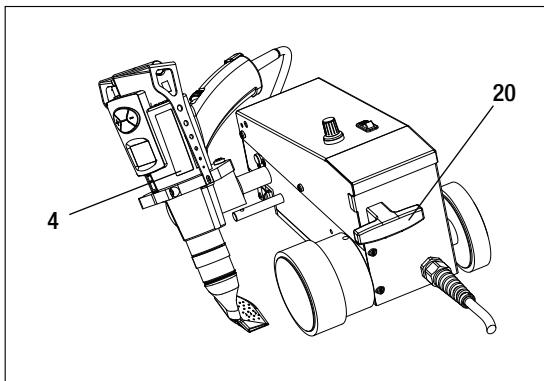

Use the **carrying handle (20)** and the **hot-air blower (4)** to lift the automatic hot-air welding machine by hand.

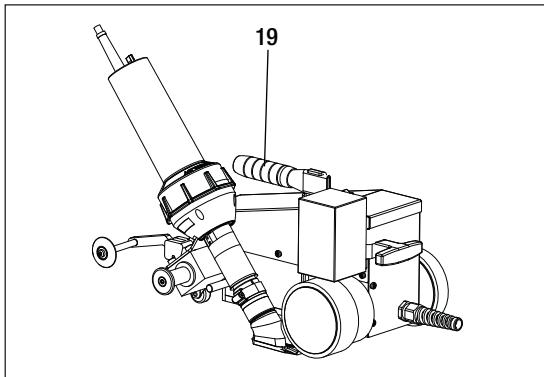

If assembled (available as an option): Use the carrying handle of the additional weight with **handle (19)** in the center to lift the automatic hot-air welding machine by hand.

4. Your foiler / foiler ETL

4.1 Type plate and identification

The model and serial number are indicated on your device's type plate. Copy this information into your Operating Instructions and quote it in all correspondence with our representatives or authorized service points.

Model:.....


Serial number:.....

4.2 Scope of delivery

- 1 Device
- Operating instructions


4.3 Overview of the device parts

4.3.1 Overview of the foiler device parts

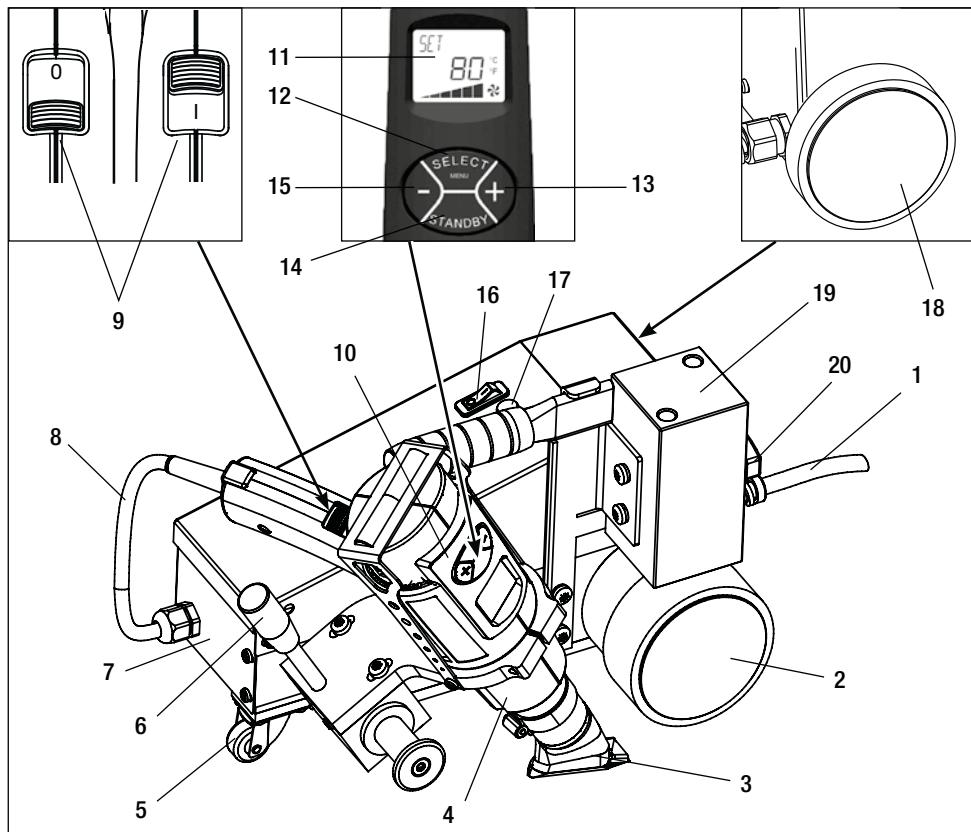

- 1. Power supply cord
- 2. Drive/pressure roller
- 3. Welding nozzle
- 4. Hot-air blower
- 5. Steering roller
- 6. Positioning lever
- 7. Housing/chassis
- 8. Connection cable
- 9. Air-blower switch
- 10. Terminal
- 11. Display
- 12. SELECT Menu button
- 13. PLUS button
- 14. STANDBY/COOL DOWN button
- 15. MINUS button
- 16. Drive switch
- 17. Potentiometer for welding speed
- 18. Drive roller
- 19. Additional weight with handle (optional)
- 20. Carrying handle

4.3.2 Overview of the foiler ETL device parts

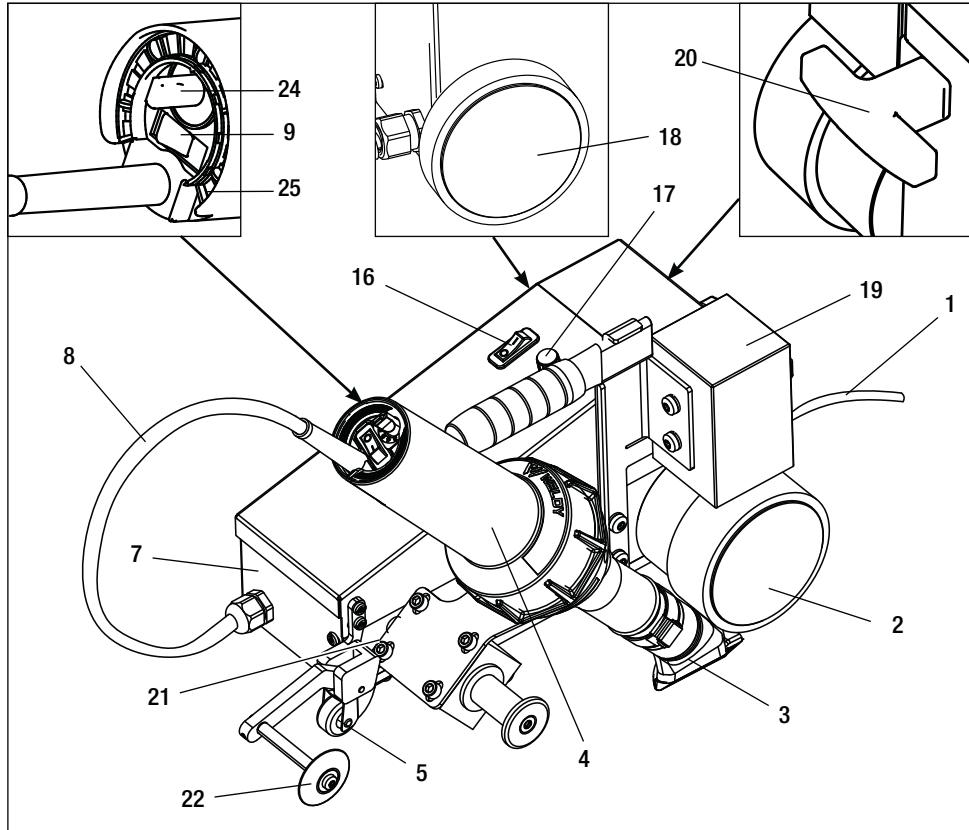

- 1. Power supply cord
- 2. Drive/pressure roller
- 3. Welding nozzle
- 4. Hot-air blower
- 5. Steering roller
- 7. Housing/chassis
- 8. Connection cable
- 9. Air-blower switch
- 16. Drive switch
- 17. Potentiometer for welding speed
- 18. Drive roller
- 19. Additional weight with handle (optional)
- 20. Carrying handle
- 21. Snap switch (foiler ETL)
- 22. Track guide roller (foiler ETL)
- 24. Potentiometer for temperature adjustment
- 25. Air filter

5. Settings on the foiler / foiler ETL



Safety precautions



Allow the device to cool down.

Before commencing the settings, check that the hot-air blower has been switched off at the **main switch (9)** and the **power supply cord (1)** has been disconnected from the line supply.


5.1 Welding nozzle settings

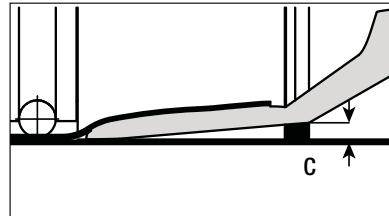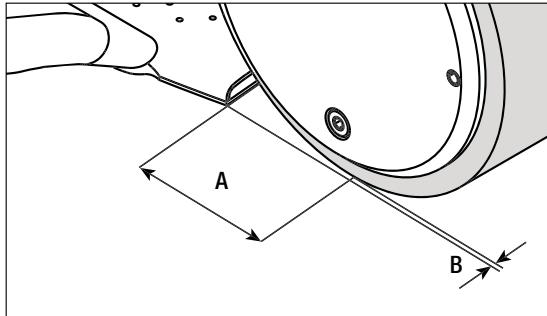

A = 30 – 40 mm

B = 1 – 2 mm


C = 1 – 2 mm

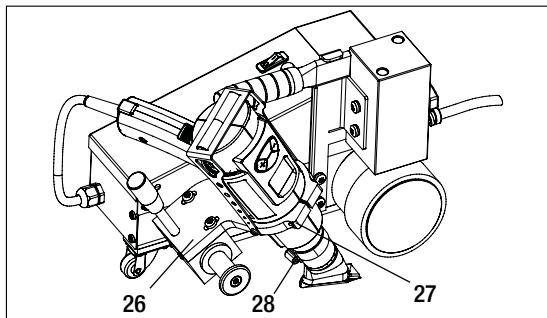

foiler

The position of the welding nozzle can be adjusted in the following three places:

- Hexagon socket screws (26)
- Hexagon socket screw (27)
- Screw collar (28)

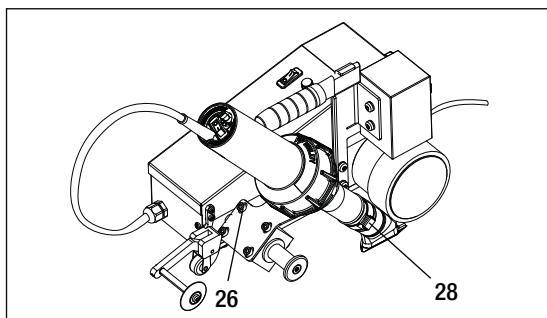

foiler ETL


The position of the welding nozzle can be adjusted in the following three places:

- Hexagon socket screws (26)
- Screw collar (28)

5.2 Changing the welding nozzle


Change the welding nozzle to the required width as necessary (not included in the scope of delivery).

After changing the welding nozzle, you MUST check the position (as described under Setting the welding nozzle).

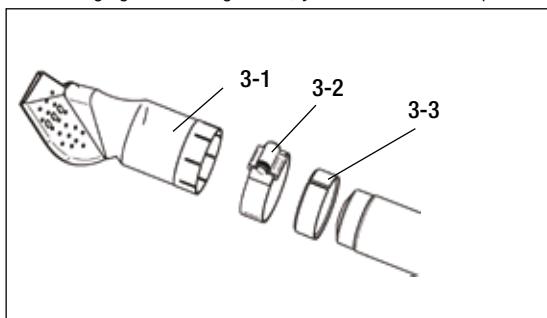

1. Unscrew the screw collar (3-2).
2. Remove the current welding nozzle (3-1).
3. Attach the adapter ring (3-3) and the required welding nozzle (3-1).
4. Tighten the screw collar (3-2) a little.
5. Set the welding nozzle (3-1) (see Setting the welding nozzle).
6. Screw the screw collar (3-2) tight again.

5.3 Setting the track guide roller (foiler ETL only)

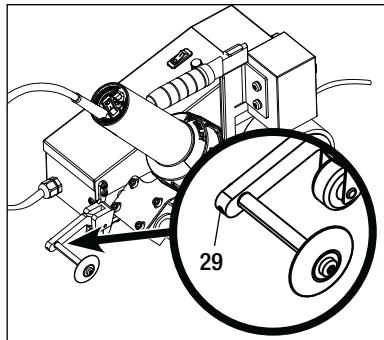

The track guidance can be adjusted by loosening the **hexagon socket screw (29)** and with help from the marking.

6. Commissioning your foiler

6.1 Working environment and safety




The automatic hot-air welding machine should only be used in the open or in a well-ventilated area. Never use the automatic hot-air welding machine in a potentially explosive or highly flammable atmosphere and always keep your distance from flammable materials or explosive gases.

Read the material safety data sheet provided by the material manufacturer and follow the instructions it contains. Be careful not to burn the material during welding.

The device must only be used on a horizontal and fireproof surface.

Power supply failure and interruptions to operation

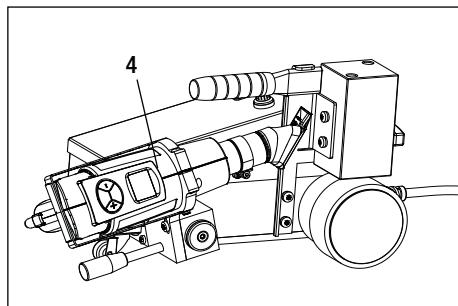

If the power supply fails, if operation is interrupted or to cool down the device, swing the **hot-air blower (4)** into the parking position.

Power supply cable and extension cable

- The nominal voltage indicated on the device (see nameplate) must correspond to the line voltage.
- The **power supply cord (1)** must be able to move freely and must not hinder the user or third parties while working (trip hazard).
- Extension cables must be authorized for the utilization site (e.g. outdoors) and be marked accordingly. Observe the necessary minimum cross-section for extension cables as required.

Power supply equipment

When using power supply equipment, please note that such equipment must be grounded and fitted with a circuit breaker. The formula "**2 x nominal output of the automatic hot-air welding machine**" is used to calculate the nominal output of power supply equipment.


6.2 Operating conditions

- Check the **welding nozzle (3)** basic setting.
- Connect the tool to the line supply. The line voltage must correspond with the voltage rating stated on the tool.

6.3 Switching on

Set the **air blower switch (9)** to I. Press the **SELECT button (12)** once.


The heating process starts with the last-saved settings. Select the desired program or program the temperature and air flow as required.

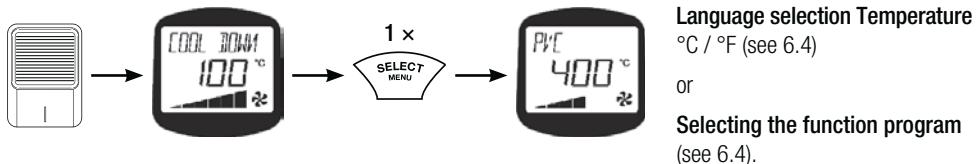


6.4 Adjusting the settings on the terminal (10)

Start by pressing the **SELECT Menu button (12)**. Note: When an indication flashes on the **display (11)**, a change can be initiated by pressing either the **PLUS (13)** or **MINUS (15)** button. Press the **SELECT button (12)** again to go to the next step.

Language selection, temperature unit °C / °F

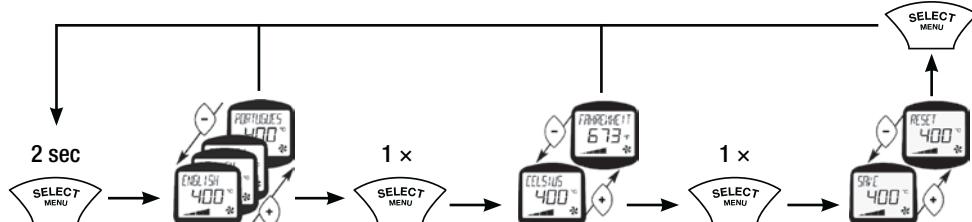


Selecting the function program

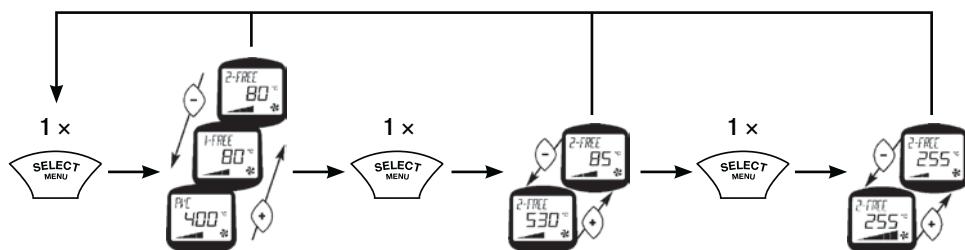

1. Welding PVC
2. 1-Free setting
3. 2-Free setting

The name of the program corresponding to the selected function program flashes on the display. Longer text scrolls across the screen after 2 seconds and the name of the program is displayed again after 2 cycles. Within this period, the **SELECT Menu button (12)** can be pressed again to adjust the temperature or the air flow.

Selecting STANDBY or COOL DOWN

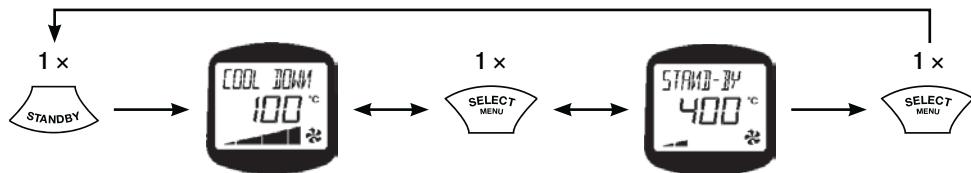

- To pause work briefly, press the **STANDBY button (14)** twice. Power consumption is reduced.
- When you have finished work, always press the **STANDBY button (14)** to select COOL DOWN. Switch off the tool according to chapter 6.11 Switching off.

6.5 Welding parameters

- Set the **potentiometer for the welding speed (17)** to the required value.
- Set the **air-blower switch (9)** to position I. Set the temperature and the air flow to the required values and heat up for approx. 5 minutes.
- The contact pressure is affected by the weight of the automatic hot-air welding machine itself.
- Use the additional weight accessory as required (optional).

6.6 Tool positioning

- Use the **positioning lever (6)** to turn the **hot-air blower (4)** up as far as the stop.
- Position the automatic welding machine on the overlap of the material to be welded. The outside edge of the **drive/pressure roller (2)** must line up with the overlap edge of the material to be welded.

6.7 Welding procedure



Perform a test weld according to the welding instructions supplied by the material manufacturer and conforming to national standards or guidelines. Check the test weld. Adapt the welding temperature (welding parameters) as necessary.

- Use the **positioning lever (6)** to turn the **hot-air blower (4)** down as far as the stop and at the same time turn on the **drive switch (16)** (the welding process starts).
- Supervise the welding process. Correct the welding speed with the **potentiometer (17)** as necessary. Guide the automatic welding machine by its chassis along the length of the overlap.
- When welding has finished, use the **positioning lever (6)** to swing up the **hot-air blower (4)** as far as the stop.
- Switch off the **drive switch (16)**.

6.8 Switching off

To cool down the hot-air blower, press the **STANDBY button (14)** (COOL DOWN setting). When the unit has cooled down (after approx. 6 minutes) set the **air-blower switch (9)** to 0.

Then disconnect the **power supply cord (1)** from the electricity supply.



- Wait for the device to cool down.
- Check the **power supply cord (1)** and plug for electrical and/or mechanical damage.
- Clean the **welding nozzle (3)** with a wire brush.

7. Quick Reference Guide for the foiler

7.1 Switching on / Starting

1. Connect the line voltage plug.
2. Switch on the **air-blower switch (9)** for the **hot-air blower (4)**.
3. Select/set welding program.
4. Set the speed at the **potentiometer (17)**.
5. Swing the **hot-air blower (4)** and switch on the **drive switch (16)** at the same time.

7.2 Switching off

1. Swing the **hot-air blower (4)** up into the parking position and switch off the **drive switch (16)**.
2. Press the **STANDBY button (14)** on the **hot-air blower (4)** and allow the device to cool down.
3. Switch off the **air-blower switch (9)** for the **hot-air blower (4)**.
4. Disconnect the line voltage plug.

8. Commissioning your foiler ETL

8.1 Working environment and safety




The automatic hot-air welding machine should only be used in the open or in a well-ventilated area. Never use the automatic hot-air welding machine in a potentially explosive or highly flammable atmosphere and always keep your distance from flammable materials or explosive gases.

Read the material safety data sheet provided by the material manufacturer and follow the instructions it contains. Be careful not to burn the material during welding.

The device must only be used on a horizontal and fireproof surface.

Power supply failure and interruptions to operation

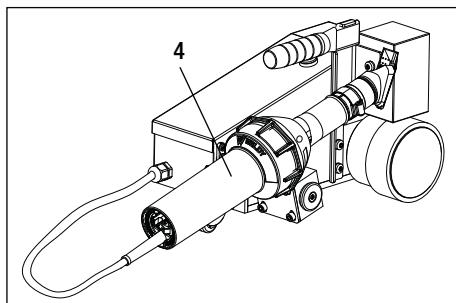

If the power supply fails, if operation is interrupted, or to cool down the device, swing the **hot-air blower (4)** into the parking position.

Power supply cable and extension cable

- The nominal voltage indicated on the device (see nameplate) must correspond to the line voltage.
- The **power supply cord (1)** must be able to move freely and must not hinder the user or third parties while working (trip hazard).
- Extension cables must be authorized for the utilization site (e.g. outdoors) and be marked accordingly. Observe the necessary minimum cross-section for extension cables as required.

Power supply equipment

When using power supply equipment, please note that such equipment must be grounded and fitted with a circuit breaker.

The formula "**2 x nominal output of the automatic hot-air welding machine**" is used to calculate the nominal output of power supply equipment.

8.2 Operating condition

- Check the **welding nozzle (3)** basic setting.
- Connect the tool to the line supply. The line voltage must correspond with the voltage rating stated on the tool.

8.3 Track guide roller (foiler ETL)

- Adjust the **track guide roller (22)** (see Chapter 5.3).

8.4 Welding parameters

- Set the **potentiometer for the welding speed (17)** to the required value.
- Set the **air-blower switch (9)** to position I. Adjust the temperature as required with the **potentiometer (24)**. The heat-up period is approx. 5 minutes.
- The contact pressure is affected by the weight of the automatic hot-air welding machine itself.
- Use the additional weight accessory as required (optional).

8.5 Tool positioning

- Swivel the **hot air blower (4)** up as far as the stop.
- Position the automatic welding machine on the overlap of the material to be welded. The outside edge of the **drive/pressure roller (2)** must line up with the overlap edge of the material to be welded.
- The **track guide roller (22)** must line up with the overlap edge of the material to be welded.

8.6 Welding procedure



Perform a test weld according to the welding instructions supplied by the material manufacturer and conforming to national standards or guidelines. Check the test weld. Adapt the welding temperature (welding parameters) as necessary.

- Foiler ETL: Swivel the **hot-air blower (4)** down under as far as the stop; the **snap switch (21)** automatically starts the motor drive (the welding process starts).
- Monitor the welding process. If necessary, adjust the welding speed with the **potentiometer (17)**. Guide the welding machine along the overlap with help from the **housing (7)** and the **track guide roller (22)**.
- When welding has finished, swing up the **hot-air blower (4)** as far as the stop.

8.7 Switching off

- Turn the **potentiometer (24)** to position 0 in order to cool down the **hot-air blower (4)**. When the tool has cooled down (after approx. 6 minutes), set the **hot-air blower switch (9)** to 0.
- Then disconnect the **power supply cord (1)** from the electricity supply.



- Wait for the device to cool down.
- Check the **power supply cord (1)** and plug for electrical and/or mechanical damage.
- Clean the **welding nozzle (3)** with a wire brush.

9. Quick Reference Guide for the foiler ETL

9.1 Switching on / Starting

1. Connect the line voltage plug.
2. Switch on the main switch for the **hot-air blower (9)**.
3. Select/set the temperature with the **potentiometer (24)**.
4. Set the speed at the **potentiometer (17)**.
5. Swing the **hot-air blower (4)**.

9.2 Switching off

1. Swing the **hot-air blower (4)** up into the parking position.
2. Set the **potentiometer (24)** on the **hot-air blower (4)** to 0 and allow the device to cool down.
3. Switch off the main switch for the **hot-air blower (9)**.
4. Disconnect the line voltage plug.

10. Frequently asked questions, causes and measures

Poor quality welding result:

- Check the drive speed and the welding temperature.
- Clean the **welding nozzle (3)** with a wire brush.
- **Welding nozzle (3)** set incorrectly (see Setting the welding nozzle)

The required welding temperature has still not been reached after a maximum of 5 minutes:

- Check the line voltage.

11. Accessories

Only genuine Weldy spare parts and accessories may be used. Failure to use such spare parts and accessories will invalidate the warranty and guarantee.

For more information, go to www.weldy.com

12. Service and repair

Repairs may only be carried out by local Weldy partners. Only genuine accessories and spare parts may be used. For more information, go to www.weldy.com.

13. Warranty

- The guarantee or warranty rights granted for this device by the direct distribution partner/salesman apply after the date of purchase.
- In the event of a guarantee or warranty claim (verification by invoice or delivery note), manufacturing or processing errors will be rectified by the sales partner through replacement delivery or repair.
- Other guarantee or warranty claims are excluded within the framework of mandatory law.
- Damages resulting from natural wear, overload, or improper handling are excluded from the warranty.
- Heating elements shall be excluded from warranty obligations or guarantees.
- No guarantee or warranty claims exist for devices which have been converted or changed by the purchaser or for which non-original Weldy spare parts have been used.

14. Declaration of conformity

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil, Switzerland confirms that this product fulfils the requirements of the following EU Guidelines in the models that we have made available for purchase.

Guidelines: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Harmonized standards: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Name of the authorized document official: Volker Pohl, Manager Product Conformity

Kaegiswil, 08/31/2017

Bruno von Wyl
Bruno von Wyl, CTO

Christoph Baumgartner, GM
d. Baug

15. Disposal



Never dispose of electrical equipment with household refuse!

Electrical equipment, accessories, and packaging should be subjected to environmentally friendly recycling.

**İçindekiler**

1. Önemli Güvenlik Notları	17
1.1 Kullanım amacı	18
1.2 Amacı dışında kullanım	18
2. Teknik veriler	18
3. Nakliyat	18
4. foiler / foiler ETL	19
4.1 Tip plakası ve kimlik	19
4.2 Teslimat kapsamı	19
4.3 Cihaz parçalarına genel bakış	20
4.3.1 foillerin parçalarına genel bakış	20
4.3.2 foiler ETL'nin parçalarına genel bakış	21
5. foiler / foiler ETL üzerindeki ayarlar	21
5.1 Kaynak nozülü ayarları	22
5.2 Kaynak nozültünü değiştirme	22
5.3 Kılavuz rulmanı ayarlama (sadece foiler ETL)	23
6. Folyo makinenizi devreye alma	23
6.1 Çalışma ortamı ve güvenlik	23
6.2 Çalıştırma koşulları	24
6.3 Açma	24
6.4 Bağlantı ucundaki ayarların değiştirilmesi (10)	24
6.5 Kaynak parametreleri	25
6.6 Aletin konumlandırılması	25
6.7 Kaynak prosedürü	25
6.8 Kapatma	25
7. foiler için Hızlı Başvuru Kılavuzu	25
7.1 Açma / Başlatma	25
7.2 Kapatma	26
8. foiler ETL'yi devreye alma	26
8.1 Çalışma ortamı ve güvenlik	26
8.2 Çalıştırma koşulu	26
8.3 Kılavuz makaralı (foiler ETL)	26
8.4 Kaynak parametreleri	27
8.5 Aletin konumlandırılması	27
8.6 Kaynak prosedürü	27
8.7 Kapatma	27
9. foiler ETL için Hızlı Başvuru Kılavuzu	27
9.1 Açma / Başlatma	27
9.2 Kapatma	27
10. Sık sorulan sorular, nedenler ve önlemler	28
11. Aksesuarlar	28
12. Servis ve onarım	28
13. Garanti	28
14. Uygunluk beyanı	28
15. Elden çıkışma	28

foiler / foiler ETL aldığınız için tebrikler!

Plastik işlem endüstrisindeki mevcut en yeni bilgiler doğrultusunda tasarlanıp üretilen, birinci sınıf otomatik bir sıcak hava kaynak makinesini tercih ettiniz. Makinenin üretiminde yüksek kaliteli malzemeler kullanılmıştır.

WELDY foiler / foiler ETL

Kaynak makinesi

1. Önemli Güvenlik Notları

Makineyi devreye almadan önce bu Çalıştırma Kılavuzunu okumanız gereklidir. Çalıştırma Kılavuzu her zaman cihazın yanında bulundurulmalıdır. Cihazı bir başkasına devrederseniz, Çalıştırma Kılavuzunu da birlikte vermeniz gereklidir.

Bu Çalıştırma Kılavuzunun ilgili bölümlerindeki güvenlik bilgilerine ek olarak, aşağıdaki gerekliliklere her zaman harfiyen uyulması gereklidir.

Uyarı



Hayati tehlike! Cihazı açmadan önce, elektrik fışını prizden çıkarın, çünkü elektrikli bileşenler ve bağlantılar açığa çıkarılır.



Yangın ve patlama tehlikesi! Otomatik kaynak makinesinin uygun olmayan şekilde kullanılmasından (örn. malzemenin aşırı ısıtılması) ve özellikle yanıcı maddelerin ve patlayıcı gazların yakınında kullanılmasından kaynaklanır.



Yanma riski! Isıtma elemanın tüpüne ve nozülüne sicakken dokunmayın. Önce cihazı soğumaya bırakın.
Sıcak hava akımını insanlara veya hayvanlara doğrultmayın.



Cihazı **koruyucu iletkeni** olan bir prize bağlayın. Cihazın içindeki ve dışındaki koruyucu iletkenin kesintiye uğratılması tehlikelidir!
Sadece koruyucu iletkenine sahip uzatma kabloları kullanın!

Dikkat



Cihazda belirtilen **nominal gerilim**, kullanım yerindeki **nominal gerilim** ile aynı olmalıdır. Hat geriliminin kesilmesi durumunda, sıcak hava fanı ve tıkanık motoru kapatılmalıdır, sıcak hava fanı dışarı çıkarılmalıdır.



Cihaz şantiyelerde kullanıldığından personelin korunması için bir devre kesici anahatar **acilen gereklidir**.



Cihaz **çalışma sırasında her zaman izlenmelidir**. Artık ısı, görüş alanında olmayan yanıcı malzemelere ulaşabilir. Cihaz yalnızca **eğitimli uzmanlar** tarafından veya bu kişilerin gözetiminde kullanılabilir. Çocukların herhangi bir koşul altında cihazı kullanması kesinlikle yasaktır.



Cihazı nem ve rutubetten koruyun.

1.1 Kullanım amacı

foiler / foiler ETL, profesyonel uygulamalarda branda ve ilan panolarının bindirmeli kaynaklaması için tasarlanmıştır.

Yalnızca orijinal Weldy yedek parçaları ve aksesuarları kullanılabilir. Orijinal yedek parça ve aksesuarların kullanılmaması garantiyi geçersiz kılar.

Kaynaklama işlemleri ve malzeme tipleri

- Termoplastik mühürleme brandalarının bindirmeli kaynağı (PVC, PP, PE, ECB, EVA, FPO, PIB, PMI, PO, TPO)
- Kaynaklama genişliği 20 ve 30 mm

1.2 Amacı dışında kullanım

Yukarıdaki açıklamaların dışındaki veya ötesindeki tüm kullanıcılar, amaç dışı olarak nitelendirilir.

2. Teknik veriler

Teknik değişiklikler yapma hakkımız saklıdır.

		foiler	foiler ETL
Nominal gerilim	V~	230	
Nominal çıkış	G	2.100	1.700
Frekans	Hz		50 / 60
Sıcaklık	°C	80 – 530	80 – 530
Hz	m/dk.		1,0 – 7,5
Emisyon seviyesi	L _{pA} (dB)		67
Boyutlar (U × G × Y)	mm		445 × 276 × 280
Ağırlık (ek ağırlık olmadan)	kg		10,8
Uygunluk işaretü			CE
Koruma Sınıfı I			()


3. Nakliyat

Sıcak hava üfleyici (4) taşıınmadan önce soğumaya BIRAKILMALIDIR.




Nakliyat kutusundaki veya cihaz üzerindeki taşıma kolunu (20) kesinlikle vinçle nakliyat için kullanmayın.



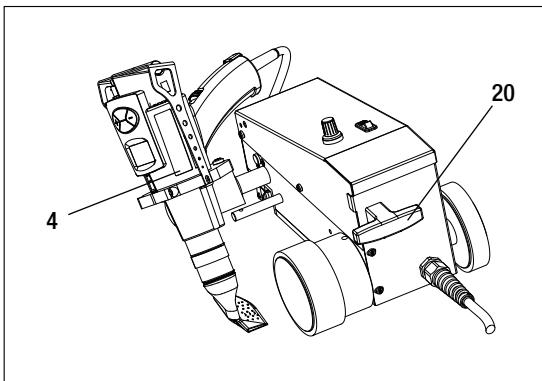

Otomatik sıcak havalı kaynak makinesini elle kaldırmak için **taşıma kolunu (20)** ve **sıcak hava üfleyiciyi (4)** kullanın.

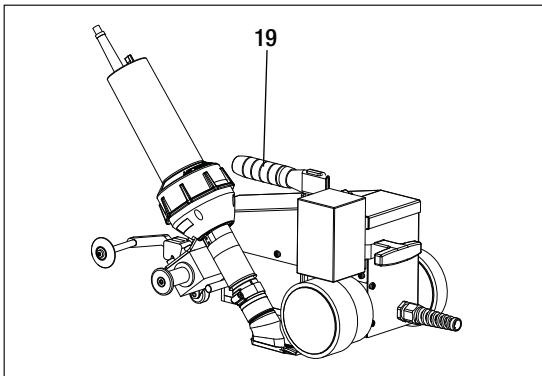

Monte edilmişse (opsiyon olarak temin edilir):
Otomatik sıcak havalı kaynak makinesini
elle kaldırmak için **ortada kolu (19)** olan ek
ağırlığın taşıma kolunu kullanın.

4. foiler / foiler ETL

4.1 Tip plakası ve kimlik

Model ve seri numarası cihazınızın tip plakasında belirtilmiştir. Bu bilgiyi Çalıştırma Kılavuzunuza kopyalayın ve temsilcilerimiz veya yetkili servis noktalarıyla yapacağınız tüm yazışmalarda belirtin.

Model:.....


Seri numarası:

4.2 Teslimat kapsamı

- 1 Cihaz
- Çalıştırma kılavuzu


4.3 Cihaz parçalarına genel bakış

4.3.1 foilernin parçalarına genel bakış

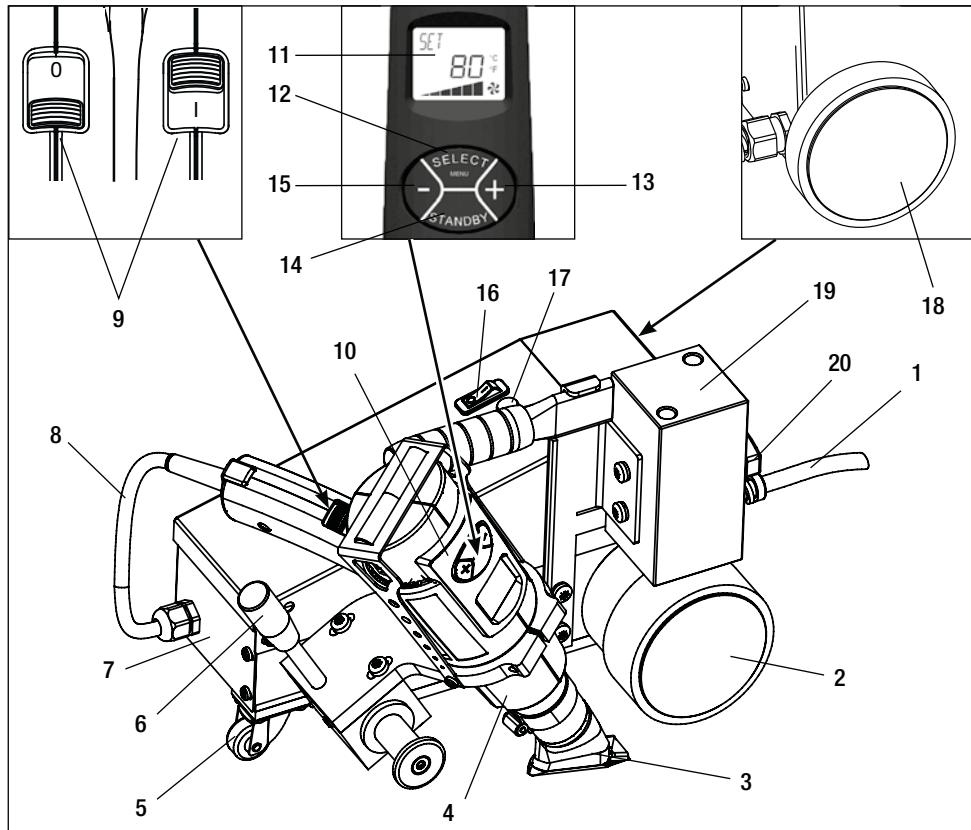

- 1. Güç kaynağı kablosu
- 2. Tahrik/basınç silindiri
- 3. Kaynak nozülü
- 4. Sicak hava üfleyici
- 5. Yönlendirme silindirleri
- 6. Konumlandırma levyesi
- 7. Muhabaza/sası
- 8. Bağlantı kablosu
- 9. Hava üfleyici şalteri
- 10. Bağlantı ucu
- 11. Ekran
- 12. SELECT Menu (SEÇ Menü) düğmesi
- 13. ARTI düğmesi
- 14. STANDBY/COOL DOWN (BEKLEME/SOĞUMA) düğmesi
- 15. EKSİ düğmesi
- 16. Tahrik şalteri
- 17. Kaynaklama hızı için potansiyometre
- 18. Tahrik silindiri
- 19. Kollu ek ağırlık (opsiyonel)
- 20. Taşıma kolu

4.3.2 foiler ETL'nin parçalarına genel bakış

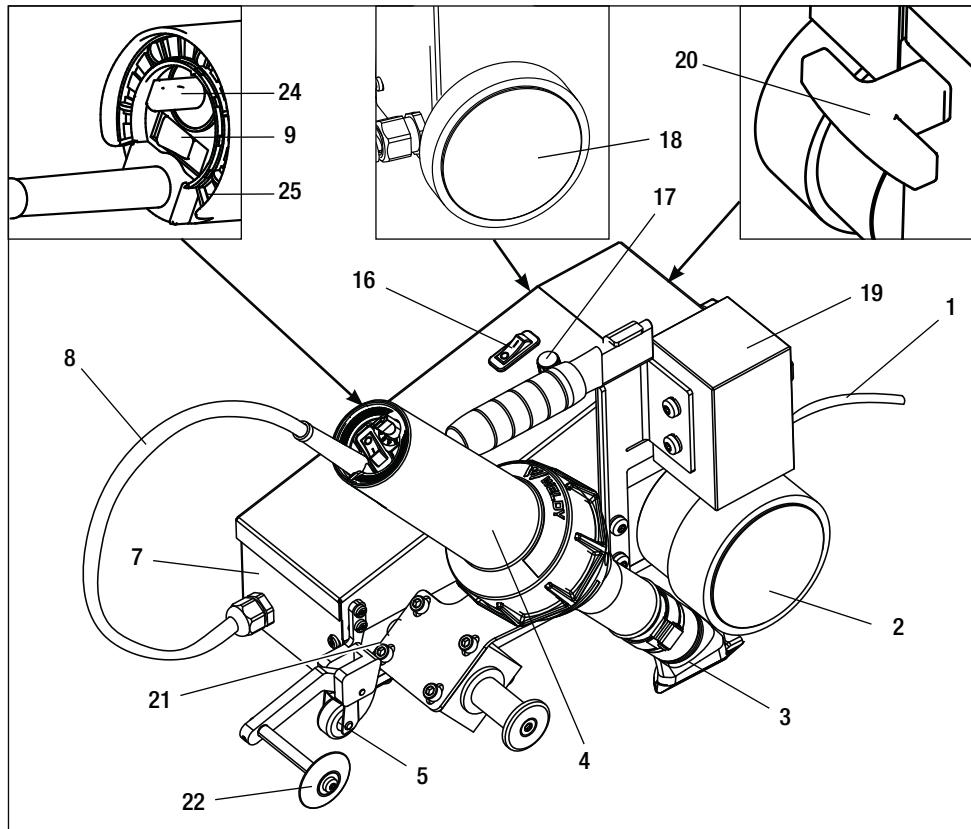

- 1. Güç kaynağı kablosu
- 2. Tıkanık/basınç silindiri
- 3. Kaynak nozülü
- 4. Sıcak hava üfleyici
- 5. Yönlendirme silindirleri
- 7. Muhabaza/şasi
- 8. Bağlantı kablosu
- 9. Hava üfleyici şalteri
- 16. Tıkanık şalteri
- 17. Kaynaklama hızı için potansiyometre
- 18. Tıkanık silindiri
- 19. Kollu ek ağırlık (opsiyonel)
- 20. Taşıma kolu
- 21. Yayılı düğme (foiler ETL)
- 22. Takip silindirini (foiler ETL)
- 24. Sıcaklık ayarlama için potansiyometre
- 25. Hava filtresi

5. foiler / foiler ETL üzerindeki ayarlar



Güvenlik önlemleri



Cihazı soğumaya bırakın.

Ayarlara başlamadan önce, sıcak hava üfleyicinin **ana şalterinden (9)** kapatıldığını ve **güç kaynağı kablosunun (1)** elektrik hattından ayrıldığını kontrol edin.


5.1 Kaynak nozülü ayarları

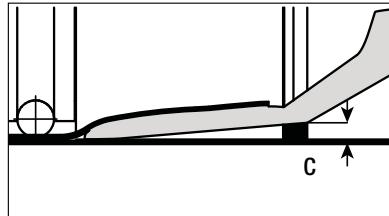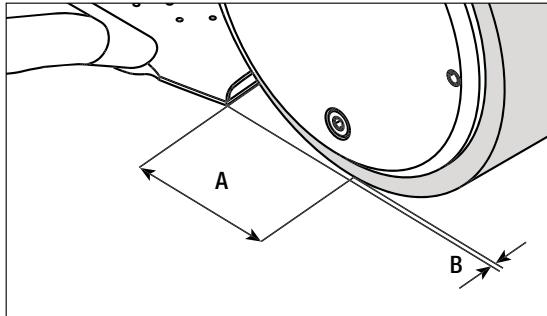

A = 30 – 40 mm

B = 1 – 2 mm


C = 1 – 2 mm

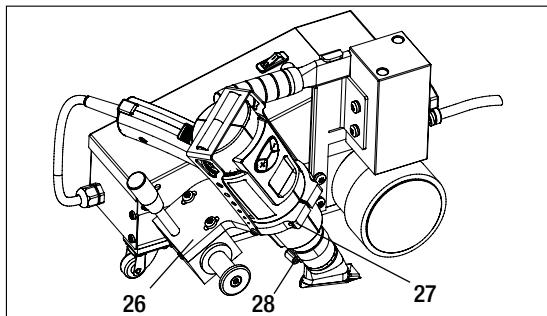

foiler

Kaynak nozülünün konumu şu üç yerde ayarlanabilir:

- Altigen soket vidaları (26)
- Altigen soket vidası (27)
- Vida halkası (28)

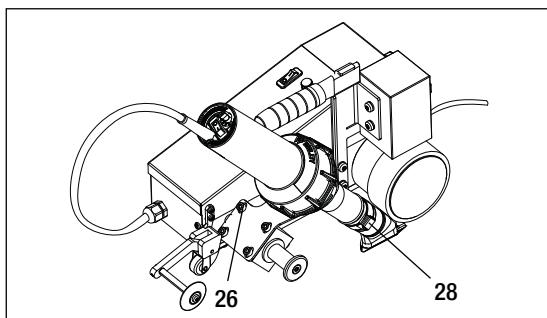


foiler ETL

Kaynak nozülünün konumu şu üç yerde ayarlanabilir:

- Altigen soket vidaları (26)
- Vida halkası (28)


5.2 Kaynak nozülüne değiştirme

Gerekli olduğunda kaynak nozülüne gereklen genişliğe uygun olarak değiştirin (teslimat kapsamına dahil değildir). Kaynak nozülüne değiştirdikten sonra, konumu kontrol ETMELİSİNİZ (Kaynak nozülünü ayarlama başlığı altında açıklanan şekilde).

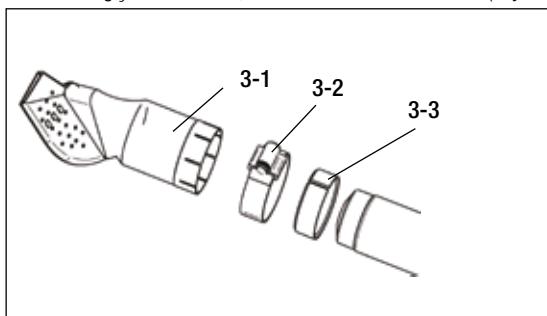

1. Vida halkasını (3-2) çevirerek çıkarın.
2. Mevcut kaynak nozülünü (3-1) çıkarın.
3. Adaptör halkasını (3-3) ve gereken kaynak nozülünü (3-1) takın.
4. Vida halkasını (3-2) biraz sıkın.
5. Kaynak nozülünü ayarlayın (3-1) (Kaynak nozülünü ayarlama bölümune bakınız).
6. Vida halkasını (3-2) çevirerek tekrar sıkın.

5.3 Kilavuz rulmanı ayarlama (sadece foiler ETL)

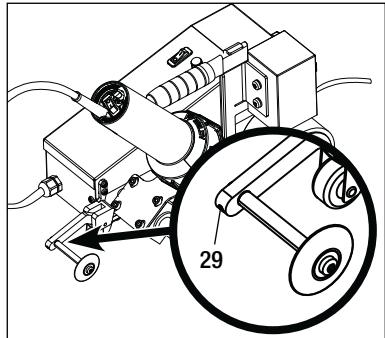

Alyan civatanın (29) çözülmesi ve işaret yardımı ile takip sistemi ayarlanabilir.

6. Folyo makinenizi devreye alma

6.1 Çalışma ortamı ve güvenlik




Otomatik sıcak havalı kaynak makinesi yalnızca açık veya iyi havalandırılan bir alanda kullanılmalıdır. Otomatik sıcak havalı kaynak makinesini hiçbir zaman patlama potansiyeli olan veya yüksek derecede yanıcı atmosferlerde kullanmayın ve yanıcı malzemelerden veya patlayıcı gazlardan her zaman uzak durun.

Malzeme üreticisi tarafından sağlanan malzeme güvenlik bilgi formunu okuyun ve içeriğindeki talimatları uygulayın. Kaynak yaparken malzemeyi yakmamaya dikkat edin.

Cihaz sadece yataş ve yanmaz bir yüzey üzerinde kullanılmalıdır.

Güç kesintisi ve çalışanın yarıda kalması

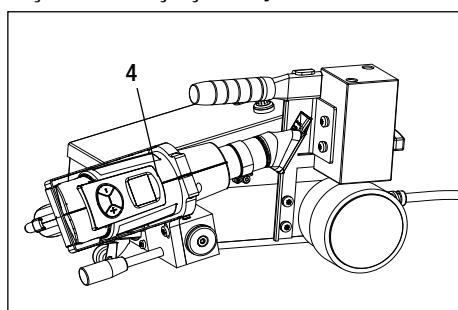

Güçün kesilmesi, çalışanın yarıda kalması durumlarında veya cihazı soğutmak için, **sıcak hava üfleyiciyi (4)** park konumuna getirin.

Güç kaynağı kablosu ve uzatma kablosu

- Cihazda belirtilen nominal gerilim (isim plakasına bakınız), şebeke gerilimi ile aynı olmalıdır.
- **Güç kaynağı kablosu (1)** rahatça hareket edebilmeli ve çalışırken kullanıcıyı veya başka kişileri engellememelidir (takılma tehlikesi).
- Uzatma kabloları, kullanıldığı bölgeye (ör. dış mekan) uygun olmalı ve ilgili uygunluk işaretlerine sahip olmalıdır. Uzatma kabloları için minimum çapraz kesiti dikkate alınması gerekebilir.

Güç kaynağı ekipmanı

Güç kaynağı ekipmanı kullanırken, lütfen bu ekipmanın topraklanması ve bir devre kesici anahtar ile donatılması gerektiğine dikkat ediniz.


Güç kaynağını ekipmanının nominal çıkış gücünü hesaplamak için **“2 x otomatik sıcak havalı kaynak makinesinin nominal çıkışı”** formülü kullanılır.

6.2 Çalıştırma koşulları

- Kaynak nozülü (3) temel ayarını kontrol edin.
- Aleti elektrik hattına bağlayın. Hat gerilimi alet üzerinde belirtilen gerilim değerine uymalıdır.

6.3 Açma

Hava üfleyici şalterini (9) I konumuna ayarlayın. **SELECT (SEÇ) düğmesine (12)** bir kez basın. Isıtma işlemi, kaydedilen son ayarlarla başlar. İstediğiniz programı seçin veya sıcaklığı ve hava akımını gereken şekilde programlayın.

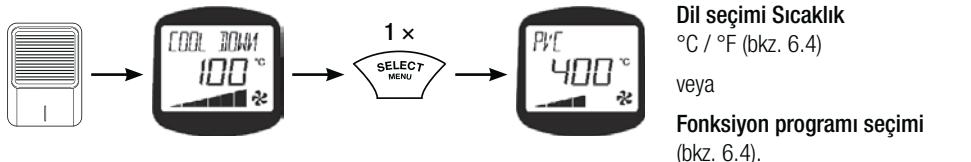

Dil seçimi Sıcaklık

°C / °F (bkz. 6.4)


veya

Fonksiyon programı seçimi
(bkz. 6.4).


6.4 Bağlantı ucundaki ayarların değiştirilmesi (10)

SELECT Menu (SEÇ Menü) düğmesine (12) basarak başlayın. Not: Ekranda (11) bir gösterge yanıp söndüğünde, ARTI (13) ya da EKSİ (15) düğmesine basılarak bir değişiklik başlatılabilir. Sıradaki adıma geçmek için **SELECT (SEÇ) düğmesine (12)** tekrar basın.

Dil seçimi, sıcaklık birimi °C / °F

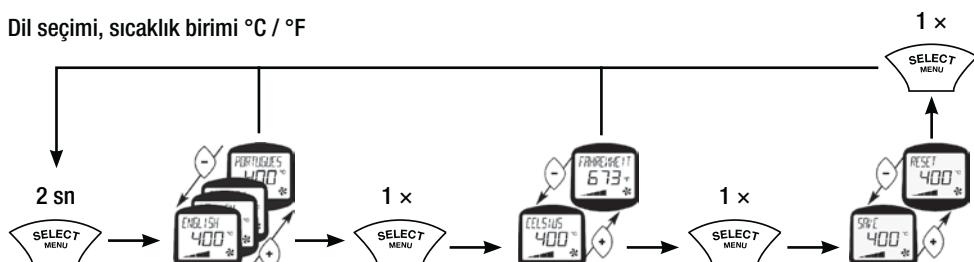


Fonksiyon programı seçimi

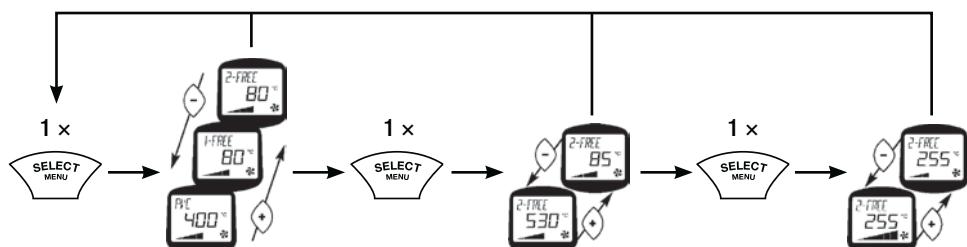

1. PVC kaynaklama
2. 1-Serbest ayar
3. 2-Serbest ayar

Seçilen fonksiyon programına karşılık gelen düğmenin adı ekranda yanıp söner. 2 saniye sonra ekranda daha uzun bir metin hareket eder ve düğmenin adı 2 döngünün ardından tekrar görüntülenir. Bu süreç içinde, sıcaklığı veya hava akımını ayarlamak için **SELECT Menu (SEÇ Menü)** düğmesine (12) tekrar basılabilir.

BEKLEME veya SOĞUTMA seçimi

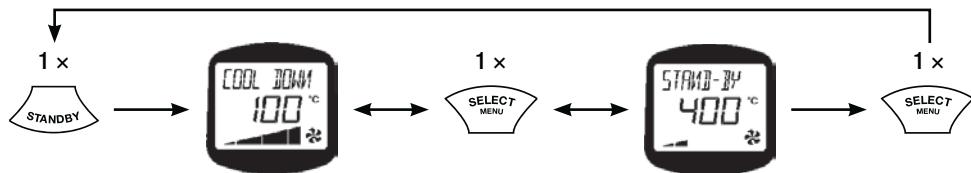

- Çalışmaya kısa bir ara vermek için, **STANDBY (BEKLEME)** düğmesine (14) iki kez basın. Güç tüketimi azaltılır.
- Çalışmanızı tamamladığınızda, mutlaka **STANDBY (BEKLEME)** düğmesine (14) basarak **COOL DOWN (SOĞUTMA)** seçeneğini seçin. Aleti, 6.11 Kapatma bölümüne uygun olarak kapatın.

6.5 Kaynak parametreleri

- Kaynaklama hızı için potansiyometreyi (17)** gereken değere ayarlayın.
- Hava üfleyici şalterini (9)** I konumuna getirin. Sıcaklık ve hava akımını gereken değerlere ayarlayın ve yaklaşık 5 dakika isıtma yapın.
- Temas basıncı otomatik sıcak havalı kaynak makinesinin kendi ağırlığından etkilenir.
- Gerektiğinde ek ağırlık aksesuarını kullanın (opsiyonel).

6.6 Aletin konumlandırılması

- Sıcak hava üfleyiciyi (4) durma noktasına kadar kaldırırmak için **konumlandırma levyesini (6)** kullanın.
- Otomatik kaynak makinesini, kaynaklanacak malzemenin üzerine gelecek şekilde konumlandırın. **Tahrik/basınç silindirinin (2)** dış kenarı, kaynaklanacak malzemenin üst üsté geldiği kenarıyla aynı hızada olmalıdır.

6.7 Kaynak prosedürü



Malzeme üreticisinin kaynaklama talimatlarına ve ulusal standartlara veya yönetgeliere uygun olarak bir kaynak testi gerçekleştürin Kaynak testini kontrol edin. Gerektiğinde kaynaklama sıcaklığını uygun hale getirin (kaynaklama parametreleri).

- Sıcak hava üfleyiciyi (4)** durma noktasına kadar indirmek için **konumlandırma levyesini (6)** kullanın ve aynı anda **tahrik şalterini (16)** açın (kaynaklama işlemi başlar).
- Kaynaklama işlemini gözetim altında tutun. Gerektiğinde kaynaklama hızını **potansiyometre (17)** ile düzeltin. Malzemenin üst üsté geldiği uzunluk boyunca, otomatik kaynak makinesini kasasına göre yönlendirin.
- Kaynak işlemi bittiğinde, sıcak hava üfleyiciyi (4) durma noktasına kadar kaldırırmak için **konumlandırma levyesini (6)** kullanın.
- Tahrik şalterini (16)** kapatın.

6.8 Kapatma

Sıcak hava üfleyiciyi soğutmak için, **STANDBY (BEKLEME)** düğmesine (14) basın (SOĞUTMA ayarı). Ünite soğuduğunda (yaklaşık 6 dakika sonra), **hava üfleyici şalterini (9)** 0 konumuna getirin.

Daha sonra güç kaynağı kablosunu (1) elektrik hattından çıkarın.



- Cihazın soğumasını bekleyin.
- Güç kaynağı kablosunda (1)** ve fişte elektriksel ve/veya mekanik hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Kaynak nozülünü (3)** tel fırçayla temizleyin.

7. foiler için Hızlı Başvuru Kılavuzu

7.1 Açma / Başlatma

- Elektrik hattı gerilim fişini bağlayın.
- Sıcak hava üfleyicinin (4) ana şalterini açın.**
- Kaynak programını seçin/ayarlayın.
- Potansiyometreden (17) hızı ayarlayın.**
- Aynı anda **sıcak hava üfleyiciyi (4)** indirin ve **tahrik şalterine (16)** basın.

7.2 Kapatma

1. Sıcak hava üfleyiciyi (4) kaldırarak park konumuna getirin ve **tahrik şalterini (16)** kapatın.
2. Sıcak hava üfleyicideki (4) STANDBY (BEKLEME) düğmesine (14) basın ve cihazı soğumaya bırakın.
3. Sıcak hava üfleyicinin (9) ana şalterini kapatın.
4. Elektrik hattı gerilim fışının bağlantısını kesin.


8. foiler ETL'yi devreye alma

8.1 Çalışma ortamı ve güvenlik



Otomatik sıcak havalı kaynak makinesi yalnızca açık veya iyi havalandırılan bir alanda kullanılmalıdır. Otomatik sıcak havalı kaynak makinesini hiçbir zaman patlama potansiyeli olan veya yüksek derecede yanıcı atmosferlerde kullanmayın ve yanıcı malzemelerden veya patlayıcı gazlardan her zaman uzak durun. Malzeme üreticisi tarafından sağlanan malzeme güvenlik bilgi formunu okuyun ve içeriğindeki talimatları uygulayın. Kaynak yaparken malzemeyi yakmamaya dikkat edin. Cihaz sadece yatay ve yanmaz bir yüzey üzerinde kullanılmalıdır.

Güç kesintisi ve çalışmanın yarıda kalması

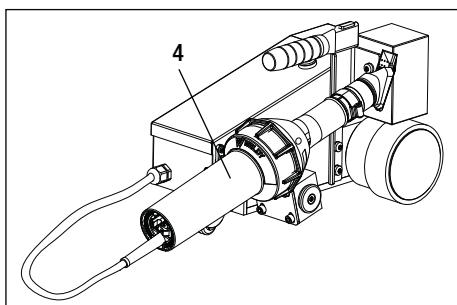

Güçün kesilmesi, çalışmanın yarıda kalması durumlarında veya cihazı soğutmak için, **sıcak hava üfleyiciyi (4)** park konumuna getirin.

Güç kaynağı kablosu ve uzatma kablosu

- Cihazda belirtilen nominal gerilim (isim plakasına bakınız), şebeke gerilimi ile aynı olmalıdır.
- **Güç kaynağı kablosu (1)** rahatça hareket edebilmeli ve çalışırken kullanıcıyı veya başka kişileri engellememelidir (takılma tehlikesi).
- Uzatma kabloları, kullanıldığı bölgeye (ör. dış mekan) uygun olmalı ve ilgili uygunluk işaretlerine sahip olmalıdır. Uzatma kabloları için minimum çapraz kesiti dikkate almanız gerekebilir.

Güç kaynağı ekipmanı

Güç kaynağı ekipmanı kullanırken, lütfen bu ekipmanın topraklanması ve bir devre kesici anahtar ile donatılması gereğine dikkat ediniz.

Güç kaynağı ekipmanının nominal çıkış gücünü hesaplamak için **“2 x otomatik sıcak havalı kaynak makinesi-nin nominal çıkışı”** formülü kullanılır.

8.2 Çalıştırma koşulu

- **Kaynak nozülü (3)** temel ayarını kontrol edin.
- Aleti elektrik hattına bağlayın. Hat gerilimi alet üzerinde belirtilen gerilim değerine uymalıdır.

8.3 Kılavuz makaralı (foiler ETL)

- **Takip silindirini (22)** ayarlayın (bkz. Bölüm 5.3).

8.4 Kaynak parametreleri

- **Kaynaklama hızı için potansiyometreyi (17)** gereken değere ayarlayın.
- **Hava üfleyici şalterini (9)** 0 konumuna getirin. Gerekçinde **potansiyometreyle (24)** sıcaklığı ayarlayın. Isınma süresi yaklaşık 5 dakikadır.
- Temas basıncı otomatik sıcak havalı kaynak makinesinin kendi ağırlığından etkilenir.
- Gerekçinde ek ağırlık aksesuarını kullanın (opsiyonel).

8.5 Aletin konumlandırılması

- **Sıcak hava üfleyiciyi (4)** durma noktasına kadar çevirin.
- Otomatik kaynak makinesini, kaynaklanacak malzemenin üzerine gelecek şekilde konumlandırın. **Tahrik/basınç silindirinin (2)** dış kenarı, kaynaklanacak malzemenin üst üsté geldiği kenarıyla aynı hızada olmalıdır.
- **Takip silindirini (22)**, kaynaklanacak malzemenin üst üsté geldiği kenarıyla aynı hızada olmalıdır.

8.6 Kaynak prosedürü



Kaynak işlemini gözlemleyin. Gerekirse Potansiyometre (17) yardımıyla kaynak hızını düzeltin. Gövde (7) ve takip silindiri (22) yardımıyla kaynak makinesini üst binen kısım boyunca yönlendirin.

- foiler ETL: **Sıcak hava üfleyiciyi (4)** durma noktasına kadar aşağı döndürün; **yaylı düğme (21)** tahrik motorunu otomatik olarak başlatır (kaynaklama işlemi başlar).
- Kaynak işlemini gözlemleyin. Gerekirse **Potansiyometre (17)** yardımıyla kaynak hızını düzeltin. **Gövde (7)** ve **takip silindirini (22)** yardımıyla kaynak makinesini üst binen kısım boyunca yönlendirin.
- Kaynak işlemi bittiğinde, **sıcak hava üfleyiciyi (4)** durma noktasına kadar kaldırın.

8.7 Kapatma

- **Sıcak hava üfleyiciyi (4)** soğutmak için **potansiyometreyi (24)** 0 konumuna çevirin. Alet soğuduğunda (yaklaşık 6 dakika sonra), **sıcak hava üfleyici şalterini (9)** 0 konumuna getirin.
- Daha sonra **güç kaynağı kablosunu (1)** elektrik hattından çıkarın.



- Cihazın soğumasını bekleyin.
- **Güç kaynağı kablosunda (1)** ve fişte elektriksel ve/veya mekanik hasar olup olmadığını kontrol edin.
- **Kaynak nozülünü (3)** tel fırçayla temizleyin.

9. foiler ETL için Hızlı Başvuru Kılavuzu

9.1 Açıma / Başlatma

1. Elektrik hattı gerilim fişini bağlayın.
2. **Sıcak hava üfleyicinin (9)** ana şalterini açın.
3. Sıcaklığa ise **potansiyometreyle (24)** seçin/ayarlayın.
4. **Potansiyometreden (17)** hızı ayarlayın.
5. **Sıcak hava üfleyiciyi (4)** döndürün.

9.2 Kapatma

1. **Sıcak hava üfleyiciyi (4)** kaldırarak park konumuna getirin.
2. **Sıcak hava üfleyicideki (4) potansiyometreyi (24)** 0 konumuna getirin ve cihazı soğumaya bırakın.
3. **Sıcak hava üfleyicinin (9)** ana şalterini kapatın.
4. Elektrik hattı gerilim fişinin bağlantısını kesin.

10. Sık sorulan sorular, nedenler ve önlemler

Düşük kaliteli kaynak sonucu:

- Tahrik hızını ve kaynaklama sıcaklığını ve kontrol edin.
- **Kaynak nozülünü (3)** tel fırçayla temizleyin.
- **Kaynak nozülü (3)** yanlış ayarlanmıştır (Kaynak nozülünü ayarlama bölümüne bakınız).

Maksimum 5 dakika geçtiği halde gereken kaynaklama sıcaklığına ulaşılamadı:

- Hat gerilimini kontrol edin.

11. Aksesuarlar

Yalnızca orijinal Weldy yedek parçaları ve aksesuarları kullanılabilir. Orijinal yedek parça ve aksesuarların kullanılması garantiyi geçersiz kılar.

Daha fazla bilgi için www.weldy.com adresine gidin.

12. Servis ve onarım

Onarım işleri, sadece yerel Weldy yetkili servisi tarafından yapılabilir. Sadece orijinal aksesuarlar ve yedek parçalar kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için www.weldy.com adresine gidin.

13. Garanti

- Bu cihaz için doğrudan dağıtım ortağı/satıcısı tarafından sağlanan garanti hakları, cihazın satın alındığı tarihte başlar.
- Bir garanti talebinde bulunulduğunda (fatura veya sevk ırsaliyesi ile doğrulanması istenir) cihazdaki imalat veya işleme hataları, satış ortağı tarafından ürünün değiştirilmesi veya onarılması yoluyla düzeltilecektir.
- Diğer garanti talepleri, geçerli kanunlar çerçevesinde kapsam dışıdır.
- Doğal yıpranma, aşırı yükleme veya yanlış taşıma ve kullanma kaynaklı hasarlar, garanti kapsamı dışındadır.
- Isıtma elemanları garanti yükümlülükleri veya güvence kapsamına girmez.
- Satın alan kişi tarafından dönütürülen veya üzerinde değişiklik yapılan veya orijinal olmayan Weldy yedek parçalarının kullanıldığı cihazlar için herhangi bir garanti talebinde bulunulamaz.

14. Uygunluk beyanı


Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil, İsviçre bu ürünün satışa sunduğumuz modellerde, aşağıdaki AT Yönetmeliklerinin koşullarını yerine getirdiğini tasdik eder.

Yönetmelikler: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Eşdeğer standartlar: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Belgeden sorumlu yetkilinin adı: Volker Pohl, Ürün Uygunluk Yöneticisi

Kaegiswil, 31/08/2017

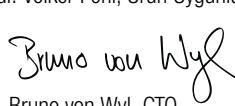

Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO



Christoph Baumgartner

Christoph Baumgartner, GM

15. Elden çıkışma



Elektrikli ekipmanları hiçbir zaman evsel atıklarla birlikte atmayın!

Elektrikli ekipmanlar, aksesuarları ve ambalajları için çevre dostu geri dönüşüm işlemi uygulanmalıdır.

جدول المحتويات

١- ملاحظات مهمة تتعلق بالسلامة	٣٠
١-١ الاستخدام المقصود	٣١
١-٢ الاستخدام غير المقصود	٣١
٢- البيانات الفنية	٣١
٣- النقل	٣١
٤- كاوية اللحام foiler ETL / foiler الخاصة بك	٣٢
٤-١ لوحة النوع والتعريف	٣٢
٤-٢ نطاق التسلیم	٣٢
٤-٣ نظرة عامة على أجزاء كاوية اللحام (foiler)	٣٣
٤-٣-١ نظرة عامة على أجزاء كاوية اللحام (foiler)	٣٣
٤-٣-٢ نظرة عامة على أجزاء كاوية اللحام (foiler)	٣٤
٥- إعدادات الضبط في كاوية اللحام foiler ETL / foiler	٣٤
٥-١ إعدادات الضبط لفوهة اللحام	٣١
٥-٢ تغيير فوهة اللحام	٣١
٥-٣ ضبط مؤشر الليزر (كاوية اللحام foiler ETL فقط)	٣٦
٦- بدء تشغيل كاوية اللحام الخاصة بك	٣٦
٦-١ بيئة العمل وسلامة	٣٦
٦-٢ ظروف التشغيل	٣٧
٦-٣ التشغيل	٣٧
٦-٤ ضبط الإعدادات في الوحدة الطرفية (١٠)	٣٧
٧- دليل المرجع السريع لكاوية اللحام foiler	٣٨
٧-١ التشغيل / البدء	٣٨
٧-٥ معايير اللحام	٣٨
٧-٦ تحديد موضع الجهاز	٣٨
٧-٦-١ إجراء اللحام	٣٨
٧-٦-٢ إيقاف التشغيل	٣٨
٧-٦-٣ إيقاف التشغيل	٣٩
٨- ابدأ تشغيل كاوية اللحام foiler ET/ETL الخاصة بك	٣٩
٨-١ بيئة العمل وسلامة	٣٩
٨-٢ ظروف التشغيل	٣٩
٨-٣ مؤشر شعاع الليزر (كاوية اللحام foiler ETL)	٣٩
٨-٥ تحديد موضع الجهاز	٤٠
٨-٦-١ إجراء اللحام	٤٠
٨-٦-٢ إيقاف التشغيل	٤٠
٩- دليل المرجع السريع لكاوية اللحام foiler / ETL	٤٠
٩-١ التشغيل / البدء	٤٠
٩-٢ إيقاف التشغيل	٤٠
٩-٤ معايير اللحام	٤٠
١٠- الأسئلة الشائعة، والأسباب، والتداير	٤١
١١- الأجهزة الملحقة	٤١
١٢- الصيانة والتصلیح	٤١
١٣- الضمان	٤١
١٤- إعلان المطابقة	٤١
١٥- التخلص من المنتج	٤١

نهنئك على شراء كاوية اللحام **!foiler ETL / foiler**

كاوية اللحام باستخدام الهواء الساخن الآلية التي اخترتها هي ماكينة متميزة صممت وصنعت بما يتوافق مع أحدث المعرف والخبرات المتوفرة في صناعة المعالجة البلاستيكية. فقد تم استخدام مواد عالية الجودة في تصنيعها.

آلية اللحام من foiler ETL / foiler WELDY

١- ملاحظات مهمة تتعلق بالسلامة

يجب عليك قراءة تعليمات التشغيل التالية قبل بدء تشغيل الماكينة. يجب أن تبقى هذه التعليمات مع الجهاز في جميع الأوقات.
إذا أعطيت الجهاز لشخص آخر، فلابد من إرفاق تعليمات التشغيل معه.

إضافة إلى معلومات السلامة الواردة في الفصول الفردية لتعليمات التشغيل، يجب الالتزام الصارم بالمتطلبات التالية في جميع الأوقات.

تحذير

خطر على الحياة! قبل فتح الجهاز، افصل قابس الطاقة من منفذ التيار، لأن المكونات والوصلات المتصلة بالكهرباء مكشوفة.



خطر الحرائق والانفجار الناتج عن الاستخدام غير الصحيح لكاوية اللحام الآلية (على سبيل المثال، السخونة الزائدة للمواد)، وتحديداً بالقرب من المواد القابلة للاشتعال والغازات القابلة للانفجار.



خطر الاحتراق! لا تلمس أنبوب وفوهه عنصر التسخين عندما يكونا ساخنين. اترك دائماً الجهاز ببرد أو لا. لا توجه تدفق الهواء الساخن باتجاه الأشخاص أو الحيوانات.



وصل الجهاز بمنفذ تيار مزود بموصى وقائي. أي تعطل بالموصى الوقائي داخل الجهاز أو خارجه يشكل خطراً!
لا تستخدم إلا كابلات الإطالة المزودة بموصيات وقائية.



تنبيه

يجب أن يتتطابق الجهد الاسمي المذكور على الجهاز مع الجهد الاسمي المزموم استخدامه. في حالة اختلاف الجهد الخطى، يجب إيقاف تشغيل منفاخ الهواء الساخن والمحرك (نزع منفاخ الهواء الساخن).



هناك حاجة ماسة لوجود قاطع دائرة لحماية الأشخاص عند استخدام الجهاز في موقع البناء.



يجب مراقبة الجهاز طوال الوقت أثناء التشغيل. يمكن أن تصعد الحرارة المتبددة إلى المواد القابلة للاشتعال غير المرئية. لا يمكن استخدام الجهاز سوى بمعرفة أشخاص متخصصين مدربين أو تحت إشرافهم. لا يُسمح للأطفال بتشغيل الجهاز تحت أي ظروف.



قم بحماية الجهاز من الرطوبة والتبلل.



١- الاستخدام المقصود

صُمِّمت كاوية اللحام foiler ETL / foiler لإجراء اللحام المترافق للأقمصة المشمعة واللوحات الإعلانية المستخدمة في الاستعمالات المهنية.

لا يمكن استخدام سوى قطع الغيار والأجهزة الملحة الأصلية المتوفرة من Weldy. وعدم استخدام قطع الغيار والأجهزة الملحة الأصلية هذه من شأنه أن يؤدي إلى إبطال الضمان والتأمين.

عمليات اللحام وأنواع المواد

- اللحام المترافق لأوراق من التسرب ذات اللدونة الحرارية (الكثوريديد متعدد الفينيل "PVC"، البولي بروبيلين "PP"، البولي إيثيلين "PE"، بيتومين كوبوليمر إثيليني "ECB"، خلات فينيل-إيثيلين "EVA"، بولي أليفينات مرن "FPO"، بوليسيوبتيلين "PIB"، بولي ميتاكريلات إيميد "PMI"، بولي أليفينات "PO"، بولي أليفينات لدن بالحرارة "TPO") عرض اللحام ٢٠ و ٣٠ م

٢- الاستخدام غير المقصود

أي استخدام آخر للماكينة خلاف الاستخدامات سالفة الذكر أو يتتجاوز نطاقها يعتبر استخداماً غير مقصود.

٢- البيانات الفنية

احتفظ بالحق في إجراء تغييرات فنية.

كاوية اللحام (foiler ETL)	كاوية اللحام (foiler)	فولتس	الجهد الاسمي
٢٣٠		وات	الخرج الاسمي
١٧٠٠	٢١٠٠	هرتز	التردد
٦٠ / ٥٠		درجة منوية	درجة الحرارة
٥٣٠ - ٨٠	٥٣٠ - ٨٠	متر/دقيقة	السرعة
٧,٥ - ١,٠		مستوى ضغط الصوت (L _{pA}) (ديسيبل)	مستوى الانبعاثات
٦٧		م	الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)
٢٨٠ × ٢٧٦ × ٤٤٥		كجم	الوزن (بدون وزن إضافي)
١٠,٨			علامة المطابقة
€			فنة الحماية
⊕			

٣- النقل


يجب ترك منفاخ الهواء الساخن (٤) حتى يبرد قبل النقل.




لا تستخدم أبداً مقبض الحمل (٢٠) الموجود على الجهاز أو صندوق النقل بغرض النقل باستخدام رافعة.



استخدم مقبض الحمل (٢٠) و منفاث الهواء الساخن (٤) لرفع كاوية اللحام بالهواء الساخن الآلية باليد.

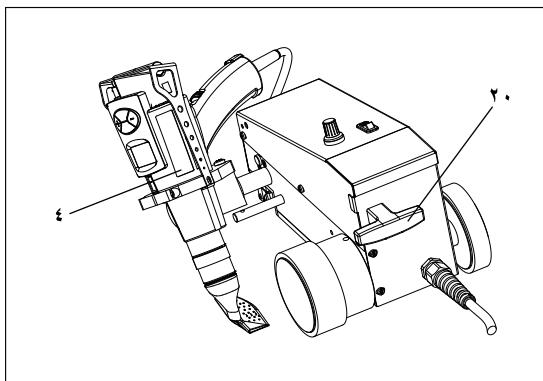

إذا كان الجهاز مجمعاً (متوفراً باعتباره ميزة اختيارية): استخدم مقبض الحمل للوزن الإضافي باستخدام المقبض (١٩) الموجود في المنتصف لرفع كاوية اللحام بالهواء الساخن الآلية باليد.

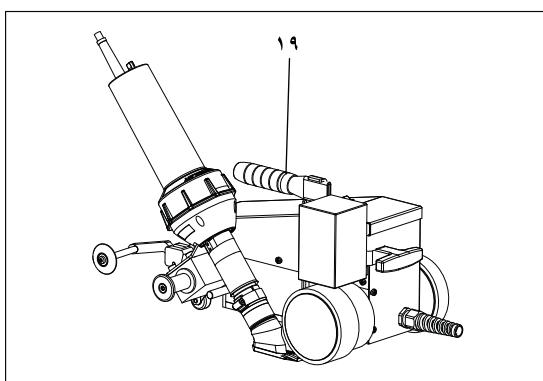

٤- كاوية اللحام foiler ETL / foiler الخاصة بك

٤-١ لوحة النوع والتعريف


يكون الموديل والرقم المسلسل موضعين على لوحة النوع للجهاز الخاص بك. انسخ هذه المعلومات وضعها مع تعليمات التشغيل لديك واذكرها في كل المراسلات التي تجريها مع ممثلينا أو مراكز الصيانة المعتمدة لدينا.

الموديل:


الرقم المسلسل:

٤-٢ نطاق التسليم

- جهاز واحد
- تعليمات التشغيل

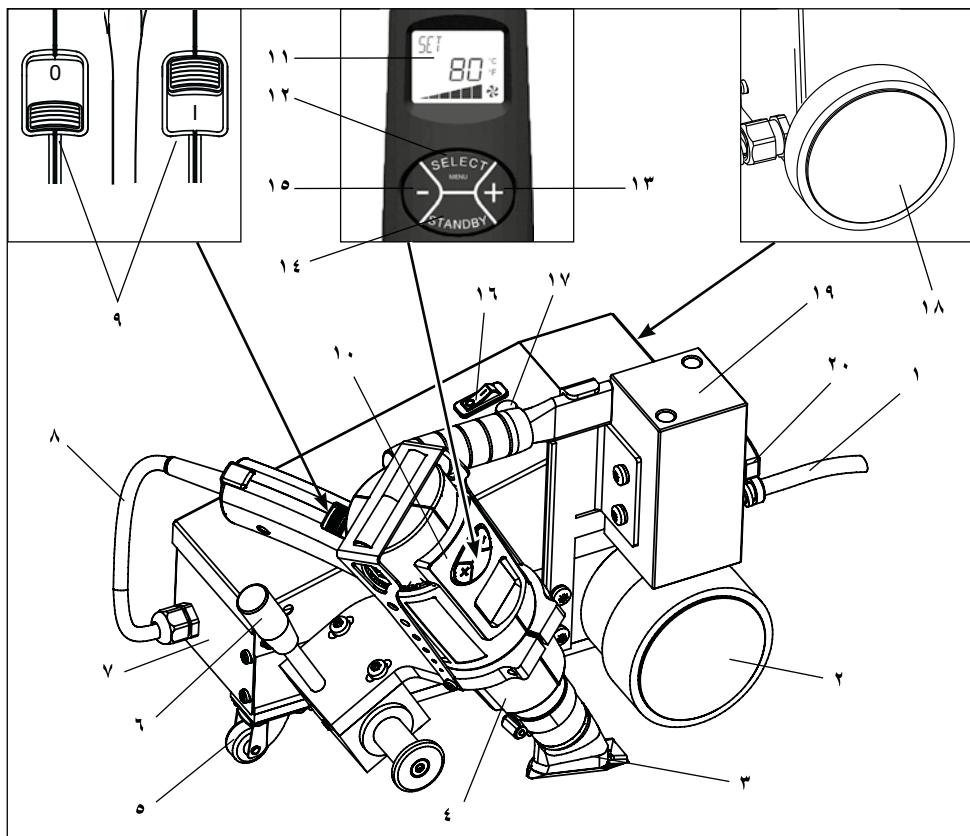

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| ١١- شاشة العرض | ١- كابل الإمداد بالطاقة |
| ١٢- زر تحديد القائمة | ٢- اسطوانة التدوير/الضغط |
| ١٣- زر زيادة القيمة | ٣- فوهة اللحام |
| ١٤- زر الاستعداد/التبريد | ٤- منفأح الهواء الساخن |
| ١٥- زر تقليل القيمة | ٥- اسطوانة التوجيه |
| ١٦- مفتاح التشغيل | ٦- ذراع تحديد الموضع |
| ١٧- مقياس الجهد لضبط سرعة اللحام | ٧- المبيت/الشاسيه |
| ١٨- اسطوانة الضغط | ٨- كابل التوصيل |
| ١٩- وزن إضافي مزود بمقص (اختياري) | ٩- مفتاح منفأح الهواء |
| ٢٠- مقبض الحمل | ١٠- الوحدة الطرفية |

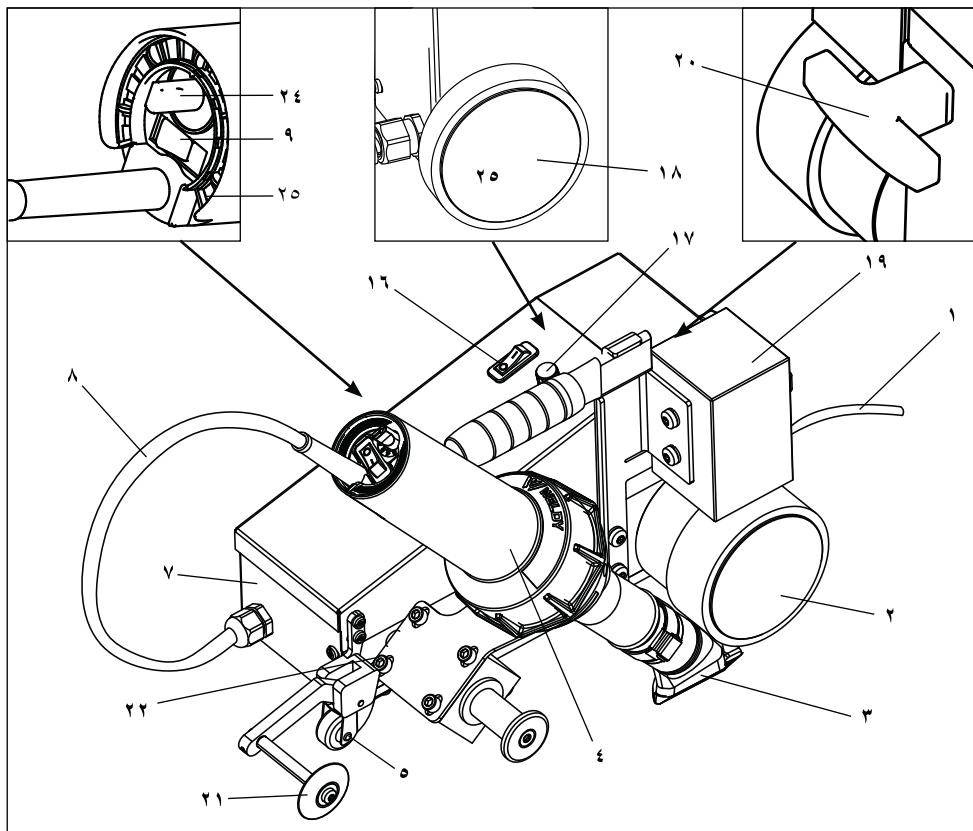

- ١٨- اسطوانة الضغط
- ١٩- وزن إضافي مزود بمقبض (اختياري)
- ٢٠- مقبض الحمل
- ٢١- مفتاح سريع القطع والوصل (كاوية اللحام foiler ETL)
- ٢٢- المسار دليل الأسطوانة (كاوية اللحام foiler ETL)
- ٢٣- مقياس الجهد لضبط درجة الحرارة
- ٢٤- فلتر الهواء
- ٢٥- مرشح الهواء
- ١- كابل الإمداد بالطاقة
- ٢- اسطوانة التدوير/الضغط
- ٣- فوهة اللحام
- ٤- منفاخ الهواء الساخن
- ٥- اسطوانة التوجيه
- ٦- المبيت/الثاسبيه
- ٧- كابل التوصيل
- ٨- مفتاح منفاخ الهواء
- ٩- مفتاح التشغيل
- ١٦- مقياس الجهد لضبط سرعة اللحام
- ١٧- مقياس الجهد لضبط سرعة اللحام


٥- إعدادات الضبط في كاوية اللحام foiler ETL / foiler

احتياطات السلامة

اترك الجهاز حتى يبرد.

قبل بدء الضبط، تأكد من إيقاف تشغيل منفاخ الهواء الساخن من المفتاح الرئيسي (٩) وفصل كابل الإمداد بالطاقة (١) من خط الإمداد.





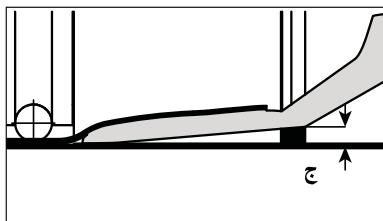

أ = ٤٠ - ٣٠ مم
ب = ٢ - ١ مم
ج = ٢ - ١ مم


كاوية اللحام (foiler)
يمكن ضبط موضع فوهة اللحام في الأماكن الثلاثة التالية:

- (٢٦) براغي ملولب سداسية
- (٢٧) برغي ملولب سداسي
- (٢٨) طوق ملولب

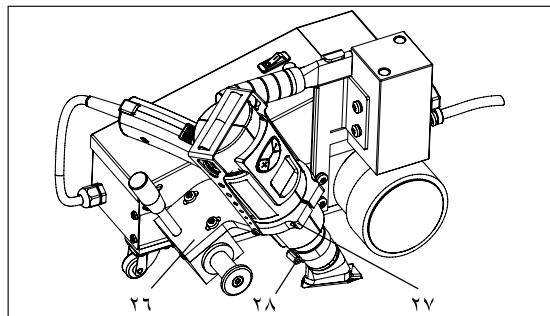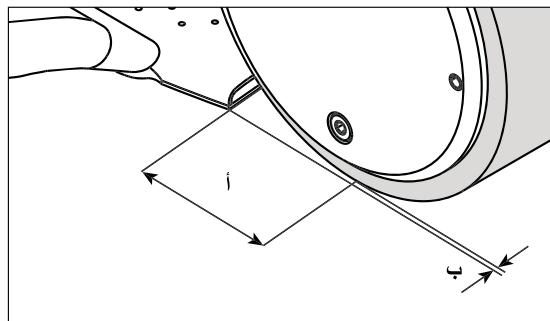

foiler ETL
يمكن ضبط موضع فوهة اللحام في الأماكن الثلاثة التالية:


- (٢٦) براغي ملولب سداسية
- (٢٨) طوق ملولب

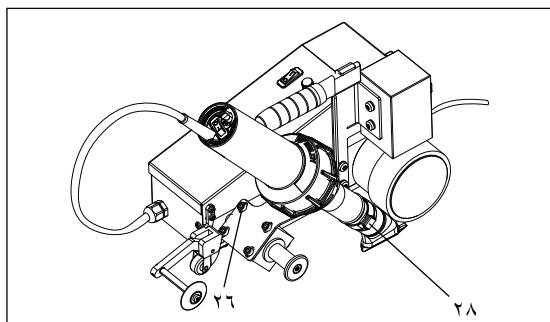


٢-٥ تغيير فوهة اللحام

قم بتنغير فوهة اللحام إلى العرض المطلوب حسب الضرورة (غير متضمن في نطاق التسليم). بعد تنغير فوهة اللحام، يجب التأكد من موضعها (على النحو الموضح في إعداد فوهة اللحام).

- ١- قم بفك الطوق الملولب (٢-٣).
- ٢- قم بإزالة فوهة اللحام الحالية (١-٣).
- ٣- اربط حلقة المهايى (٣-٣) وفوهة اللحام المطلوبة (١-٣).
- ٤- قم بإحكام ربط الطوق الملولب (٢-٣) قليلاً.
- ٥- اضبط فوهة اللحام (١-٣) (راجع إعداد فوهة اللحام).
- ٦- اربط الطوق الملولب (٢-٣) بإحكام مرة أخرى.

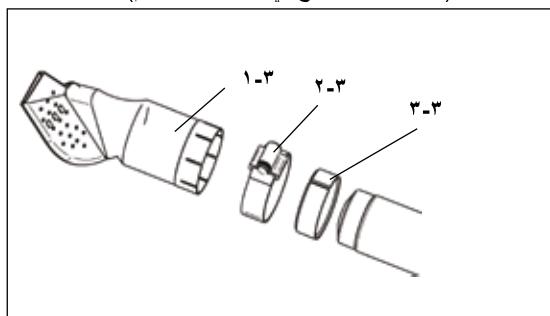

يمكن ضبط توجيه المسار عن طريق فك البرغي السادس
الداخلي (٢٩) وبمساعدة العلامة

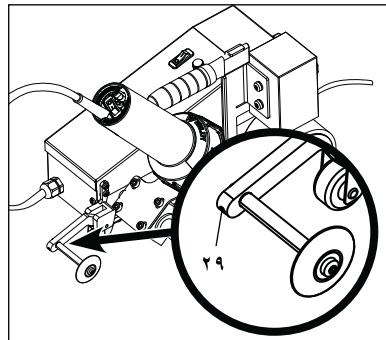

٦- بدء تشغيل كاوية اللحام الخاصة بك

٦-١ بيئة العمل والسلامة

يجب عدم استخدام كاوية اللحام بالهواء الساخن الآلية إلا في مكان مفتوح أو جيد التهوية. وتجنب دائمًا استخدام الجهاز في أجواء يحتمل أن تكون قابلة للاشتعال للافتجار أو للاشتعال بشكل كبير، واحرص دائمًا أن تستخدم الجهاز على مسافة بعيدة عن المواد القابلة للاشتعال أو الغازات القابلة للاشتعال.


اقرأ صيغة بيانات سلامة المواد المقدمة من الجهة المصنعة للمواد، واتبع التعليمات الواردة بها. وكن حذرًا حتى لا تحرق المواد أثناء اللحام.

يجب عدم استخدام الجهاز إلا على سطح أفقى و مقاوم للنار.



انقطاع التيار الكهربائي وانقطاعات التشغيل

في حالة انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع التشغيل، أو تبريد الجهاز،
قم بتبديل وضع منفاث الهواء الساخن (٤) إلى وضع التوقف.

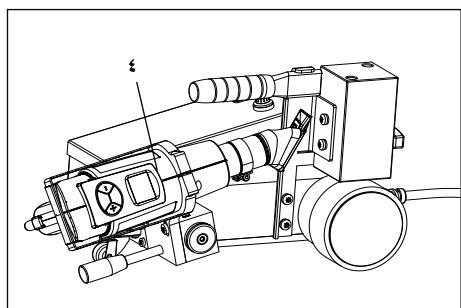

كابل الإمداد بالطاقة وكابل الإطالة

- يجب أن يتافق الجهد الاسمي المبين على الجهاز (راجع لوحة الاسم) مع الجهد الخطي.
- يجب أن يكون كابل الإمداد بالطاقة (١) حر الحركة، ولا يتسبّب في إعاقة المستخدم أو الأشخاص الآخرين أثناء العمل (خطر التعرّض).
- يجب أن تكون كابلات الإطالة معتمدة للاستخدام في الموقع (على سبيل المثال، الأماكن الخارجية)، وأن توضع عليها علامات توضح ذلك. قد تحتاج إلى مراعاة الحد الأدنى من المقطع العرضي للكابلات الإطالة.
- معدات الإمداد بالطاقة عند استخدام معدات الإمداد بالطاقة، يرجى ملاحظة أنه يجب تأريض هذه المعدات وتزويدها بقطاع دائرة.
- تستخدِم الصيغة "x 2" الخرج الاسمي لكاوية اللحام بالهواء الساخن الآلية لحساب الخرج الاسمي لمعدات الإمداد بالطاقة.


٢-٦ ظروف التشغيل

- تحقق من الضبط الأساسي لفوهة اللحام (٣).
- قم بتنويم الجهاز بخط الإمداد. يجب أن يتوافق الجهد الخطي مع تصنيف الجهد المبين على الماكينة.

٣-٦ التسخين

اضبط مفتاح منفاث الهواء (٩) إلى ١. واضغط على زر **SELECT (تحديد) (١٢)** مرة واحدة. تبدأ عملية التسخين باستخدام الإعدادات التي تم حفظها آخر مرة. حدد البرنامج المطلوب، أو حدد درجة الحرارة وتتدفق الهواء على النحو المطلوب.

تحديد اللغة، درجة الحرارة درجة منوية (°C) / درجة فهرنهايت (°F) (الصفحة ٦-٤)
أو

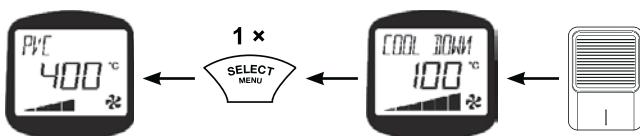


تحديد برنامج الوظيفة (الصفحة ٦-٤)


٤-٦ ضبط الإعدادات في الوحدة الطرفية (١٠)

ابداً بالضغط على زر تحديد القائمة (SELECT Menu) (١٢)، ملاحظة: عندما يظهر على الشاشة إشارة ومض (١١)، يمكن البدء في إجراء تغيير من خلال الضغط على زر زيادة القيمة (PLUS) (١٣) أو تقليل القيمة (MINUS) (١٥). اضغط على زر تحديد (SELECT) (١٢) مرة أخرى للانتقال إلى الخطوة التالية.

تحديد اللغة، وحدة درجة الحرارة منوية (°C) / فهرنهايت (°F)

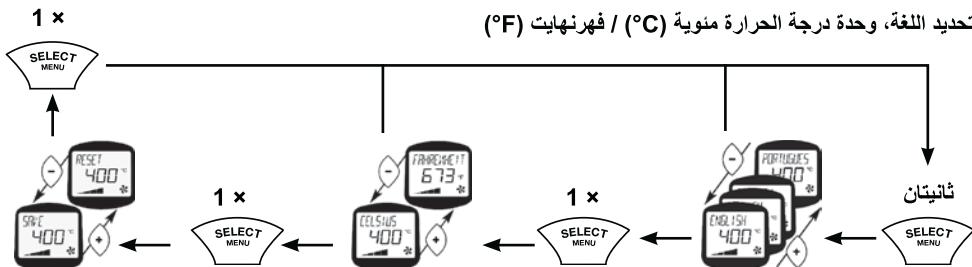

تحديد برنامج الوظيفة

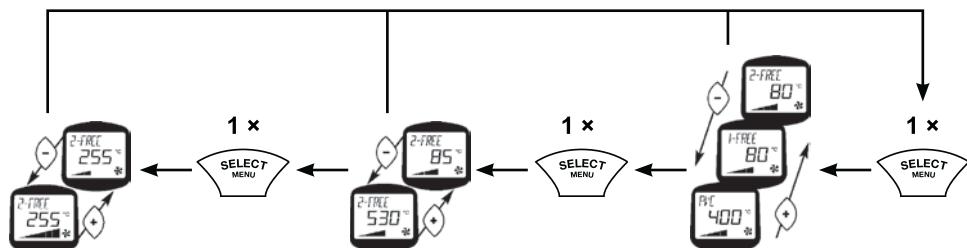


١- لحام الكلوريد متعدد الفينيل (PVC)

٢- إعداد حرّة

٣- ٢-إعداد حرّة

اسم الزر المتواافق مع برنامج الوظيفة المحدد يومنص على شاشة العرض. يمر نص أطول على الشاشة بعد ثانيةين، ويعرض اسم الزر مرة أخرى بعد دوريتين. وخلال هذه الفترة، يمكن الضغط على زر تحديد القائمة (SELECT Menu) (١٢) مرة أخرى لضبط درجة الحرارة أو تدفق الهواء.

تحديد وضع الاستعداد (COOL DOWN) أو التبريد (STANDBY)

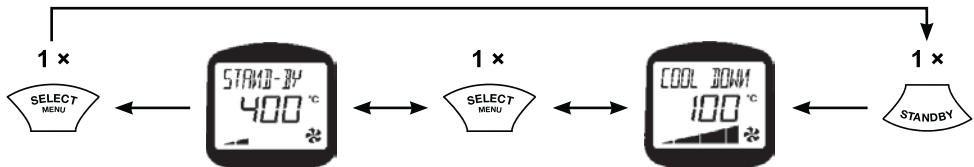

- لإيقاف العمل لفترة وجيزة، اضغط على زر الاستعداد (STANDBY) (١٤) مرتين. ينخفض استهلاك الطاقة.
- عندما تنتهي من العمل، اضغط دائماً على زر الاستعداد (STANDBY) (١٤) لتحديد التبريد (COOL DOWN). قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفقاً للمفصل ١١-٦ (إيقاف التشغيل).

٥-٦ معايير اللحام

- اضبط مقاييس الجهد لضبط سرعة اللحام (١٧) إلى القيمة المطلوبة.
- اضبط مفتاح منفاخ الهواء (٩) إلى الوضع I. واضبط درجة الحرارة وتدفق الهواء إلى القيم المطلوبة، وقم بالتسخين لمدة ٥ دقائق تقريباً.
- يتاثر ضغط التلامس بوزن كاوية اللحام بالهواء الساخن نفسها.
- استخدم ملحق الوزن الإضافي على النحو المطلوب (اختياري).

٦-٦ تحديد موضع الجهاز

- استخدم ذراع تحديد الموضع (٦) لرفع منفاخ الهواء الساخن (٤) إلى أعلى مسافة ممكنة حتى التوقف.
- قم بتحديد موضع كاوية اللحام الآلية على الجزء المتداخل من المواد التي يتعين لحامها. يجب أن تكون الحافة الخارجية لاسطوانة التدوير/الضغط (٢) محادية للحافة المتداخلة من المواد التي يتعين لحامها.

٧-٦ إجراء اللحام

- قم بإجراء اختبار لحام وفقاً لتعليمات اللحام المقلمة من الجهة المصنعة للمواد وبما يتوافق مع المعايير أو المبادئ التوجيهية الوطنية. افحص اختبار اللحام. قم بتهيئة درجة حرارة اللحام (معايير اللحام) حسب المضروبة.



- استخدم ذراع تحديد الموضع (٦) لتخفيض منفاخ الهواء الساخن (٤) لأبعد مسافة ممكنة حتى التوقف، وفي نفس الوقت، قم بشغيل مفتاح التشغيل (١٦) (البداية عملية اللحام).
- راقب عملية اللحام. قم بتصحيح سرعة اللحام باستخدام مقاييس الجهد (١٧) حسب الضرورة. قم بتوجيه كاوية اللحام الآلية باستخدام الشاسيه الخاص بها على طول الجزء المتداخل.
- عند الانتهاء من اللحام، استخدم ذراع تحديد الموضع (٦) لرفع منفاخ الهواء الساخن (٤) إلى أعلى مسافة ممكنة حتى التوقف.
- قم بإيقاف تشغيل مفتاح التشغيل (١٦).

٨-٦ إيقاف التشغيل

- لتبريد منفاخ الهواء الساخن، اضغط على زر الاستعداد (STANDBY) (١٤) (ضبط التبريد). عندما تبرد الوحدة (بعد ٦ دقائق تقريباً)، اضبط مفتاح منفاخ الهواء (٩) على .٠ ثم افصل كابل الإمداد بالطاقة (١) من مصدر الإمداد بالكهرباء.



- افحص كابل الإمداد بالطاقة (١) والقبس للتأكد من عدم وجود تلف كهربائي وأو ميكانيكي.
- نصف فوهة اللحام (٣) باستخدام فرشاة سلكية.

٧- دليل المرجع السريع لكاوية اللحام foiler

١-٧ التشغيل / البدء

- ١- قم بتوسيbil قابس الجهد الخطي.
- ٢- قم بشغيل المفتاح الرئيسي لمنفاخ الهواء الساخن (٤).
- ٣- حدد/اضبط برنامج اللحام.
- ٤- اضبط السرعة على مقاييس الجهد (١٧).
- ٥- قم بتبدل منفاخ الهواء الساخن (٤) وتشغيل مفتاح التشغيل (١٦) في نفس الوقت.

- ١ قم بتبديل منفاخ الهواء الساخن (٤) إلى وضع التوقف، وقم بإيقاف تشغيل مفتاح التشغيل (١٦).
- ٢ اضغط على زر الاستعداد (STANDBY) (٤) الموجود على منفاخ الهواء الساخن (٤) واترك الجهاز حتى يبرد.
- ٣ قم بإيقاف تشغيل المفتاح الرئيسي لمنفاخ الهواء الساخن (٩).
- ٤ افصل قابس الجهد الخطي.

٨- ابدأ تشغيل كاوية اللحام foiler ETL الخاصة بك

٨-١ بيئة العمل والسلامة



يجب عدم استخدام كاوية اللحام بالهواء الساخن الآلية إلا في مكان مفتوح أو جيد التهوية.


لا تستخدم كاوية اللحام بالهواء الساخن الآلية مطلقاً في أجواء يحتمل أن تكون قابلة لانفجار أو للاشتعال بشكل كبير، واحرص دائمًا أن تستخدم الجهاز على مسافة بعيدة عن المواد القابلة للاشتعال أو الغازات القابلة لانفجار.

اقرأ صحيفية بيانات سلامة المواد المقدمة من الجهة المصنعة للمواد، واتبع التعليمات الواردة بها. وكن حذراً حتى لا تحرق المواد أثناء اللحام.

يجب عدم استخدام الجهاز إلا على سطح أفقى و مقاوم للنار.

انقطاع التيار الكهربائي وإنقطاعات التشغيل

في حالة انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع التشغيل، أو تبريد المعدات، قم بتبديل وضع منفاخ الهواء الساخن (٤) إلى وضع التوقف.

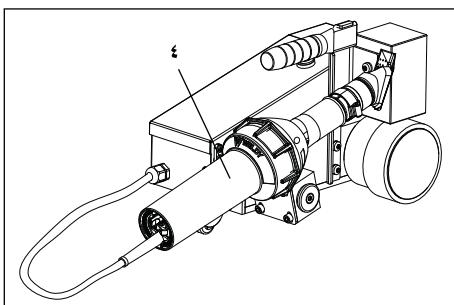

كابل الإمداد بالطاقة وكابل الإطالة

- يجب أن يتواافق الجهد الاسمي المبين على الجهاز (راجع لوحة الاسم) مع الجهد الخطي.
- يجب أن يكون كابل الإمداد بالطاقة (١) حر الحركة، وألا يتسبّب في إعاقة المستخدم أو الأشخاص الآخرين أثناء العمل (خطر التعثر).
- يجب أن تكون كابلات الإطالة معتمدة للاستخدام في الموقع (على سبيل المثال، الأماكن الخارجية)، وأن توضع عليها علامات توضيح ذلك. قد تحتاج إلى مراعاة الحد الأدنى من المقطع العرضي لكابلات الإطالة.

معدات إمداد الطاقة

عند استخدام معدات الإمداد بالطاقة، يرجى ملاحظة أنه يجب تأريض هذه المعدات وتزويدها بقطاع دائرة.

تستخدم الصيغة "x 2" الخرج الاسمي لكاوية اللحام بالهواء الساخن الآلية لحساب الخرج الاسمي لمعدات الإمداد بالطاقة.

٨-٢ ظروف التشغيل

- تحقق من الضبط الأساسي لنفوفة اللحام (٣).
- قم بتوصيل الجهاز بخط الإمداد. يجب أن يتواافق الجهد الخطي مع تصنيف الجهد المبين على الماكينة.

٣-٨ المسار دليل الأسطوانة (كاوية اللحام foiler ETL)

- اضبط بكرة توجيه المسار (٢٢) (انظر فصل ٥, ٣).

٤-٨ معايير اللحام

- اضبط مقاييس الجهد لضبط سرعة اللحام (١٧) إلى القيمة المطلوبة.
- اضبط مفتاح منفاث الهواء (٩) على الوضع ١.
- اضبط درجة الحرارة على التحول المطلوب باستخدام مقاييس الجهد (٢٤). تبلغ فترة التسخين ٥ دقائق تقريباً.
- يتأثر ضغط التلامس بوزن كاوية اللحام بالهواء الساخن الآلية نفسها.
- استخدم ملحق الوزن الإضافي على التحول المطلوب (اختياري).

٥-٨ تحديد موضع الجهاز

- قم برفع منفاث الهواء الساخن (٤) لأعلى مسافة ممكنة بعيداً حتى التوقف.
- قم بتحديد موضع كاوية اللحام الآلية على الجزء المتداخل من المواد التي يتبعن لحامها. يجب أن تكون الحافة الخارجية لاسطوانة التدوير/الضغط (٢) محاذية للحافة المتداخلة من المواد التي يتبعن لحامها.
- يجب أن يكون آلة دليل المسار (٢٢) محاذية للحافة المتداخلة من المواد التي يتبعن لحامها.

٦-٨ إجراء اللحام

راقب عملية اللحام. قم بتصحيح سرعة اللحام باستخدام مقاييس الجهد (١٧) إذا لزم الأمر. قم بتوجيه ماكينة اللحام عن طريق المبيت (٧) وبكرة توجيه المسار (٢٢) بطول التداخل.



- كاوية اللحام (Foiler ETL): قم بتنفيذ منفاث الهواء الساخن (٤) لأسفل إلى أقصى مسافة ممكنة حتى التوقف؛ وسيبدأ المفتاح سريع القطع والوصل (٢١) تلقائياً تشغيل المحرك (تبدأ عملية اللحام).
- راقب عملية اللحام. قم بتصحيح سرعة اللحام باستخدام مقاييس الجهد (١٧) إذا لزم الأمر. قم بتوجيه ماكينة اللحام عن طريق المبيت (٧) وبكرة توجيه المسار (٢٢) بطول التداخل.
- عند الانتهاء من اللحام، قم برفع منفاث الهواء الساخن (٤) إلى أقصى مسافة ممكنة حتى التوقف.

٧-٨ إيقاف التشغيل

- قم بتدوير مقاييس الجهد (٢٤) إلى الوضع ٠ لكي يتم تبريد منفاث الهواء الساخن (٤). عندما يبرد الجهاز (بعد ٦ دقائق تقريباً)، اضبط مفتاح منفاث الهواء الساخن (٩) على ٠.
- ثم أفصل كابل الإمداد بالطاقة (١) من مصدر الإمداد بالكهرباء.



٩- دليل المرجع السريع لكاوية اللحام foiler ETL

١-٩ التشغيل / لبدء

- ١- قم بتوصيل قابس الجهد الخطي.
- ٢- قم بتشغيل المفتاح الرئيسي لمنفاث الهواء الساخن (٩).
- ٣- حدد / اضبط درجة الحرارة مقاييس الجهد (٢٤).
- ٤- اضبط السرعة على مقاييس الجهد (١٧).
- ٥- قم بتنديل منفاث الهواء الساخن (٤).

٢-٩ إيقاف التشغيل

- ١- ارفع منفاث الهواء الساخن (٤) إلى وضع التوقف.
- ٢- اضبط مقاييس الجهد (٢٤) في منفاث الهواء الساخن (٤) على ٠، واترك الجهاز حتى يبرد.
- ٣- قم بإيقاف تشغيل المفتاح الرئيسي لمنفاث الهواء الساخن (٩).
- ٤- أفصل قابس الجهد الخطي.

١ - الأسئلة الشائعة، والأسباب، والتدابير

- النتيجة رديئة الجودة لعملية اللحام:
- افضل سرعة التشغيل، ودرجة حرارة اللحام.
- نصف فوهه اللحام (٣) باستخدام فرشاة سلكية.
- فوهه اللحام (٣) مضبوطة بشكل غير صحيح (راجع ضبط فوهه اللحام)
لم يتم الوصول بعد إلى درجة حرارة اللحام المطلوبة بعد مرور ٥ دقائق كحد أقصى:
 - افحص الجهد الخطي.

١١ - الأجهزة الملحة

لا يمكن استخدام سوى قطع الغيار والأجهزة الملحة الأصلية المتوفرة من Weldy. وعدم استخدام قطع الغيار والأجهزة الملحة الأصلية هذه من شأنه أن يؤدي إلى إبطال الضمان والتأمين.
لمزيد من المعلومات، يرجى الدخول إلى الموقع www.weldy.com

١٢ - الصيانة والتصلیح

يمكن إجراء الإصلاحات فقط من قبل شركاء ويلدي المحليين. يجب عدم استخدام سوى الأجهزة الملحة وقطع الغيار الأصلية.
لمزيد من المعلومات، يرجى الدخول إلى الموقع www.weldy.com

١٣ - الضمان

- تطبق حقوق الضمان أو التأمين التي يمنحها شريك التوزيع المباشر/البائع لهذا الجهاز بعد تاريخ الشراء.
- في حالة وجود مطالبة ضمان أو تأمين (التحقق من خلال الفاتورة أو إشعار التسليم)؛ سيتم تصحيح عيوب التصنيع أو المعالجة بمعرفة شركة المبيعات من خلال تسليم بديل للجهاز أو تصليحه.
- تُستثنى مطالبات الضمان أو التأمين الأخرى في إطار القانون الإنامي.
- تُستثنى الأضرار الناتجة عن البليط الطبيعي، أو الحمل الزائد، أو التعامل غير الصحيح من الضمان.
- تُستثنى عناصر التسخين من التزامات الضمان أو التأمين.
- لا تتطبق مطالبات الضمان أو التأمين المقدمة للأجهزة التي قام المشتري بتحويلها أو تغييرها أو التي تم استخدام قطع غيار لها خلاف قطاع الغيار الأصلية المتوفرة من Weldy.

٤ - إعلان المطابقة

تؤكد Leister Technologies AG ، الكائنة في العنوان 10 Galileo-Strasse ،
Kaegiswil/Switzerland 6056 ، بأن هذا المنتج بإصداره الذي تم ترويجه من خلاله، متوفّ لمتطلبات التوجيهات
التالية من المفوضية الأوروبية:
المبادئ التوجيهية: 2011/65، 2006/42، 2014/35، 2014/30،
المعايير المتفقّفة: EN 61000-3-2، EN 61000-6-2، EN 55014-2، EN 55014-1، EN 12100
EN 50581، EN 60335-2-45، EN 60335-1، EN 62233، EN 61000-3-3

اسم المسؤول المفوض بالتوقيع: Volker Pohl، مدير مطابقة المنتجات

٢٠٠٧/٨/٣١، Kaegiswil

Christoph Baumgartner، المدير التنفيذي للتكنولوجيا Bruno von Wyf، المدير العام

٥ - التخلص من المنتج

لا تتخلص من المعدات الكهربائية مع النفايات المنزلية!
يجب أن تخضع المعدات الكهربائية، والأجهزة الملحة، والعبوة لإعادة التدوير بطريقة غير ضارة بالبيئة.





Содержание

1. Важные указания по технике безопасности.....	43
1.1 Использование по назначению	44
1.2 Использование не по назначению.....	44
2. Технические характеристики.....	44
3. Транспортировка.....	44
4. Ваш аппарат foiler / foiler ET / foiler ETL	45
4.1 Типовая табличка и идентификация	45
4.2 Комплект поставки	45
4.3 Обзор компонентов аппарата.....	46
4.3.1 Обзор компонентов аппарата foiler	46
4.3.2 Обзор компонентов аппарата foiler ET/ETL.....	47
5. Настройки аппарата foiler / foiler ET / foiler ETL.....	47
5.1 Настройки сварочного сопла	48
5.2 Замена сварочного сопла	48
5.3 Регулировка лазерной указки (только для foiler ETL).....	49
6. Ввод в эксплуатацию аппарата foiler	49
6.1 Условия эксплуатации и техника безопасности	49
6.2 Условия работы.....	50
6.3 Включение	50
6.4 Изменение настроек на терминале (10)	50
6.5 Параметры сварки	51
6.6 Позиционирование инструмента.....	51
6.7 Процедура сварки.....	51
6.8 Выключение.....	51
7. Краткое справочное руководство по аппарату foiler	51
7.1 Включение/запуск	51
7.2 Выключение.....	52
8. Ввод в эксплуатацию аппарата foiler ET/ETL	52
8.1 Условия эксплуатации и техника безопасности	52
8.2 Условия работы.....	52
8.3 Система наведения лазерным лучом (foiler ETL)	52
8.4 Параметры сварки	53
8.5 Позиционирование инструмента.....	53
8.6 Процедура сварки.....	53
8.7 Выключение.....	53
9. Краткое справочное руководство по аппарату foiler ET/ETL	53
9.1 Включение/запуск	53
9.2 Выключение.....	53
10. Часто задаваемые вопросы, причины и способы устранения неисправностей	54
11. Комплектующие.....	54
12. Сервисное обслуживание и ремонт	54
13. Гарантия.....	54
14. Декларация соответствия	54
15. Утилизация	54

Поздравляем с приобретением аппарата foiler / foiler ETL!

Вы выбрали первоклассный сварочный автомат для сварки горячим воздухом, разработанный и изготовленный в соответствии с последними доступными знаниями в отрасли переработки пластмасс. При изготовлении изделия использованы высококачественные материалы.

WELDY foiler / foiler ETL

Автомат для сварки

1. Важные указания по технике безопасности

Перед вводом аппарата в эксплуатацию необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации. Настоящее руководство по эксплуатации всегда должно храниться вместе с аппаратом. В случае передачи аппарата другому лицу необходимо передавать также руководство по эксплуатации.

Помимо информации о технике безопасности, приведенной в отдельных разделах настоящего руководства по эксплуатации, всегда следует строго соблюдать приведенные ниже требования.

Предупреждение



Опасно для жизни! Прежде чем открывать аппарат, извлеките вилку питания из розетки, поскольку возможен контакт с находящимися под напряжением открытыми компонентами и соединениями.



Опасность пожара и взрыва при неправильном использовании сварочного аппарата (например, перегрева материалов), особенно в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов и горючих газов.



Опасность получения ожогов! Не прикасайтесь к горячим трубке и соплу нагревательного элемента. Всегда сначала дождитесь, пока аппарат остынет. Не направляйте струю горячего воздуха на людей или животных.



Подключайте аппарат к розетке с **защитным проводником**. Опасность вследствие размыкания защитного проводника внутри или снаружи аппарата! Используйте удлинители только с защитными проводниками!

Внимание!



Номинальное напряжение, указанное на аппарате, должно соответствовать **сетевому напряжению** на объекте. При отсутствии сетевого напряжения необходимо отключить воздуховку и привод, а также выдвинуть воздуховодку.



Настоятельно рекомендуется использовать автоматический выключатель для защиты персонала при использовании аппарата на строительных площадках.



Во время работы аппарата его **всегда следует держать под контролем**. Существует опасность воспламенения горючих материалов, находящихся вне поля зрения оператора, под действием отходящего тепла. Аппарат разрешается использовать только **обученным специалистам** или под их руководством. Эксплуатация аппарата детьми категорически запрещена.



Предохраняйте **аппарат от влаги и сырости**.

1.1 Использование по назначению

Аппарат foiler / foiler ETL предназначен для профессиональной сварки внахлест брезента и баннерной пленки.

Допускается использование только оригинальных запасных частей и комплектующих Weldy. В случае невыполнения этого требования гарантия аннулируется.

Сварочные процессы и типы материалов

- Сварка внахлест термопластичных гемомембран (ПВХ, ПП, ПЭ, ЭСБ, ЭВА, ФПО, ПИБ, ПМИ, ПО, ТПО).
- Ширина сварного шва 20 и 30 мм.

1.2 Использование не по назначению

Любое использование, отличное от или выходящее за пределы описанного выше, считается использованием не по назначению.

2. Технические характеристики

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений.

		foiler	foiler ETL
Номинальное напряжение	В~	230	
Номинальная мощность	Вт	2 100	1 700
Частота	Гц	50/60	
Температура	°С	80 – 530	80 – 530
Скорость	м/мин	1,0 – 7,5	
Уровень шума	L _{PA} (дБ)	67	
Габариты (Д × Ш × В)	мм	445 × 276 × 280	
Масса (без дополнительного груза)	кг	10,8	
Знак соответствия		CE	
Класс защиты I		(⊕)	


3. Транспортировка

Воздуховувке (4) ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо давать остить перед транспортировкой.




Ни в коем случае не используйте **ручку для переноски (20)** на аппарате или транспортиrovочном ящике для транспортировки краном.



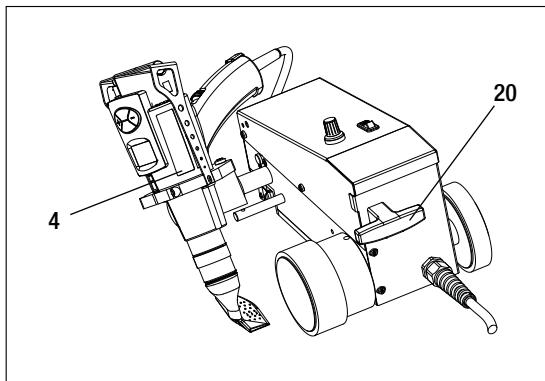

Используйте ручку для переноски (20) и воздуходувку (4) для поднятия сварочного автомата вручную.

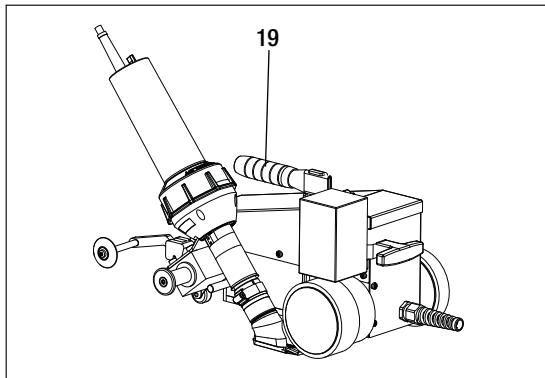

Для аппарата в сборе (опция): используйте ручку для переноски дополнительного груза (20) и ручку (19) по центру для поднятия сварочного автомата вручную.

4. Ваш аппарат foiler / foiler ETL

4.1 Типовая табличка и идентификация

Модель и серийный номер указаны на типовой табличке аппарата. Перенесите эти сведения в руководство по эксплуатации и указывайте их во всей корреспонденции с нашими представителями или сотрудниками авторизованных сервисных центров.

Модель:


Серийный номер:

4.2 Комплект поставки

- 1 аппарат
- Руководство по эксплуатации


4.3 Обзор компонентов аппарата

4.3.1 Обзор компонентов аппарата foiler

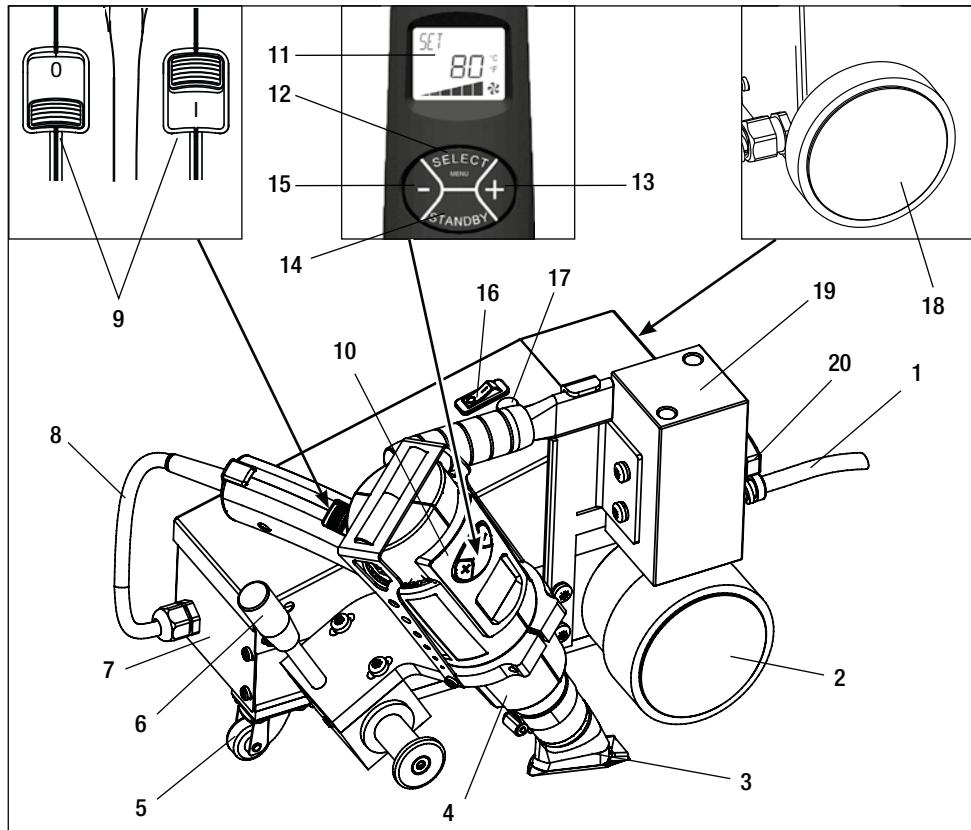

1. Шнур питания
2. Ведущий прижимной ролик
3. Сварочное сопло
4. Воздуходувка
5. Поворотный ролик
6. Рычаг позиционирования
7. Корпус / ходовая часть
8. Соединительный кабель
9. Переключатель воздуходувки
10. Терминал
11. Дисплей
12. Кнопка выбора меню (SELECT)
13. Кнопка ПЛЮС
14. Кнопка режима ожидания / охлаждения (STANDBY/COOL DOWN)
15. Кнопка МИНУС
16. Переключатель привода
17. Потенциометр для регулировки скорости сварки
18. Приводной ролик
19. Дополнительный груз с ручкой (опция)
20. Ручка для переноски

4.3.2 Обзор компонентов аппарата foiler ETL

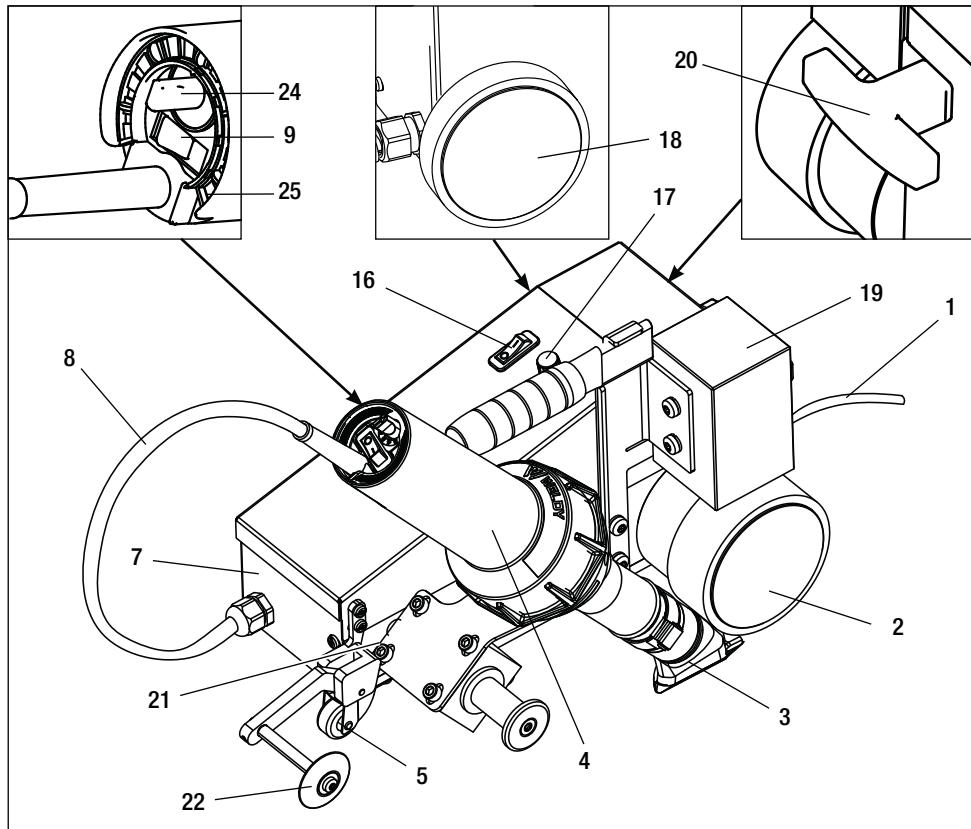

- 1. Шнур питания
- 2. Ведущий прижимной ролик
- 3. Сварочное сопло
- 4. Воздуховдука
- 5. Поворотный ролик
- 6. Корпус / ходовая часть
- 7. Соединительный кабель
- 8. Переключатель воздуховушки
- 16. Переключатель привода
- 17. Потенциометр для регулировки скорости сварки
- 18. Приводной ролик
- 19. Дополнительный груз с ручкой (опция)
- 20. Ручка для переноски
- 21. Мгновенный выключатель (foiler ETL)
- 22. Трассирующий ролик (foiler ETL)
- 24. Потенциометр для регулировки температуры
- 25. Воздушный фильтр

5. Настройки аппарата foiler / foiler ETL



Меры предосторожности



Дайте аппарату остыть.

Прежде чем приступить к настройке, убедитесь, что воздуховдука выключена с помощью главного выключателя (9), а шнур питания (1) отсоединен от сети.


5.1 Настройки сварочного сопла

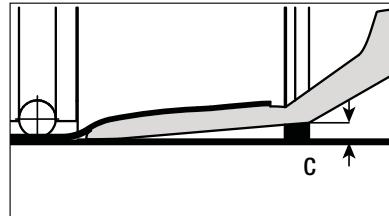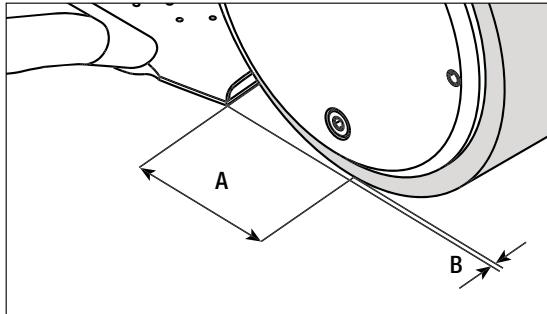

A = 30–40 мм

B = 1–2 мм


C = 1–2 мм

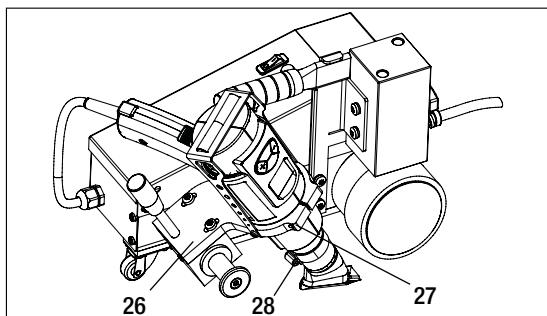

foiler

Положение сварочного сопла можно регулировать в трех следующих местах:

- винты с внутренним шестигранником (26)
- винт с внутренним шестигранником (27)
- винтовое кольцо (28)

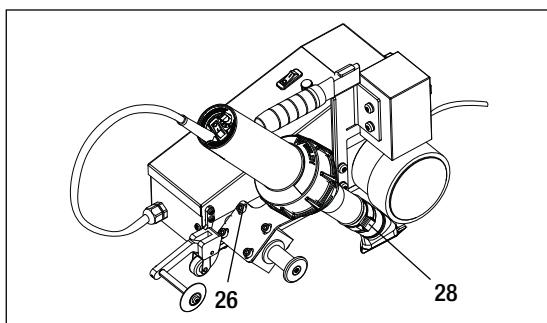


foiler ETL

Положение сварочного сопла можно регулировать в трех следующих местах:

- винты с внутренним шестигранником (26)
- винтовое кольцо (28)


5.2 Замена сварочного сопла

При необходимости сварочное сопло можно заменить на сопло нужной ширины (не входит в комплект поставки). После замены сварочного сопла НЕОБХОДИМО проверить положение (см. описание в разделе «Регулировка сварочного сопла»).

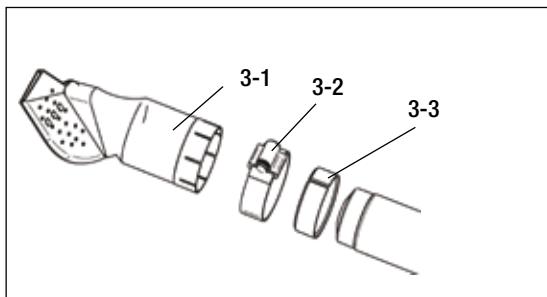

1. Отвинтите винтовое кольцо (3-2).
2. Снимите установленное сварочное сопло (3-1).
3. Прикрепите соединительное кольцо (3-3) и требуемое сварочное сопло (3-1).
4. Немного затяните винтовое кольцо (3-2).
5. Отрегулируйте сварочное сопло (3-1) (см. раздел «Регулировка сварочного сопла»).
6. Вновь плотно затяните винтовое кольцо (3-2).

5.3 Регулировка направляющий ролик (только для foiler ETL)

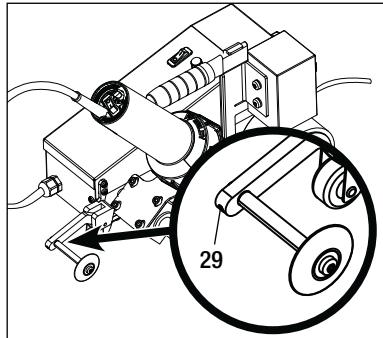

Направляющую колеи можно отрегулировать путем отвинчивания винта с внутренним шестигранныком (29) и помощью маркировки.

6. Ввод в эксплуатацию аппарата foiler


6.1 Условия эксплуатации и техника безопасности



Сварочный автомат для сварки горячим воздухом должен эксплуатироваться только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях. Ни в коем случае не используйте сварочный автомат в потенциально взрывоопасных или легковоспламеняемых средах и всегда соблюдайте достаточное расстояние от воспламеняемых материалов или взрывоопасных газов. Ознакомьтесь с паспортом безопасности материала, предоставленным производителем материала, и соблюдайте содержащиеся в нем инструкции. Будьте осторожны, чтобы не сжечь материал во время сварки.

Аппарат следует применять только на горизонтальной и огнестойкой поверхности.

Сбой питания и перерывы в работе

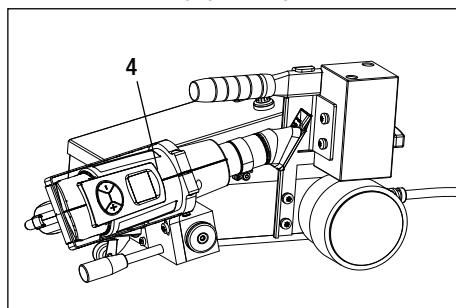

В случае сбоя питания, при необходимости сделать перерыв в работе или охладить аппарат переведите воздуходувку (4) в положение остановки.

Кабель питания и удлинительный кабель

- Номинальное напряжение, указанное на аппарате (см. типовую табличку), должно соответствовать сетевому напряжению.
- Шнур питания (1) должен свободно перемещаться, не мешая оператору или другим людям в процессе эксплуатации (опасность спотыкания).
- Удлинительные кабели должны иметь допуск для использования на объекте (например, на открытом воздухе) и соответствующую маркировку. Возможно, необходимо учитывать минимальное сечение удлинительных кабелей.

Оборудование для электропитания

При использовании оборудования для электропитания обратите внимание, что такое оборудование должно быть заземлено и оснащено автоматическим выключателем.


Для расчета номинальной мощности оборудования для электропитания используется формула «**2 x номинальная мощность сварочного автомата для сварки горячим воздухом**».

6.2 Условия работы

- Проверьте основные настройки сварочного сопла (3).
- Подключите инструмент к сети питания. Сетевое напряжение должно соответствовать номинальному напряжению, указанному на инструменте.

6.3 Включение


Установите переключатель воздуходувки (9) в положение I. Нажмите кнопку SELECT (12) один раз. Процесс нагрева начнется с настройками, которые были сохранены в последний раз. Выберите нужную программу или запрограммируйте температуру и воздушный поток самостоятельно.

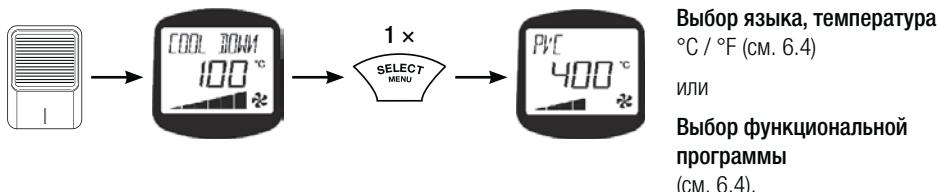


6.4 Изменение настроек на терминале (10)

Сначала нажмите кнопку SELECT (12). Примечание. Когда на дисплее (11) мигает индикация, чтобы инициировать изменение, нажмите либо кнопку ПЛЮС (13), либо кнопку МИНУС (15). Вновь нажмите кнопку SELECT (12), чтобы перейти к следующему этапу.

Выбор языка, единица измерения температуры (°C/F)

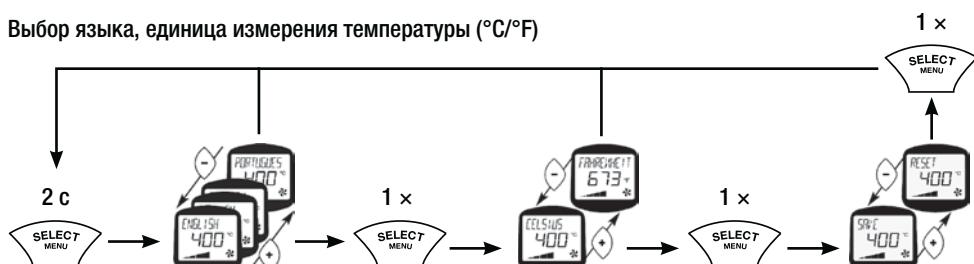


Выбор функциональной программы

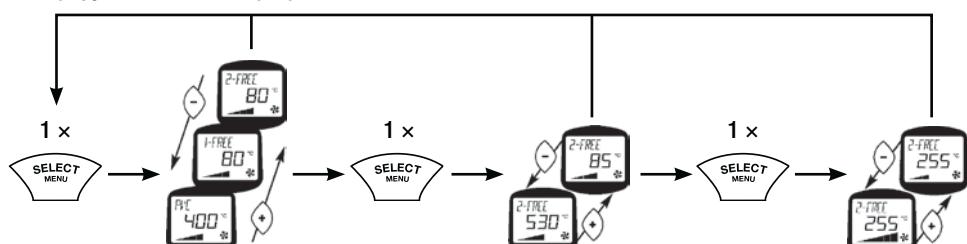

1. Сварка ПВХ
2. Настройка «1-Free» (1-я индивидуальная)
3. Настройка «2-Free» (2-я индивидуальная)

На дисплее мигает название кнопки, которая соответствует выбранной функциональной программе. Через 2 секунды на экране прокручивается более длинный текст, а название кнопки отображается вновь через каждые 2 цикла. На протяжении этого периода можно вновь нажать кнопку SELECT (12), чтобы задать температуру воздушного потока.

Выбор режима ожидания или охлаждения

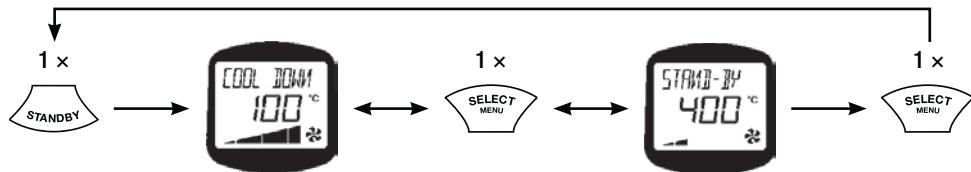

- Чтобы ненадолго приостановить работу, дважды нажмите **кнопку STANDBY (14)**. Потребление мощности будет уменьшено.
- После завершения работы всегда нажимайте **кнопку STANDBY (14)**, чтобы выбрать режим охлаждения (COOL DOWN). Выключите инструмент согласно инструкциям, приведенным в разделе 6.11 «Выключение».

6.5 Параметры сварки

- На **потенциометре для регулировки скорости сварки (17)** установите нужное значение.
- Установите **переключатель воздуходувки (9)** в положение I. Установите нужные значения температуры и воздушного потока и нагревайте воздух на протяжении примерно 5 минут.
- На усилие прижима влияет масса самого сварочного автомата.
- При необходимости используйте дополнительный груз (опция).

6.6 Позиционирование инструмента

- С помощью **рычага позиционирования (6)** поверните **воздуходувку (4)** вверх до упора.
- Установите сварочный автомат в месте нахлестки свариваемого материала. Наружная кромка **ведущего прижимного ролика (2)** должна находиться на одном уровне с кромкой нахлестки свариваемого материала.

6.7 Процедура сварки



Выполните пробную сварку в соответствии с инструкциями производителя материала и национальными стандартами и нормами. Проверьте пробный сварной шов. При необходимости измените температуру сварки (параметры сварки).

- С помощью **рычага позиционирования (6)** поверните **воздуходувку (4)** вниз до упора и одновременно включите **переключатель привода (16)** (начнется процесс сварки).
- Контролируйте процесс сварки. При необходимости регулируйте скорость сварки с помощью **потенциометра (17)**. Направляйте сварочный автомат с помощью его ходовой части вдоль нахлестки.
- После завершения сварки с помощью **рычага позиционирования (6)** поверните **воздуходувку (4)** вверх до упора.
- Выключите** переключатель привода (16).

6.8 Выключение

Для охлаждения воздуходувки нажмите **кнопку STANDBY (14)** (настройка COOL DOWN). После того как аппарат остынет (примерно через 6 минут), установите **переключатель воздуходувки (9)** в положение 0.

Затем отсоедините **шнур питания (1)** от сети питания.



- Дождитесь, пока аппарат остынет.
- Проверьте **шнур питания (1)** и вилку на предмет электрических или механических повреждений.
- Очистите **сварочное сопло (3)** с помощью металлической щетки.

7. Краткое справочное руководство по аппарату foiler

7.1 Включение/запуск

- Подключите вилку питания.
- Включите главный выключатель воздуходувки (4).**
- Выберите/настройте программу сварки.
- Установите скорость с помощью **потенциометра (17)**.
- Поверните **воздуходувку (4)** и одновременно включите **переключатель привода (16)**.

7.2 Выключение

- Поверните **воздуходувку (4)** вверх в положение остановки и выключите **переключатель привода (16)**.
- Нажмите **кнопку STANDBY (14)** на **воздуходувке (4)** и дайте аппарату остыть.
- Выключите главный выключатель **воздуходувки (9)**.
- Извлеките вилку питания.

8. Ввод в эксплуатацию аппарата foiler ETL

8.1 Условия эксплуатации и техника безопасности




Сварочный автомат для сварки горячим воздухом должен эксплуатироваться только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.

Ни в коем случае не используйте сварочный автомат в потенциально взрывоопасных или легковоспламеняемых средах и всегда соблюдайте достаточное расстояние от воспламеняемых материалов или взрывоопасных газов.

Ознакомьтесь с паспортом безопасности материала, предоставленным производителем материала, и соблюдайте содержащиеся в нем инструкции. Будьте осторожны, чтобы не сжечь материал во время сварки.

Аппарат следует применять только на горизонтальной и огнестойкой поверхности.

Сбой питания и перерывы в работе

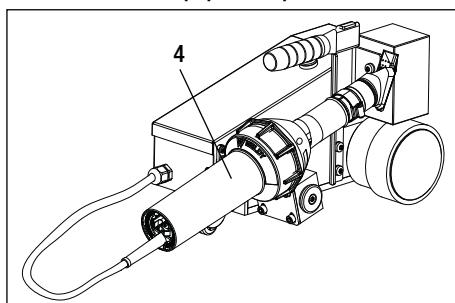

В случае сбоя питания, при необходимости сделать перерыв в работе или охладить аппарат переведите **воздуходувку (4)** в положение остановки.

Кабель питания и удлинительный кабель

- Номинальное напряжение, указанное на аппарате (см. типовую табличку), должно соответствовать сетевому напряжению.
- Шнур питания (1)** должен свободно перемещаться, не мешая оператору или другим людям в процессе эксплуатации (опасность спотыкания).
- Удлинительные кабели должны иметь допуск для использования на объекте (например, на открытом воздухе) и соответствующую маркировку. Возможно, необходимо учитывать минимальное сечение удлинительных кабелей.

Оборудование для электропитания

При использовании оборудования для электропитания обратите внимание, что такое оборудование должно быть заземлено и оснащено автоматическим выключателем.

Для расчета номинальной мощности оборудования для электропитания используется формула «**2 x номинальная мощность сварочного автомата для сварки горячим воздухом**».

8.2 Условия работы

- Проверьте основные настройки **сварочного сопла (3)**.
- Подключите инструмент к сети питания. Сетевое напряжение должно соответствовать номинальному напряжению, указанному на инструменте.

8.3 Направляющий ролик (foiler ETL)

- Отрегулировать **трассирующий ролик (22)** (см. главу 5.3).

8.4 Параметры сварки

- На потенциометре для регулировки скорости сварки (17) установите нужное значение.
- Установите переключатель воздуходувки (9) в положение I. При необходимости измените температуру с помощью потенциометра (24). Период нагрева составляет примерно 5 минут.
- На усилие прижима влияет масса самого сварочного автомата.
- При необходимости используйте дополнительный груз (опция).

8.5 Позиционирование инструмента

- Поверните воздуходувку (4) вверх до упора.
- Установите сварочный автомат в месте нахлестки свариваемого материала. Наружная кромка **ведущего прижимного ролика** (2) должна находиться на одном уровне с кромкой нахлестки свариваемого материала.
- Трассирующий ролик (22) должен находиться на одном уровне с кромкой нахлестки свариваемого материала.

8.6 Процедура сварки



Контролировать процесс сварки. При необходимости изменить скорость сварки посредством потенциометра (17). С помощью корпуса (7) и трассирующего ролика (22) вести автомат сварки вдоль места нахлестки.

- Foiler ETL. Поверните **воздуходувку** (4) вниз до упора, и **мгновенный выключатель** (21) автоматически запустит приводной двигатель (начнется процесс сварки).
- Контролировать процесс сварки. При необходимости изменить скорость сварки посредством **потенциометра** (17). С помощью **корпуса** (7) и **трассирующий ролик** (22) вести автомат сварки вдоль места нахлестки.
- После завершения сварки поверните **воздуходувку** (4) вверх до упора.

8.7 Выключение

- Поверните **потенциометр** (24) в положение 0, чтобы охладить **воздуходувку** (4). После того как инструмент остыл (примерно через 6 минут), установите **переключатель воздуходувки** (9) в положение 0.
- Затем отсоедините **шнур питания** (1) от сети питания.



- Дождитесь, пока аппарат остынет.
- Проверьте **шнур питания** (1) и вилку на предмет электрических или механических повреждений.
- Очистите **сварочное сопло** (3) с помощью металлической щетки.

9. Краткое справочное руководство по аппарату foiler ETL

9.1 Включение/запуск

1. Подключите вилку питания.
2. Включите главный выключатель **воздуходувки** (9).
3. Выберите/отрегулируйте температуру с помощью **потенциометра** (24).
4. Установите скорость с помощью **потенциометра** (17).
5. Поверните **воздуходувку** (4).

9.2 Выключение

1. Поверните **воздуходувку** (4) вверх в положение остановки.
2. Установите **потенциометр** (24) на **воздуходувке** (4) в положение 0 и дайте аппарату остыть.
3. Выключите главный выключатель **воздуходувки** (9).
4. Извлеките вилку питания.

10. Часто задаваемые вопросы, причины и способы устранения неисправностей

Низкое качество сварки

- Проверьте скорость привода и температуру сварки.
- Очистите **сварочное сопло (3)** с помощью металлической щетки.
- Неверно отрегулировано **сварочное сопло (3)** (см. раздел «Регулировка сварочного сопла»).

Требуемая температура сварки все еще не достигнута по прошествии максимального времени (5 минут)

- Проверьте напряжение в сети.

11. Комплектующие

Допускается использование только оригинальных запасных частей и комплектующих Weldy. В случае невыполнения этого требования гарантия аннулируется.

Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт www.weldy.com.

12. Сервисное обслуживание и ремонт

Проводить ремонт разрешено только местным партнерам компании Weldy. Разрешается использовать только оригинальные комплектующие и запасные части.

Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт www.weldy.com.

13. Гарантия

- Гарантийные права на данный аппарат, предоставляемые прямым дистрибутором или продавцом, вступают в силу с даты покупки.
- В случае возникновения гарантийных требований (проверка по счету-фактуре или накладной) ошибки изготовления, допущенные в процессе производства, могут быть исправлены торговым партнером путем поставки оборудования взамен или путем выполнения ремонта.
- Другие гарантийные требования исключаются в рамках действующего законодательства.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, чрезмерных нагрузок или недоброжелательного обращения.
- Гарантия не распространяется на нагревательные элементы.
- Гарантийные требования не распространяются на аппараты, которые были преобразованы или изменены покупателем, или для которых использовались не оригинальные запасные части Weldy.

14. Декларация соответствия

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil, Швейцария подтверждает, что данное изделие в моделях, предлагаемых нами к покупке, соответствует требованиям указанных ниже директив EC.

Директивы: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Гармонизированные стандарты: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Имя уполномоченного сотрудника: Фолькер Поль, менеджер по соответствию продукции

Кегисвиль, 31.08.2017

Бруно фон Виль,
технический директор

Кристоф Баумгартнер,
генеральный менеджер

15. Утилизация



Ни в коем случае не утилизируйте электрооборудование вместе с бытовыми отходами!
Электрооборудование, комплектующие и упаковка должны сортироваться в целях
экологически чистой переработки.

目次

1. 安全についての重要な注意事項.....	56
1.1 用途	57
1.2 用途外の利用	57
2. 技術仕様.....	57
3. 輸送について	57
4. foiler / foiler ETL製品について	58
4.1 型番プレートと識別番号	58
4.2 納品内容	58
4.3 機器部品の概要	59
4.3.1 foiler機器部品の概要	59
4.3.2 foilerET / ETL 機器部品の概要	60
5. foiler / foiler ETL製品の設定.....	60
5.1 溶接ノズルの取り付け	61
5.2 溶接ノズル交換.....	61
5.3 レーザー・ガイドの取り付け(foiler ETLのみ)	62
6. foiler機の始動運転.....	62
6.1 作業環境と安全	62
6.2 操作条件	63
6.3 スイッチを入れる	63
6.4 ターミナル (10) の設定調整	63
6.5 溶接パラメーター	64
6.6 工具の位置	64
6.7 溶接手順	64
6.8 スイッチを切る.....	64
7. foiler 早見ガイド	64
7.1 スイッチを入れる / 始動	64
7.2 スイッチを切る.....	65
8. foiler ET/ETL 機の始動運転.....	65
8.1 作業環境と安全	65
8.2 操作条件	65
8.3 レーザービーム・ガイダンス(foiler ETL)	65
8.4 溶接パラメーター	66
8.5 工具の位置	66
8.6 溶接手順	66
8.7 スイッチを切る.....	66
9. foiler / ETL早見ガイド	66
9.1 スイッチを入れる / 始動	66
9.2 スイッチを切る.....	66
10. よくある質問、原因と対処方法.....	67
11. アクセサリー	67
12. 修理と交換	67
13. 保証	67
14. 適合声明書	67
15. 廃棄処分の際には.....	67

foiler / foiler ETL をご購入いただきありがとうございます。

本機は、プラスチック加工業務における最新の知見に基づき設計ならびに製造された最高水準の自動熱風溶接機です。製造にあたっては高品質の材質が使用されています。

WELDY foiler / foiler ETL

自走式熱風融着機

1. 安全についての重要な注意事項

この操作説明書をよくお読みください。この操作説明書は、いつでも参照できるよう機器の近くに保管してください。機器を引き継ぐ場合は、必ず操作説明書も引き継いでください。

これらの操作説明書の個別の章の安全情報に加え、次の要件を厳格に満たすことが必要となります。

ご注意



人命への危険あり!機器を開ける前に、可動コンポーネントおよび接続が露出するため、コンセントから電源プラグを抜いてください。



火災や爆発の危険自動溶接機の不適当な使用(例えば材料の過熱など)、および特に易燃性物質や爆発性のガスの近くでは火災や爆発の危険があります。



火傷注意!熱くなっている間は、発熱体チューブおよびノズルに触れないでください。機器の温度が下がるまでは触れないようにしてください。

人または動物に熱風を向けてください。



端末は**保護接地導体つきの端子に接続してください**。機器内外の保護接地導体端子を遮ることは非常に危険です!
延長ケーブルは必ず保護接地導体端子付きのものを使用してください!

警告



機器に表示された**公称電圧**が、現場の**公称電圧**に一致していることを必ず確認してください。線間電圧で不具合が発生した場合、熱風送風機およびドライブのスイッチを切って、熱風送風機を外に出してください。



回路遮断器は、建設現場で機器を使用する際に作業員の安全を守るための緊急用です。



本機の操作中は常に人が側について監視してください。廃熱が、視界に入らない場所の易燃性物質に達する場合があります。機器の操作は、必ず**十分な訓練を受けた専門家**または**専門家の監督下**で行ってください。お子様は絶対に手を触れず、操作を行わないでください。



機器は**水気、湿気**から**保護**してください

1.1 用途

foiler/foiler ETLは業務用アプリケーションでの防水布ならびにビルボードの重ね溶接向けに設計されています。

純正Weldy交換部品およびアクセサリーのみを使用してください。純正交換部品およびアクセサリーを使用していない場合は保証ならびに補償規定が無効となります。

溶接法および材料の種類

- 熱可塑性封孔シート(PVC、PP、PE、ECB、EVA、FPO、PIB、PMI、PO、TPO)のオーバーラップ溶接
- 溶接幅20および30 mm

1.2 用途外の利用

上記の用途以外に、または上記用途の範囲を超え使用された場合、用途外の使用が行われた見なします。

2. 技術仕様

当社は、機器に技術的な変更を加える権利を留保します。

		foiler	foiler ETL
公称電圧	V~	230	
公称出力	W	2100	1700
周波数	Hz	50 / 60	
温度	°C	80 – 530	80 – 530
スピード	m/分	1.0 – 7.5	
騒音レベル	L _{pA} (dB)	67	
寸法 (長さ × 幅 × 高さ)	mm	445 × 276 × 280	
重量 (付加おもりなしで)	kg	10.8	
規格適合マーク		(CE)	
感電保護クラス I		()	


3. 輸送について

熱風送風機(4)は、機体の熱が十分に冷えてから搬送作業を始めてください。




クレーンによる輸送で、機器または輸送箱のキャリーハンドル(20)は使用しないでください



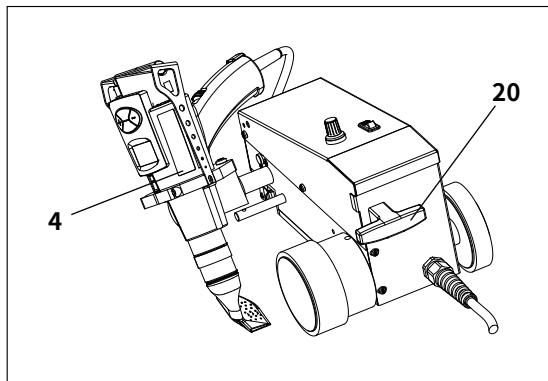

熱風溶接機を持ち上げる際には手でキャリーハンドル(20)および熱風送風機(4)を持ってください。

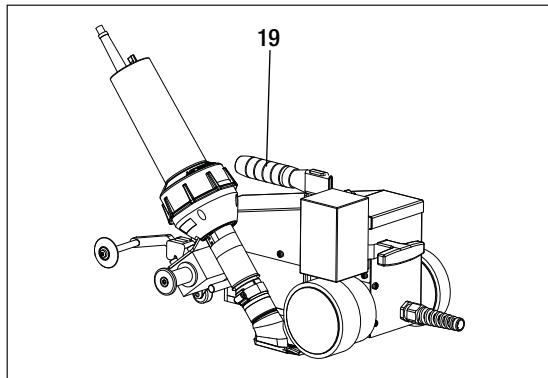

組み立て作業を行う際(オプションとして利用可能):熱風溶接機を持ち上げる際には、付加おもりの中央のキャリーハンドル(19)を手で持ってください。

4. foiler / foiler ETL製品について

4.1型番プレートと識別番号

本機の型番プレートにはモデルとシリアル番号が表示されています。運転説明書にこれらのモデルとシリアル番号を書き込んだうえ、弊社または認定サービスセンターにお問い合わせいただ際は、必ずこれらの情報を伝えください。

モデル:


シリアル番号:

4.2納品内容

- ・ 機器 1 点
- ・ 操作手順


4.3 機器部品の概要

4.3.1 foiler機器部品の概要

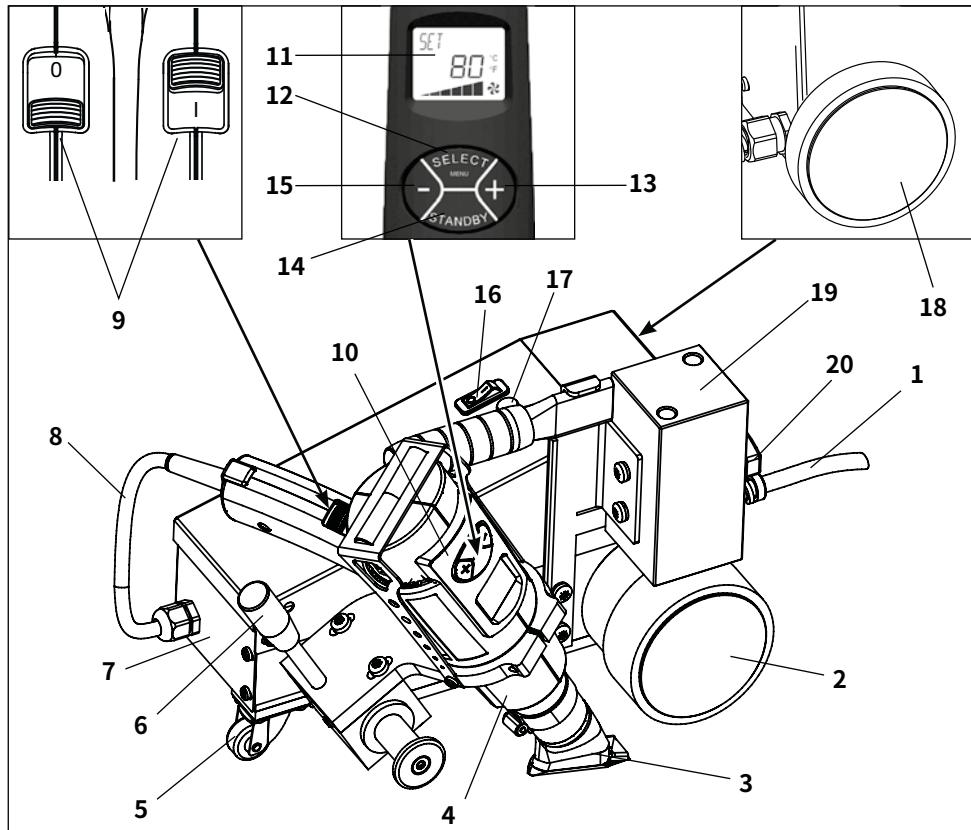

- 1. 電源コード
- 2. ドライブ/圧力ローラー
- 3. 溶接ノズル
- 4. 熱風送風機
- 5. ステアリングローラー
- 6. ポジショニングレバー
- 7. ハウジング/シャーシ
- 8. 接続ケーブル
- 9. 送風機スイッチ
- 10. ターミナル
- 11. ディスプレイ
- 12. 「SELECT」(選択)メニュー ボタン
- 13. 「PLUS」(上げる)ボタン
- 14. 「STANDBY/COOL DOWN」(スタンバイ/冷却)ボタン。
- 15. 「MINUS」(下げる)ボタン
- 16. ドライブスイッチ
- 17. 溶接速度ポテンショメーター
- 18. ドライブローラー
- 19. 付加おもり用ハンドル (オプション)
- 20. キャリーハンドル

4.3.2 foiler ETL 機器部品の概要

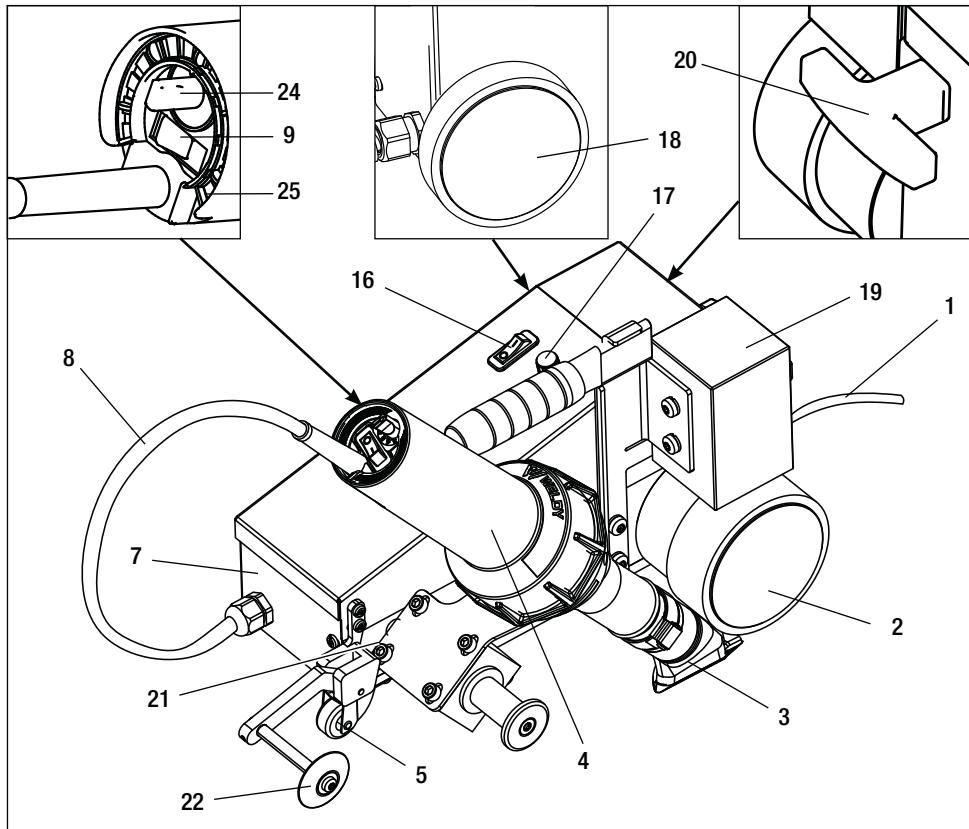

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. 電源コード | 18. ドライブローラー |
| 2. ドライブ/圧力ローラー | 19. 付加おもり用ハンドル(オプション) |
| 3. 溶接ノズル | 20. キャリーハンドル |
| 4. 熱風送風機 | 21. スナップスイッチ(foiler ETL) |
| 5. ステアリングローラー | 22. ガイドローラー(foiler ETL) |
| 7. ハウジング/シャーシ | 24. 温度調整用ポテンショメーター |
| 8. 接続ケーブル | 25. エアフィルター |
| 9. 送風機スイッチ | |
| 16. ドライブスイッチ | |
| 17. 溶接速度ポテンショメーター | |



5. foiler / foiler ETL製品の設定

安全を守るためのご注意



機器の温度が下がるまでは触らないようにしてください。
設定を始める前に、熱風送風機が**メインスイッチ(9)**でオフになっており、
電源コード(1)が電源から切断されていることを確認してください。

5.1溶接ノズルの取り付け

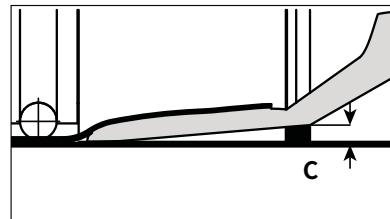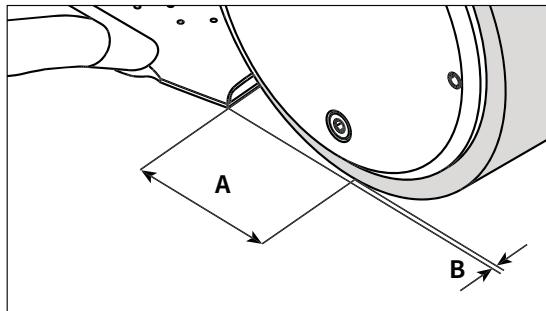

A = 30 - 40 mm



B = 1 - 2 mm

C = 1 - 2 mm

foiler

溶接ノズルの位置は次の3か所で調節できます:

- ・六角穴スクリュー (26)
- ・六角穴スクリュー (27)
- ・スクリュー・カラー (28)

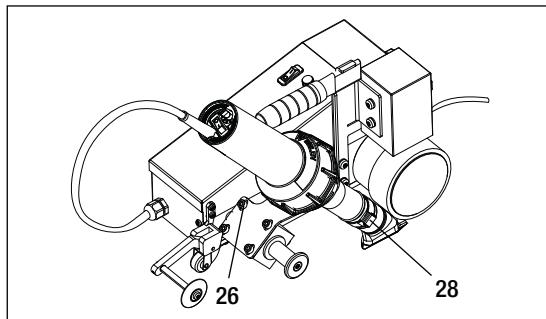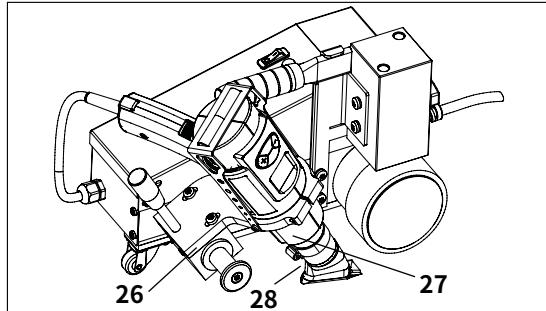

foiler ETL


溶接ノズルの位置は次の3か所で調節できます:

- ・六角穴スクリュー (26)
- ・スクリュー・カラー (28)

5.2溶接ノズル交換


使用する溶接ノズルは、必要に応じ適切な幅のノズルに交換してください。
(納品内容の対象外となります)

溶接ノズルを交換した後は、「必ず」位置をチェックしてください。
(この手順は「溶接ノズル設定」で解説されています)

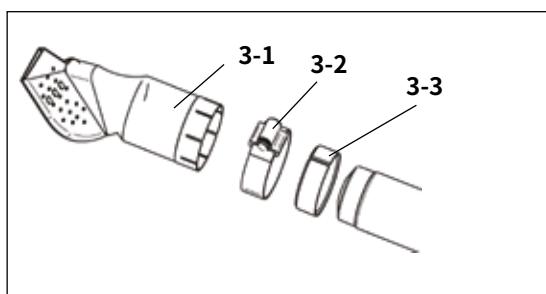

1. スクリュー・カラーのネジ(3-2)を抜いてください。
2. 現在取り付けている溶接ノズル(3-1)を外してください。
3. アダプター・リング(3-3)と設置したい溶接ノズル(3-1)を所定の位置にあわせてください。
4. スクリュー・カラー(3-2)を軽く締めてください。
5. 溶接ノズル(3-1)を取り付けてください(「溶接ノズルの取り付け」を参照)。
6. スクリュー・カラー(3-2)を再度しっかりと締めてください。

5.3 レーザー・ガイドの取り付け(foiler ETLのみ)

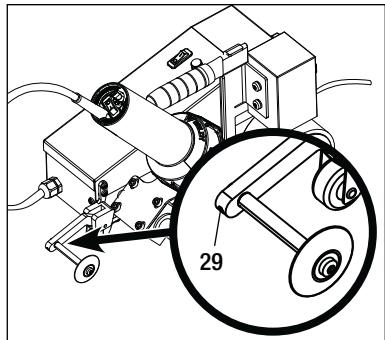

六角穴ボルト(29)を緩め、そしてマーキングを利用してシームトラッキングを調整することができます。

6. foiler機の始動運転

6.1 作業環境と安全




自動熱風溶接機は、必ず窓を開けて、あるいは十分に換気を行っている場所で使用してください。自動熱風溶接機は、潜在的に爆発性のあるものや、高度に可燃性の雰囲気、または易燃性物質あるいは爆発性のガスが近くにある場所では絶対に使用しないでください。

各材質のメーカーから提供される物質安全性データシートを読み、それらの指示に従ってください。溶接中は火傷にご注意ください。

本機は水平な耐火表面上でのみ使用できます。

電源の不具合および操作中断

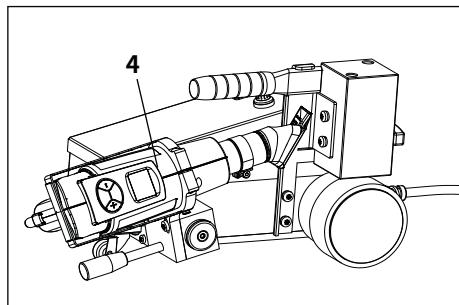

電源の不具合および操作の中断が発生した場合、あるいは本機を冷却する場合は、熱風送風機(4)を定置ポジションにスイングさせてください。

電源ケーブルと延長ケーブル

- 本機上に示された公称電圧(ネームプレートを参照)は、線間電圧に対応している必要があります。
- 電源コード(1)は、自由に動かせる状態に保ち、かつユーザーや第三者の邪魔にならないようにしてください。(つまづくおそれがあります)。
- 延長ケーブルを使用する場合は、使用する現場ごとに(例:屋外など)確認したうえでマークを行ってください。必要に応じ延長ケーブルの最小断面サイズを考慮してください。

電源装置

電源装置を使用する場合は、必ず接地を行い、また回路遮断器を取り付ける必要がある点に注意してください。


電源装置の公称出力を計算する場合は、「自動熱風溶接機の公称出力×2」の公式を使用します。

6.2操作条件

- ・溶接ノズル(3)の基本設定を確認してください。
- ・ライン電源に本機を接続してください。線間電圧は本機に表示された電圧定格に対応していることが必要です。

6.3スイッチを入れる


Set the 送風機スイッチ(9)を I. に設定し、「SELECT」(選択)ボタン(12)を一度押してください。加熱プロセスが最後に保存された設定を使用して開始します。希望のプログラムを選択するか、あるいは必要に応じ温度と気流のプログラミングを行ってください。

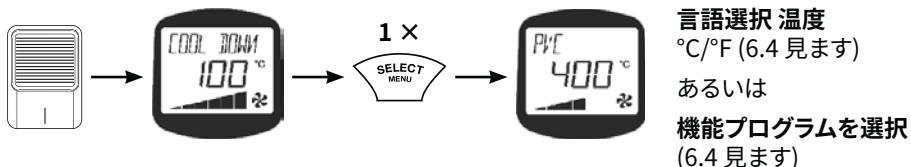


6.4ターミナル(10)の設定調整

「SELECT」(選択)メニュー・ボタン(12)を押し、本機を始動させます。メモ：本機の表示器(11)の表示灯が点滅している場合は、「PLUS」(上げる)(13)あるいは「MINUS」(下げる)(15)のいずれかのボタンを押すと変更の操作を開始できます。次のステップに進むには再度「SELECT」(選択)ボタン(12)を押してください。

言語選択、温度ユニット°C/F

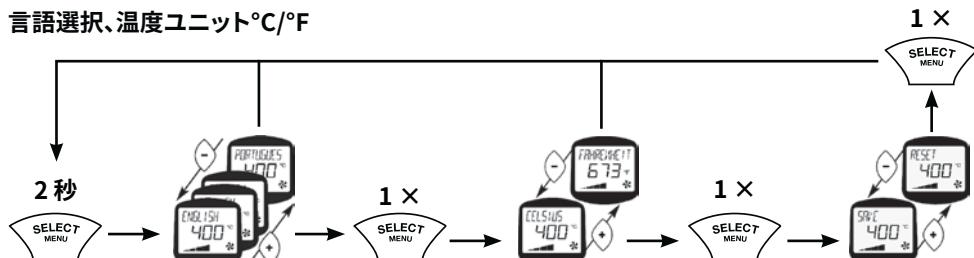


機能プログラムを選択

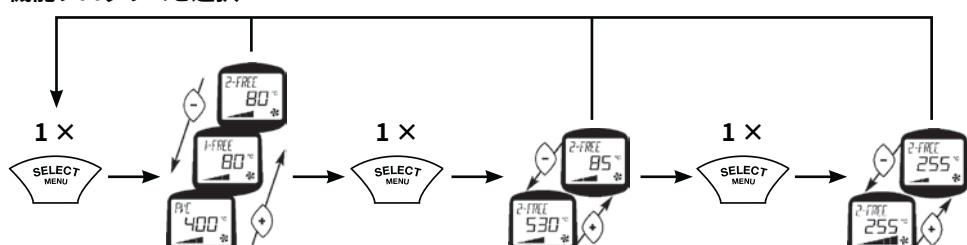

1. PVC溶接
2. 1-フリー設定
3. 2-フリー設定

表示器で選択した機能プログラムに対応する各ボタンが点滅します。表示される文字列が長い場合は、2秒後にスクリーンを横に流れ始めます。また、2サイクルの後に再びボタン名が表示されます。このサイクル内に、「SELECT」(選択)メニュー・ボタン(12)を再度押すと温度または気流を調節できます。

「STANDBY」(スタンバイ)あるいは「COOL DOWN」(冷却)の選択

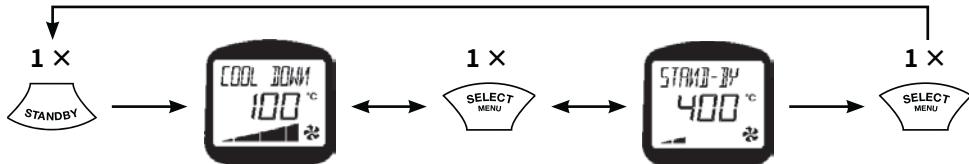

- ・作業を一時停止する場合は「STANDBY」(スタンバイ)ボタン (14) を二度押してください。電力消費が削減されます。
- ・作業を終了したら、必ず「STANDBY」(スタンバイ)ボタン(14)を押して「COOL DOWN」(冷却)を選択してください。6.8章「スイッチを切る」の手順にしたがい、工具のスイッチを切ってください。

6.5 溶接パラメーター

- ・ポテンショメーターで溶接速度(17)を必要な値にセットしてください。
- ・送風機スイッチ(9)を「I」の位置にセットし、温度と気流を必要な値に設定し、およそ5分間加熱してください。
- ・接触面の圧力は、自動熱風溶接機自体の重量によっても影響を受けます。
- ・必要に応じ付加おもりアクセサリーをご利用ください。(オプション)

6.6 工具の位置

- ・ポジショニング・レバー(6)を使用して熱風送風機(4)をストッパーの位置まで上げてください。
- ・溶接材料のオーバーラップ部分に自動溶接機をあわせてください。ドライブ/圧カローラー(2)の外側の端を、溶接する材料のオーバーラップ部分の端にあわせてください。

6.7 溶接手順



素材メーカーの提供する溶接説明書および国の定める規格またはガイドラインに従い、テスト溶接を実行します。テスト溶接部を確認します。溶接温度(溶接パラメーター)を必要に応じて調整します。

- ・ポジショニング・レバー(6)を使って熱風送風機(4)をストッパーの位置まで下げ、同時にドライブスイッチ(16)を入れてください(溶接プロセスが開始します)。
- ・溶接プロセスの管理。ポテンショメーター(17)の溶接速度を必要に応じて修正してください。オーバーラップの長さに沿って自動溶接機をシャシーでガイドします。
- ・溶接が完了したら、ポジショニング・レバー(6)を使用して熱風送風機(4)をストッパーの位置まで上げてください。
- ・ドライブスイッチ(16)を切ります。

6.8 スイッチを切る

熱風送風機を覚ますには、「STANDBY」(スタンバイ)ボタン(14)を押してください。「COOL DOWN」(冷却)設定ユニットが冷めたら(およそ6分程度)、送風機スイッチ(9)を0にセットします。

電源コード(1)を電源から外してください。



- ・機器の温度が下がるまでは触らないようにしてください。
- ・電源コード(1)とプラグに電装上および/または機械的損傷がないか確認します。
- ・溶接ノズル(3)をワイヤーブラシでお手入れします。

7. foiler 早見ガイド

7.1 スイッチを入れる / 始動

1. 主電源の線間電圧プラグを接続します。
2. 热風送風機(4)の主スイッチを入れてください。
3. 溶接プログラムを選択します。
4. ポテンショメーター(17)の速度を設定してください。
5. 热風送風機(4)をスイングさせながら、同時にドライブスイッチ(16)のスイッチを入れてください。

7.2 スイッチを切る

- 熱風送風機 (4) を定置ポジションまでスイングさせてから、ドライブスイッチ (16) を切ります。
- 「STANDBY」(スタンバイ) ボタン (14) を押し、熱風送風機 (4) が冷めるまで待ちます。
- 熱風送風機 (9) の主スイッチを切ってください。
- 主電源の線間電圧プラグを取り外します。

8. foiler ETL 機の始動運転

8.1 作業環境と安全




自動熱風送風機は必ず戸外でまたは十分に室内の換気を行なながら使用してください。
自動熱風溶接機は、潜在的に爆発性のあるものや、高度に可燃性の雰囲気では絶対に
使用しないでください。また、近くに易燃性物質あるいは爆発性のガスがない場所で使用
してください。

各材質のメーカーから提供される物質安全性データシートを読み、それらの指示に従っ
てください。溶接中は火傷にご注意ください。

本機は水平な耐火表面上でのみ使用できます。

電源の不具合および操作中断

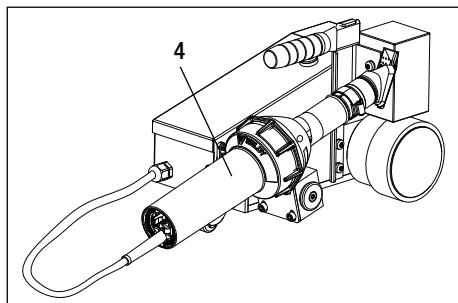

電源の不具合および操作の中止が発生した場合、あるいは本機を冷却する場合は、**熱風送風機 (4)** を定置ポジションにスイングさせてください。

電源ケーブルと延長ケーブル

- 本機(ネームプレートを参照)上に示された公称電圧は、線間電圧と必ず一致していることが必
要です。
- 電源コード(1)は、自由に動かせる状態に保ち、かつユーザーや第三者の邪魔にならないよう
にしてください。(つまづくおそれがあります)。
- 延長ケーブルを使用する場合は、使用する現場ごとに(例:屋外など)確認したうえでマークを
行ってください。必要に応じ延長ケーブルの最小断面サイズを考慮してください。

電源装置

電源装置を使用する場合は、必ず接地を行い、また回路遮断器を取り付ける必要がある点に注
意してください。

電源装置の公称出力を計算する場合は、「**自動熱風溶接機の公称出力x2**」の公式を使用します。

8.2 操作条件

- 溶接ノズル (3) の基本設定を確認してください。
- 電源に本機を接続してください。線間電圧は本機に表示された電圧定格に対応していること
が必要です。

8.3 トランクガイドローラ(foiler ETL)

- ガイドローラー (22) を調整します(第5.3章を参照)。

8.4 溶接パラメーター

- ・ポテンショメーターで溶接速度(17)を必要な値にセットしてください。
- ・送風機スイッチ(9)を必要な値に設定してから、ポテンショメーター(24)で必要に応じ温度を調節してください。所定温度に達するまでの時間はおよそ5分です。
- ・接触面の圧力は、自動熱風溶接機自体の重量によっても影響を受けます。
- ・必要に応じ付加おもりアクセサリーをご利用ください。(オプション)

8.5 工具の位置

- ・熱風送風機(4)をストッパー位まで回転させてください。
- ・溶接材料のオーバーラップ部分に自動溶接機をあわせてください。ドライブ/圧カローラー(2)の外側の端を、溶接する材料のオーバーラップ部分の端にあわせてください。
- ・ガイドローラー(22)は、溶接する材料のオーバーラップ部分の端にあわせてください。

8.6 溶接手順



溶接工程を監視します。必要に応じて、ポテンショメータ(17)を用いて溶接速度を修正します。ハウジング(7)およびガイドローラー(22)を利用して、溶接機をオーバーラップに沿って移動させます。

- ・foiler ETL:熱風送風機(4)をストッパーの位置まで下げてください。スナップスイッチ(21)が自動で入り、モータードライブが始動します(溶接プロセスが開始します)。
- ・溶接工程を監視します。必要に応じて、ポテンショメータ(17)を用いて溶接速度を修正します。ハウジング(7)およびガイドローラー(22)を利用して、溶接機をオーバーラップに沿って移動させます。
- ・溶接が完了したら、熱風送風機(4)をストッパーの位置まで上げてください。

8.7 スイッチを切る

- ・ポテンショメーター(24)を0の位置にあわせ、熱風送風機(4)を冷却してください。ユニットが冷めたら(およそ6分程度)、熱風送風機スイッチ(9)を0にセットします。
- ・次に電源コード(1)を電源から外してください。



- ・機器の温度が下がるまでは触らないようにしてください。
- ・次に電源コード(1)とプラグに電装および/または機械的損傷がないか確認します。
- ・溶接ノズル(3)をワイヤーブラシでお手入れします。

9. foiler ETL早見ガイド

9.1 スイッチを入れる / 始動

1. 主電源の線間電圧プラグを接続します。
2. 热風送風機(9)の主スイッチを入れてください。
3. ポテンショメーター(24)で温度を選択/設定する
4. ポテンショメーター(17)の速度を設定してください。
5. 热風送風機(4)をスイングさせ。

9.2 スイッチを切る

1. 热風送風機(4)を定位ポジションまでスイングさせてから。
2. 热風送風機(4)のポテンショメーター(24)を0に設定し、機器が冷えるまで待ちます。
3. 热風送風機(9)の主スイッチを切ってください。
4. 主電源の線間電圧プラグを取り外します。

10. よくある質問、原因と対処方法

溶接品質がよくない場合:

- ・ドライブの速度と溶接温度を確認してください。
- ・溶接ノズル(3)をワイヤーブラシでお手入れします。
- ・溶接ノズル(3)が正しく取り付けられていない可能性があります(「溶接ノズルの取り付け」を参照)。

最大5分経過後も必要な溶着温度にまだ到達していない:

- ・線間電圧を確認してください。

11. アクセサリー

純正Weldy交換部品およびアクセサリーのみを使用してください。純正交換部品およびアクセサリーを使用していない場合は保証ならびに補償規定が無効となります。

詳細は www.weldy.com をご覧ください。

12. 修理と交換

修理は現地のWeldy代理店のみが行えます。アクセサリーおよびスペア部品は必ず純正品のみを使用してください。

詳細は www.weldy.com をご覧ください。

13. 保証

- ・機器のご購入日以降、本機を購入された方は、直販パートナーまたはセールス担当者からのこの機器の保証または補償の提供を受ける権利があります。
- ・製造またはプロセス上の不具合に対して保証適用または補償請求を行った場合(請求書や納品書の提示が必要です)、セールスパートナーが交換修理で対応いたします。
- ・その他の保証や補償請求は、適用される法律の定める範囲に従い、除外されます。
- ・通常の摩耗、過負荷、不適切な扱いによる損傷は、保証の対象外となります。
- ・発熱部分は保証義務の対象外となります。
- ・購入者の機器を改造や変更を行った、あるいはWeldyスペア部品ではない部品を使用した場合保証または補償の申請は一切無効となります。

14. 適合声明書

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil, Switzerlandは、この製品が、販売されたモデルにおいて次のEUガイドラインの要件を満たしていることを確認します。

ガイドライン: 2006/42、2014/30、2014/35、2011/65

関連基準: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

文書作成責任者一覧: Volker Pohl, Manager Product Conformity

Kaegiswil, 08/31/2017

Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO

Christoph Baumgartner

Christoph Baumgartner, GM

15. 廃棄処分の際には



家庭ゴミと電装廃棄物と一緒に廃棄することは絶対におやめください!
電装、付属品、梱包部材は、環境に十分に配慮しリサイクルを行ってください。



目录

1. 重要安全说明	69
1.1 预期用途	70
1.2 违反预期用途	70
2. 技术数据	70
3. 搬运	70
4. 您的 foiler / foiler ETL	71
4.1 铭牌和标识	71
4.2 交货范围	71
4.3 设备部件总览	72
4.3.1 foiler 设备部件总览	72
4.3.2 foiler / ETL 设备部件总览	73
5. 在 foiler / foiler / foiler ETL 上设置	73
5.1 焊接喷嘴设置	74
5.2 更换焊接喷嘴	74
5.3 设置激光器制导(仅 foiler ETL)	75
6. 调试您的 foiler	75
6.1 工作环境和安全	75
6.2 运行条件	76
6.3 接通电源	76
6.4 在终端(10)上调整设置	76
6.5 焊接参数	77
6.6 工具定位	77
6.7 焊接程序	77
6.8 切断电源	77
7. foiler 快速参考指南	77
7.1 接通电源/启动	77
7.2 切断电源	78
8. 调试您的 foiler ET/ETL	78
8.1 工作环境和安全	78
8.2 运行条件	78
8.3 激光束导向(foiler ETL)	78
8.4 焊接参数	79
8.5 工具定位	79
8.6 焊接程序	79
8.7 切断电源	79
9. foiler ETL 快速参考指南	79
9.1 接通电源 / 启动	79
9.2 切断电源	79
10. 常见问题、原因和纠正措施	80
11. 配件	80
12. 服务与维修	80
13. 保修	80
14. 合规声明	80
15. 处置	80

祝贺您选购了 foiler / foiler ETL！

您选择的是一流的自动热风焊接机，该焊接机依照塑料加工行业最新知识而专门设计和制造。在其制造中采用了高品质的材料。

WELDY foiler / foiler ETL

自动焊接设备

1. 重要安全说明

在调试机器之前，必须阅读本操作说明书。本操作说明书必须始终与设备妥善放置在一起。如果将设备转让与其他人，则必须也要提供本操作说明书。

除本操作说明书各个章节中的安全信息之外，还必须始终严格遵守以下要求。

警告



生命危险！在打开设备之前，请从插座上拔下电源插头，因为带电组件和连接处于暴露状态。



火灾和爆炸危险！不当使用自动焊接机（例如：材料过热），特别是在易燃材料和爆炸性气体附近使用，会导致火灾和爆炸危险。



烫伤危险！当加热元件管件和喷嘴处于炙热状态时，切勿触摸。使用应当先让设备降温。
请勿将热风气流朝向人或动物。



将设备连接到带保护接地导体的插座上。设备内部或外部的任何保护接地导体断裂均有危险性！
仅应使用带有保护接地导体的加长型电缆！

注意



设备上标明的**额定电压**必须与现场的**额定电压**一致。如果线路电压出现故障，必须切断热风机和驱动器电源，然后移出热风机。



在施工现场使用本设备时，**迫切需要**一只断路器用于保护人员安全。



在操作期间，必须始终监控本设备。余热可能会触及到不可见的易燃材料。仅应由**经过培训的专业人员**或在此类人员监督下使用本设备。任何情况下均不允许儿童使用本设备。



应保护设备防潮防湿。

1.1 预期用途

foiler / foiler ETL 专门设计用于专业应用中防水篷布和广告横幅的搭接焊接。

仅应使用正品的 Weldy 备件和配件。若未使用正品备件和配件，会招致保修失效。

焊接工艺和材料类型

- 热塑性密封膜片 (PVC、PP、PE、ECB、EVA、FPO、PIB、PMI、PO、TPO) 的搭接焊接
- 焊接宽度 20 到 30 mm

1.2 违反预期用途

任何非上述使用或超出上述范围的使用均视为违反预期用途。

2. 技术数据

我公司保留进行技术变更的权利。

		foiler	foiler ETL
额定电压	V~	230	
额定输出	W	2,100	1,700
频率	Hz	50 / 60	
温度	°C	80 – 530	80 – 530
速度	m/分钟	1.0 - 7.5	
噪音水平	L _{pA} (dB)	67	
尺寸(长 × 宽 × 高)	mm	445 × 276 × 280	
重量(包含/不包含附加配重)	kg	10.8	
合规标志		CE	
防护等级 I		(IP)	


3. 搬运

在搬运之前，必须让**热风机(4)**先冷却下来。




切勿使用设备上的**手提把手(20)**或运输箱进行起重机吊运。



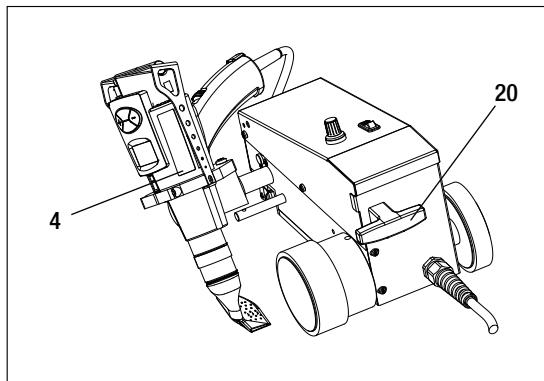

使用手提把手 (20) 和热风机 (4), 用手提起自动热风焊接机。

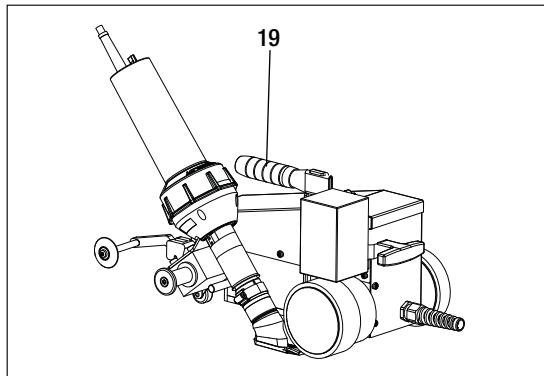

如已装配(可作为选配件提供): 使用附加配重的手提把手及位于中间的提手 (19), 用手提起自动热风焊接机。

4. 您的 foiler / foiler ETL

4.1 铭牌和标识

型号和序列号标示在设备铭牌上。请将此信息抄写到您的操作说明书中，并在与我们代表或授权服务点进行任何联络时均需提供此信息。

型号:


序列号:

4.2 交货范围

- 1 套设备
- 操作说明书

4.3 设备部件总览


4.3.1 foiler 设备部件总览

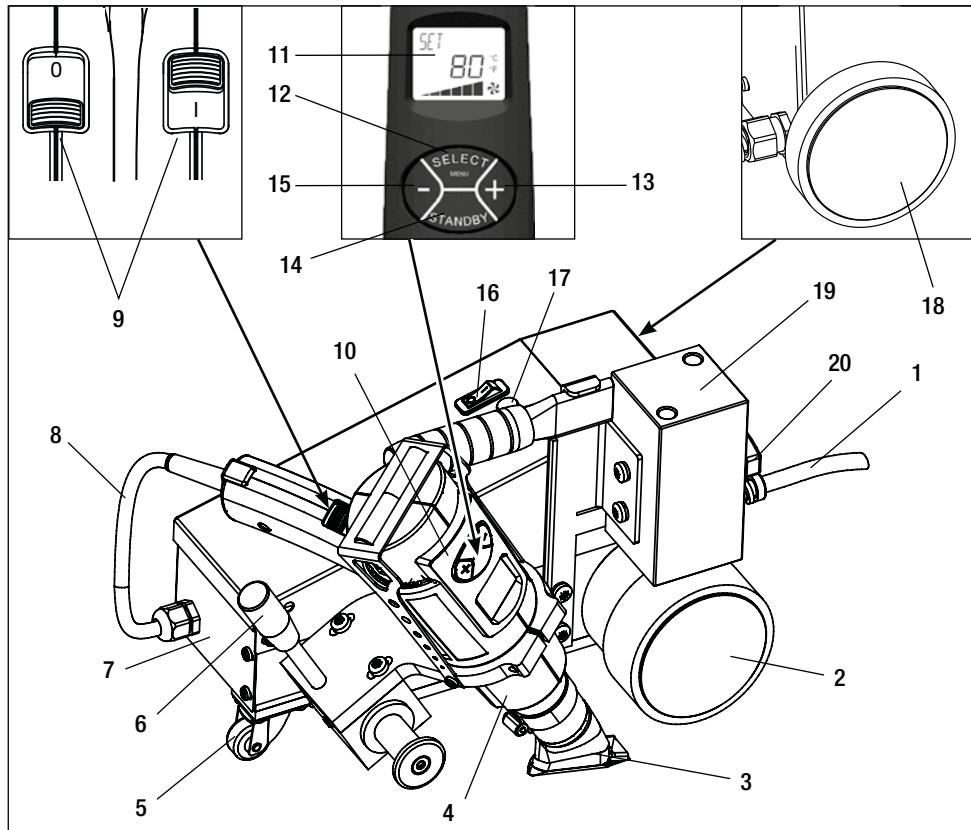

- 1. 电源线
- 2. 驱动滚轮/压紧滚轮
- 3. 焊接风嘴
- 4. 热风机
- 5. 转向滚轮
- 6. 定位控制杆
- 7. 外壳/底盘
- 8. 连接电缆
- 9. 热风机开关
- 10. 终端

- 11. 显示器
- 12. 选择(SELECT)菜单按钮
- 13. 加号按钮
- 14. 待机/冷却(STANDBY)按钮
- 15. 减号按钮
- 16. 驱动开关
- 17. 焊接速度电位器
- 18. 驱动滚轮
- 19. 附加配重及手柄(选配件)
- 20. 手提把手

4.3.2 foiler ETL 设备部件总览

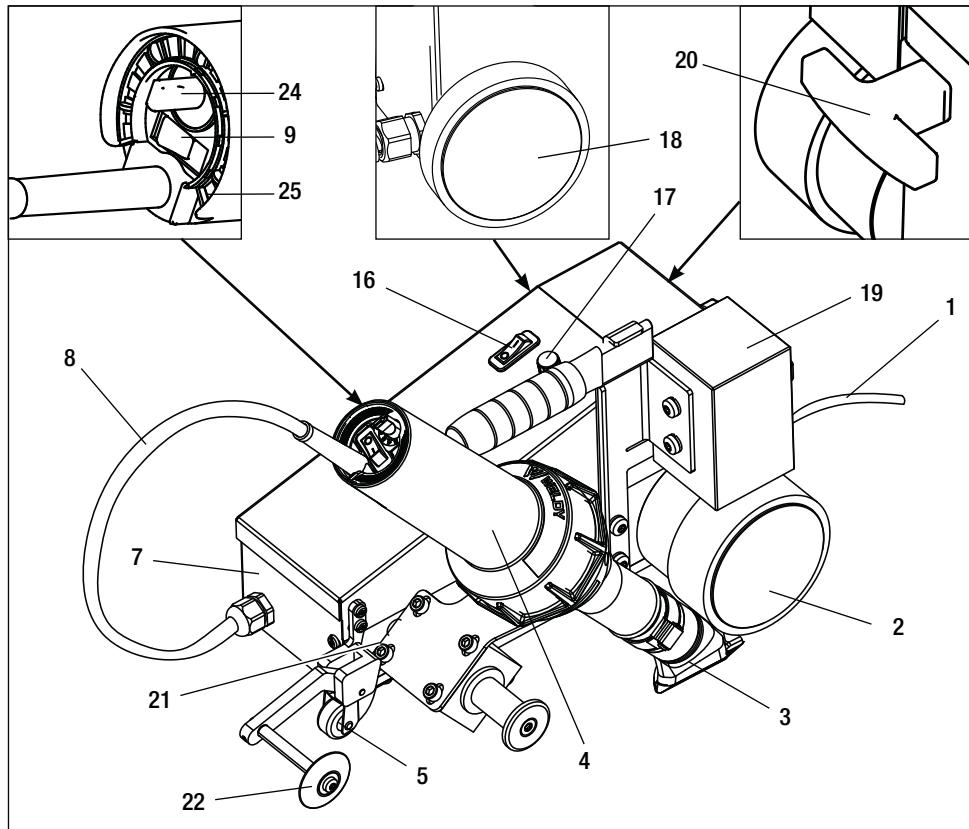

- 1. 电源线
- 2. 驱动滚轮/压紧滚轮
- 3. 焊接风嘴
- 4. 热风机
- 5. 转向滚轮
- 7. 外壳/底盘
- 8. 连接电缆
- 9. 热风机开关
- 16. 驱动开关
- 17. 焊接速度电位器
- 18. 驱动滚轮
- 19. 附加配重及手柄(选配件)
- 20. 手提把手
- 21. 快动开关(foiler ETL)
- 22. 导轨滚轮(foiler ETL)
- 24. 温度调节电位器
- 25. 空气滤清器

5. 在 foiler / foiler ETL 上设置



安全注意事项



先让设备降温。

在开始设置之前,请检查热风机是否已在**主开关(9)**处切断电源,并且**电源线(1)**已与线路电源断开连接。

5.1 焊接喷嘴设置

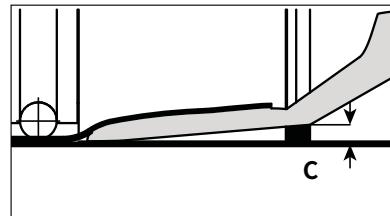
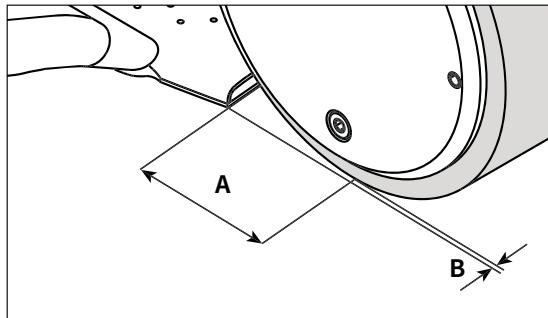


A	=	30 – 40 mm
B	=	1 – 2 mm
C	=	1 – 2 mm

foiler

可以在以下三个位置处调整焊接喷嘴的位置：

- 内六角螺钉 (26)
- 内六角螺钉 (27)
- 螺丝套环 (28)

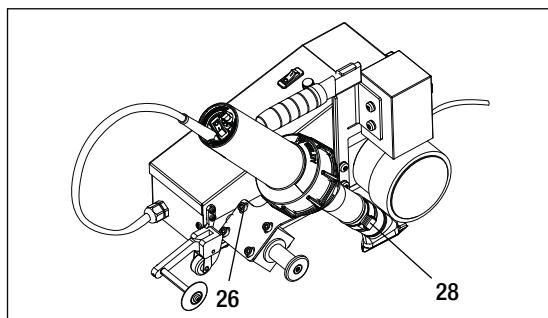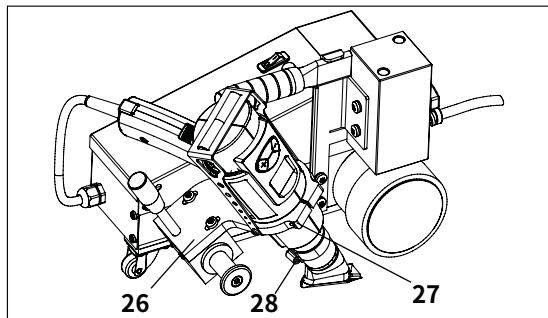


foiler ETL

可以在以下三个位置处调整焊接喷嘴的位置：

- 内六角螺钉 (26)
- 螺丝套环 (28)


5.2 更换焊接喷嘴

如果需要的话，根据要求的宽度更换焊接喷嘴（不包括在供货范围内）。更换焊接喷嘴后，必须检查其位置（详见焊接喷嘴设置一节所述）。

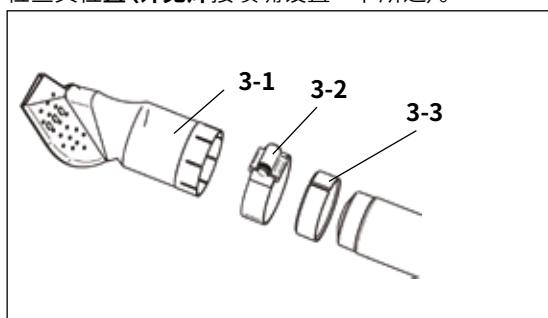

1. 拧下螺丝套环 (3-2)。
2. 取下当前的焊接喷嘴 (3-1)。
3. 安装转接环 (3-3) 和所要求的焊接喷嘴 (3-1)。
4. 略微拧紧螺丝套环 (3-2)。
5. 设置焊接喷嘴 (3-1)（参见焊接喷嘴设置一节）。
6. 再次拧紧螺丝套环 (3-2)。

5.3 设置导轨滚筒 (仅 foiler ETL)

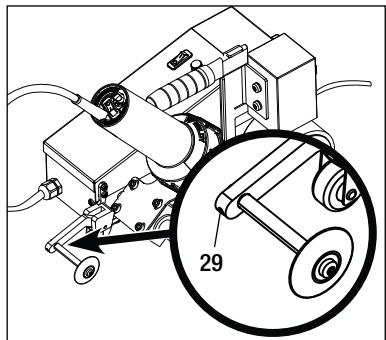

通过松开内六角螺栓 (29) 并借助标记, 可调整导向装置。

6. 调试您的 foiler


6.1 工作环境和安全



仅应在露天或通风良好之处使用自动热风焊接机。不得在潜在爆炸或高度易燃环境中使用自动热风焊接机，并且始终与易燃材料或爆炸性气体保持一定的安全距离。应仔细阅读材料制造商提供的材料安全数据表，并按照其中包含的说明指示进行操作。应注意在焊接期间切勿引燃材料。

本设备仅应在水平和防火表面上使用。

电源故障和运行中断

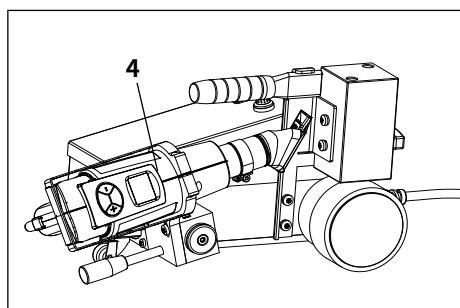

如果出现电源故障、如果运行中断、或需要冷却设备，应将热风机 (4) 旋转到停车位置。

电源线和延长电缆

- 设备上标示的额定电压(参见铭牌)必须与电源电压相一致。
- 电源线 (1) 必须能够自由移动，并且在工作时不得妨碍使用者或第三方(绊倒危险)。
- 延长电缆必须经过授权方可用于使用场所(例如：户外)，并相应加以标记。您可能需要考虑延长电缆的最小横截面积。

电源设备

在使用电源设备时，请注意，此类设备必须接地并装有断路器。

公式“ $2 \times$ 自动热风焊接机的额定输出”用于计算电源设备的额定输出。


6.2 运行条件

- 检查焊接喷嘴(3)的基本设置。
- 将工具连接到线路电源。线路电压必须符合工具上标示的额定电压。

6.3 接通电源

将热风机开关(9)设置到位置I。按下一次SELECT(选择)按钮(12)。


使用最后保存的设置开始启动加热过程。根据需要选择所需要的程序，或者设置温度和气流。

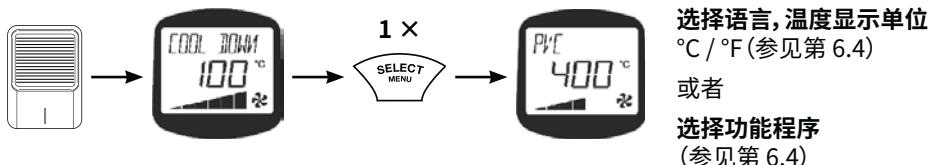


6.4 在终端(10)上调整设置

通过按下SELECT(选择)菜单按钮(12)开始启动。注意：当显示器(11)上指示在闪烁时，可以通过按下加号(13)或减号(15)按钮来启动做出的更改。再次按下SELECT(选择)按钮(12)进入下一步。

语言选择, 温度单位 °C / °F

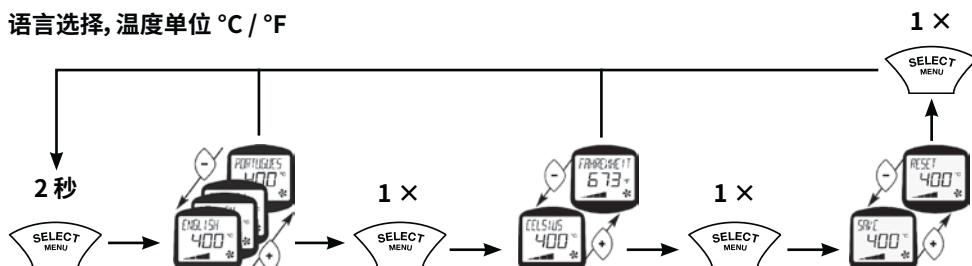


选择功能程序

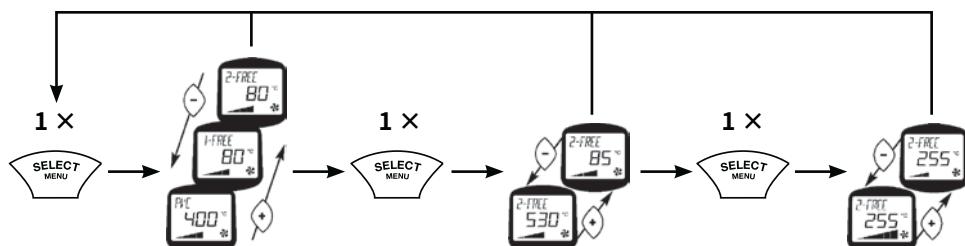

1. 焊接 PVC
2. 1-Free(自由) 设置
3. 2-Free(自由) 设置

按钮名称与显示器上闪烁的选定功能程序相对应。较长的文本在 2 秒之后滚动通过显示屏，按钮名称在 2 个周期之后再次显示。在此期间，可再次按下SELECT(选择)菜单按钮(12)来调节温度或气流。

选择 STANDBY (待机) 或 COOL DOWN (冷却)

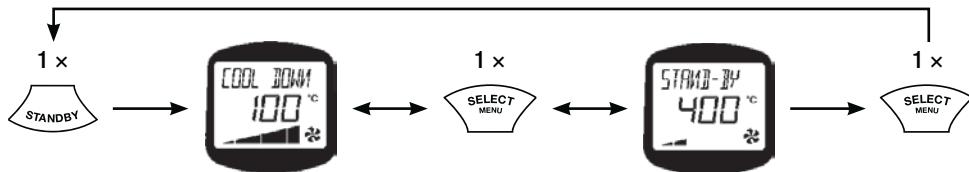

- 如需暂时暂停工作,请按下 STANDBY (待机) 按钮 (14) 两次。以此降低功耗。
- 完成工作后,请始终按下 STANDBY 按钮 (14),然后选择 COOL DOWN (冷却)。
请依照 6.11 切断电源一节中所述关闭工具。

6.5 焊接参数

- 将焊接速度 (17) 电位器设置到所需要的参数值。
- 将热风机开关 (9) 设置到位置 I。将温度和空气流量设置为所需要的参数值,并加热大约 5 分钟。
- 接触压力受到自动热风焊接机自身重量的影响。
- 可根据需要使用附加配重附件 (选配件)。

6.6 工具定位

- 使用定位控制杆 (6) 将热风机 (4) 向上一直转动到止挡位置。
- 将自动焊接机定位在待焊接材料的搭接处。驱动/压力滚轮 (2) 的外边缘必须与待焊接材料的搭接边缘对齐。

6.7 焊接程序



根据材料制造商提供的焊接说明、并遵照国家标准或准则,执行试焊。检查试焊。如有必要,调整焊接温度(焊接参数)。

- 使用定位控制杆 (6) 将热风机 (4) 向下一直转动到止挡位置,同时打开驱动开关 (16) (焊接过程开始)。
- 监督焊接过程。如有必要,使用电位器 (17) 校正焊接速度。通过机器底盘沿搭接长度方向引导自动焊接机。
- 焊接完成后,使用定位控制杆 (6) 将热风机 (4) 向上一直转动到止挡位置。
- 关闭驱动开关 (16)。

6.8 切断电源

如需冷却热风机,请按下 STANDBY (待机) 按钮 (14) (COOL DOWN (冷却) 设置)。当设备冷却(大约 6 分钟)后,将热风机开关 (9) 设置到位置 0。

然后将电源线 (1) 与电源断开。



- 等待设备冷却。
- 检查电源线 (1) 和插头是否存在电气和/或机械损坏。
- 使用钢丝刷清洁焊接喷嘴 (3)。

7. foiler 快速参考指南

7.1 接通电源/启动

1. 连接电源电压插头。
2. 打开热风机 (4) 的主开关。
3. 选择/设置焊接程序。
4. 在电位器 (17) 上设置速度。
5. 转动热风机 (4),同时打开驱动开关 (16)。

7.2 切断电源

1. 将热风机(4)向上转到停车位置,然后关闭驱动开关(16)。
2. 按下热风机(4)上的STANDBY(待机)按钮(14),令设备冷却下来。
3. 关闭热风机(9)的主开关。
4. 断开电源电压插头。

8. 调试您的 foiler ETL

8.1 工作环境和安全




仅应在露天或通风良好之处使用自动热风焊接机。

不得在潜在爆炸或高度易燃环境中使用自动热风焊接机,并且始终与易燃材料或爆炸性气体保持一定的安全距离。

应仔细阅读材料制造商提供的材料安全数据表,并按照其中包含的说明指示进行操作。应注意在焊接期间切勿引燃材料。

本设备仅应在水平和防火表面上使用。

电源故障和运行中断

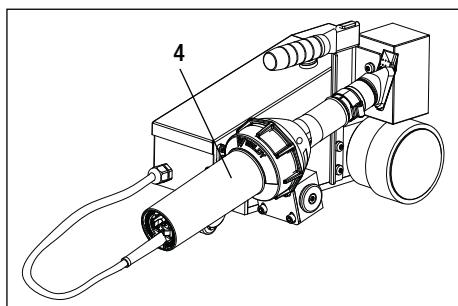

如果出现电源故障、如果运行中断、或需要冷却设备,应将热风机(4)旋转到停车位置。

电源线和延长电缆

- 设备上标示的额定电压(参见铭牌)必须与电源电压相一致。
- 电源线(1)必须能够自由移动,并且在工作时不得妨碍使用者或第三方(绊倒危险)。
- 延长电缆必须经过授权方可用于使用场所(例如:户外),并相应加以标记。您可能需要考虑延长电缆的最小横截面积。

电源设备

在使用电源设备时,请注意,此类设备必须接地并装有断路器。

公式“ $2 \times$ 自动热风焊接机的额定输出”用于计算电源设备的额定输出。

8.2 运行条件

- 检查焊接喷嘴(3)的基本设置。
- 将工具连接到线路电源。线路电压必须符合工具上标示的额定电压。

8.3 导轨滚轮 (foiler ETL)

- 调整导向轮(22)(参见章节 5.3)。

8.4 焊接参数

- 将焊接速度 (17) 电位器设置到所需要的参数值。
- 将热风机开关 (9) 设置到位置 I。根据需要, 使用电位器 (24) 调整温度。加热时间大约为 5 分钟。
- 接触压力受到自动热风焊接机自身重量的影响。
- 可根据需要使用附加配重附件 (选配件)。

8.5 工具定位

- 将热风机 (4) 向上一直转动到止挡位置。
- 将自动焊接机定位在待焊接材料的搭接处。驱动/压力滚轮 (2) 的外边缘必须与待焊接材料的搭接边缘对齐。
- 导轨滚轮 (22) 必须与待焊接材料的搭接边缘对齐。

8.6 焊接程序



根据材料制造商提供的焊接说明、并遵照国家标准或准则, 执行试焊。检查试焊。如有必要, 调整焊接温度(焊接参数)。

- Foiler ETL: 将热风机 (4) 向下一直转动到止挡位置; 快动开关 (21) 自动启动电机驱动(焊接过程开始)。
- 监控焊接流程。必要时借助电位计 (17) 校正焊接速度。借助外壳 (7) 和导向轮 (22) 沿重叠部位引导自动焊接设备。
- 焊接完成后, 将热风机 (4) 向上一直转动到止挡位置。

8.7 切断电源

- 将电位器 (24) 转到位置 0, 以便冷却热风机 (4)。当工具冷却下来(大约 6 分钟)后, 将热风机开关 (9) 设置到位置 0。
- 然后将电源线 (1) 与电源断开。



- 等待设备冷却。
- 检查电源线 (1) 和插头是否存在电气和/或机械损坏。
- 使用钢丝刷清洁焊接喷嘴 (3)。

9. foiler ETL 快速参考指南

9.1 接通电源 / 启动

1. 连接电源电压插头。
2. 打开热风机 (9) 的主开关。
3. 使用, 使用电位器 (24) 设置温度。
4. 在电位器 (17) 上设置速度。
5. 转动热风机 (4)。

9.2 切断电源

1. 将热风机 (4) 向上转到停车位置。
2. 在热风机 (4) 上将电位器 (24) 设置到位置 0, 令设备冷却下来。
3. 关闭热风机 (9) 的主开关。
4. 断开电源电压插头。

10. 常见问题、原因和纠正措施

焊接质量差：

- 检查驱动速度、焊接温度。
- 使用钢丝刷清洁焊接喷嘴(3)。
- 焊接喷嘴(3)设置不正确(请参阅焊接喷嘴设置一节)
在最多5分钟后，仍然没有达到所需要的焊接温度：
- 检查线路电压。

11. 配件

仅应使用正品的 Weldy 备件和配件。若未使用正品备件和配件，会招致保修失效。
更多信息请访问：www.weldy.com。

12. 服务与维修

维修工作只允许由本地的 Weldy 合作伙伴执行。仅应使用正品的配件和备件。
更多信息请访问：www.weldy.com。

13. 保修

- 直接经销商/销售人员对本设备提供的保修或质保自购买之日起生效。
- 如果发生保修或质保要求(凭发票或交货凭证)，将由销售伙伴通过更换或维修程序来修复制造或加工错误。
- 不包括超出法定范围的其他保修或质保要求。
- 正常磨损、过载或使用不当所造成的损坏均不在保修范围内。
- 加热元件不属于保修或保证范围。
- 如果买方已对设备进行改装或改动、或者使用了非原装的 Weldy 备件，均不享受保修或质保服务。

14. 合规声明

Leister Technologies AG 威迪公司 (地址: Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil, Switzerland) 特此确认，本产品在我们制造的可购买型号中，符合以下欧盟指导准则的要求。

指导准则： 2006/42、2014/30、2014/35、2011/65

协调标准： EN 12100、EN 55014-1、EN 55014-2、EN 61000-6-2、EN 61000-3-2、
EN 61000-3-3、EN 62233、EN 60335-1、EN 60335-2-45、EN 50581

授权文件官员姓名：Volker Pohl，产品合规经理

Kaegiswil, 2017年08月31日

Bruno von Wyl, 首席技术官

Christoph Baumgartner, 总经理

15. 处置



切勿将电动设备作为生活垃圾处置！
电动设备、配件和包装应进行环保回收。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质				
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)
塑料外壳	○	○	○	○	○
金属外壳/螺丝/轴承/夹钳	○	○	○	×	○
电机组件	○	○	○	○	○
控制组件(开关、PCB、热电偶等)	×	○	○	×	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○
加热芯	×	○	×	×	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限

量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



สารบัญ

1. ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ	82
1.1 วัดกุญแจคงคใน การใช้งาน	83
1.2 การใช้งานนอกรัฐกุญแจคงคที่กำหนดไว้	83
2. ข้อมูลทางเทคนิค	83
3. การขนส่ง	83
4. foiler / foiler ETL ของคุณ	84
4.1 แผ่นป้ายแสดงชนิดและข้อมูลอุปกรณ์	84
4.2 รายละเอียดการส่งมอบ	84
4.3 ภาพรวมของชิ้นส่วนอุปกรณ์	85
4.3.1ภาพรวมของชิ้นส่วนอุปกรณ์ foiler	85
4.3.2ภาพรวมของชิ้นส่วนอุปกรณ์ foiler ETL	86
5. การตั้งค่าสำหรับ foiler / foiler ETL	86
5.1 การตั้งค่าหัวน้ำสำหรับการเชื่อม	87
5.2 การเปลี่ยนหัวน้ำสำหรับการเชื่อม	87
5.3 การตั้งค่าจุดนำสำหรับเลเซอร์ (เฉพาะสำหรับ foiler ETL)	88
6. การเริ่มต้นใช้งาน foiler ของคุณ	88
6.1 สภาพแวดล้อมการทำงาน และความปลอดภัย	88
6.2 สภาพการใช้งาน	89
6.3 การเปิดสวิตซ์เครื่อง	89
6.4 การปรับการตั้งค่าที่เทอร์มินอล (10)	89
6.5 พารามิเตอร์สำหรับการเชื่อม	90
6.6 การกำหนดต่าแห่งเครื่องมือ	90
6.7 ขั้นตอนการเชื่อม	90
6.8 การปิดสวิตซ์เครื่อง	90
7. คู่มืออ้างอิงฉบับย่อสำหรับ foiler	90
7.1 การเปิดสวิตซ์เครื่อง / การเริ่มต้นใช้งาน	90
7.2 การปิดสวิตซ์เครื่อง	91
8. การเริ่มต้นใช้งาน foiler ET/ETL ของคุณ	91
8.1 สภาพแวดล้อมการทำงาน และความปลอดภัย	91
8.2 สภาพการใช้งาน	91
8.3 ด้านสำหรับยิงลำแสงเลเซอร์ (foiler ETL)	91
8.4 พารามิเตอร์สำหรับการเชื่อม	92
8.5 การกำหนดต่าแห่งเครื่องมือ	92
8.6 ขั้นตอนการเชื่อม	92
8.7 การปิดสวิตซ์เครื่อง	92
9. คู่มืออ้างอิงฉบับย่อสำหรับ foiler ETL	92
9.1 การเปิดสวิตซ์เครื่อง / การเริ่มต้นใช้งาน	92
9.2 การปิดสวิตซ์เครื่อง	92
10. คำตามที่สามารถบออย สาเหตุ และมาตรการ	93
11. อุปกรณ์เสริม	93
12. บริการและการซ่อมแซม	93
13. การรับประกัน	93
14. คำประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องกัน	93
15. การกำจัด	93

คำแนะนำในการใช้งาน (ค่าแปลงค่าแนะนำในการใช้งานเด่นฉบับ)

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อ foiler / foiler ETL!

คุณได้เลือกเครื่องเขี้มลุนร้อนอัตโนมัติขั้นหนึ่ง ซึ่งได้รับการออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีความรู้ที่ทันสมัยที่สุดในการอุดสาหรูการผลิตพลาสติก โดยมีการใช้วัสดุคุณภาพสูงในการผลิต

WELDY foiler / foiler ETL

เครื่องเชือม

1. ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

คุณจะต้องอ่านคำแนะนำในการใช้งานเหล่านี้ก่อนเริ่มต้นใช้งานเครื่องจักร จะต้องจัดเก็บคำแนะนำในการใช้งานเหล่านี้ไว้ที่อุปกรณ์ตลอดเวลา หากคุณมีการส่งต่ออุปกรณ์ให้แก่ผู้อื่น เพื่อใช้งาน คุณจะต้องแนบคำแนะนำในการใช้งานเหล่านี้ไปพร้อมกัน

นอกเหนือจากข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ระบุอยู่ในแต่ละบทของคำแนะนำในการใช้งานเหล่านี้ ยังจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างถ่องแท้ด้วย

คำเตือน



อันตรายถึงแก่ชีวิต! ก่อนเปิดอุปกรณ์ออก ให้ดึงปลั๊กไฟออกจากเด้าเสียง เป็นอย่างส่วนประกอบที่กำลังเคลื่อนไหวและส่วนเชื่อมต่อต่างๆ อาจกระเด็นออกมายได้



อันตรายจากไฟและการระเบิด เป็นอย่างจากการใช้งานเครื่องเขี้ม อัตโนมัติที่อย่างไม่เหมาะสม (เช่น วัสดุมีความร้อนสูงเกิน) และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีสารไวไฟและก้าช์ที่สามารถระเบิดได้



เสียงดือการไหม้! ห้ามสัมผัสส่วนประกอบของห่อและหัวฉีดที่มีการจ่ายความร้อนเข้าในขณะที่ยังร้อนอยู่ จะต้องปล่อยให้อุปกรณ์เย็นลงเสียก่อนทุกครั้ง ห้ามหันหัวทางการเปาลมร้อนไปยังบุคคลหรือสัตว์



เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ เด้าเสียงที่มีตัวนำป้องกัน การไม่มีตัวนำป้องกันตัวนำในหรือด้านนอกอุปกรณ์เป็นอันตราย! ใช้เฉพาะสายเคเบิลต่อขยายที่มีตัวนำป้องกันเท่านั้น!

ข้อควรระวัง



แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนอุปกรณ์จะต้องสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน หากแรงดันไฟฟ้าต่ำ จะต้องปิดสวิตช์เครื่องเปาลมร้อนและระบบขับเคลื่อน ถอดเครื่องเปาลมร้อนออก



จะต้องมีการใช้เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน เพื่อการปอกป้องตัวบุคคล หากมีการใช้อุปกรณ์ในสถานที่ก่อสร้าง



จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์เสมอในระหว่างใช้งาน ความร้อนที่กระจายออก อาจเข้าถึงวัตถุไวไฟที่ไม่ต้องไม่ให้ เฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้นที่สามารถใช้อุปกรณ์ หรือจะต้องใช้อุปกรณ์ภายใต้การควบคุม คุณดูแลของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เด็กใช้งานอุปกรณ์ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ



ปอกป้องอุปกรณ์จากความเปียกชื้น

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

foiler / foiler ETL ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเชื่อมพันรอบผ้าใบกันน้ำและป้ายโฆษณากลาง แจ้ง สำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ

ควรใช้เฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมที่เป็นของแท้จาก Weldy เท่านั้น หากไม่มีการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้ อาจทำให้การประกันสินค้าและการรับประกันเป็นโมฆะได้

กระบวนการเชื่อมและชนิดของวัสดุ

- การเชื่อมแบบทับซ้อนด้วยแผ่นชีลเทอร์โนพลาสติก (PVC, PP, PE, ECB, EVA, FPO, PIB, PMI, PO, TPO)
- ความกว้างในการเชื่อมอยู่ที่ 20 และ 30 มม.

1.2 การใช้งานนอกวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การใช้งานในกรณีอื่นหรืออเนกประสงค์ที่มีการอธิบายไว้ข้างต้นถือว่าเป็นการใช้งานนอกวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้

2. ข้อมูลทางเทคนิค

ทางเรารอส่วนสีทึบในการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค


		foiler	foiler ETL
แรงดันไฟฟ้า	V~	230	
เอกสารพูดไฟ	W	2100	1700
ความถี่	Hz	50 / 60	
อุณหภูมิ	°C	80 – 530	80 – 530
ความเร็ว	m./นาที	1.0 – 7.5	
ระดับการปล่อยก๊าซ	L _{pA} (dB)	67	
ขนาด (ย x ก x ส)	มม.	445 x 276 x 280	
น้ำหนัก (โดยไม่รวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น)	กก.	10.8	
เครื่องหมาย		CE	
ความสอดคล้องตามกฎหมาย			
การปักป้องชั้น 1		⊕	

3. การขันส่ง


จะต้องปล่อยให้ เครื่องเป่าลมร้อน (4) เย็นลงก่อนขันส่ง



ห้ามใช้ มือจับสำหรับขันส่ง (20) บนอุปกรณ์หรือกล่องสำหรับขันส่ง สำหรับการขันส่งด้วยรอกเครน

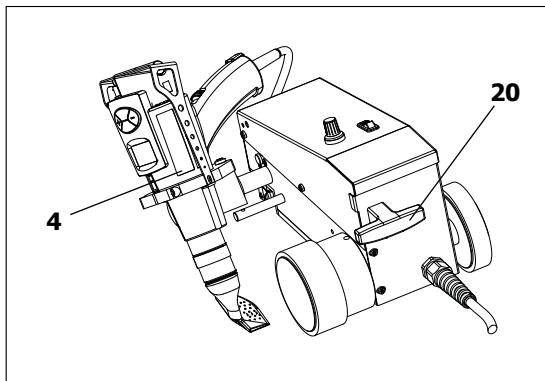

ใช้ มือจับสำหรับขันสกรู (20) และ เครื่องเป่าลมร้อน (4) ในการใช้มือยก เครื่องเชื่อมลมร้อน

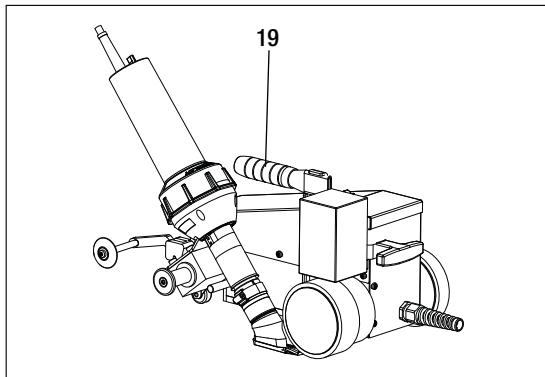

หากมีการประกลบไว้ (สามารถเลือก ให้เป็นอุปกรณ์เสริม); ใช้มือจับสำหรับ ขันสกรูน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น โดยให้ มือจับ (19) อยู่ตรงกลาง เพื่อใช้มือยก เครื่องเชื่อมลมร้อนอัดโน้มติด

4. foiler / foiler ETL ของคุณ

4.1 แผ่นป้ายแสดงชนิดและข้อมูลอุปกรณ์

จะมีการแสดงรุ่นและหมายเลขลำดับประจำสินค้าไว้ที่แผ่นป้ายแสดงชนิดอุปกรณ์ของคุณ คัดลอก ข้อมูลนี้เข้าในค่าแนะนำในการใช้งานของคุณ และอ้างอิงถึงข้อมูลดังกล่าวทุกครั้งที่มีการติดต่อ เจ้าหน้าที่ด้วยแทนจำหน่ายของเราหรือจุดให้บริการที่ผ่านการรับรอง

รุ่น:


หมายเลขลำดับประจำสินค้า:

4.2 รายละเอียดการส่งมอบ

- อุปกรณ์ 1 เครื่อง
- ค่าแนะนำในการใช้งาน


4.3 ภาพรวมของชิ้นส่วนอุปกรณ์

4.3.1 ภาพรวมของชิ้นส่วนอุปกรณ์ foiler

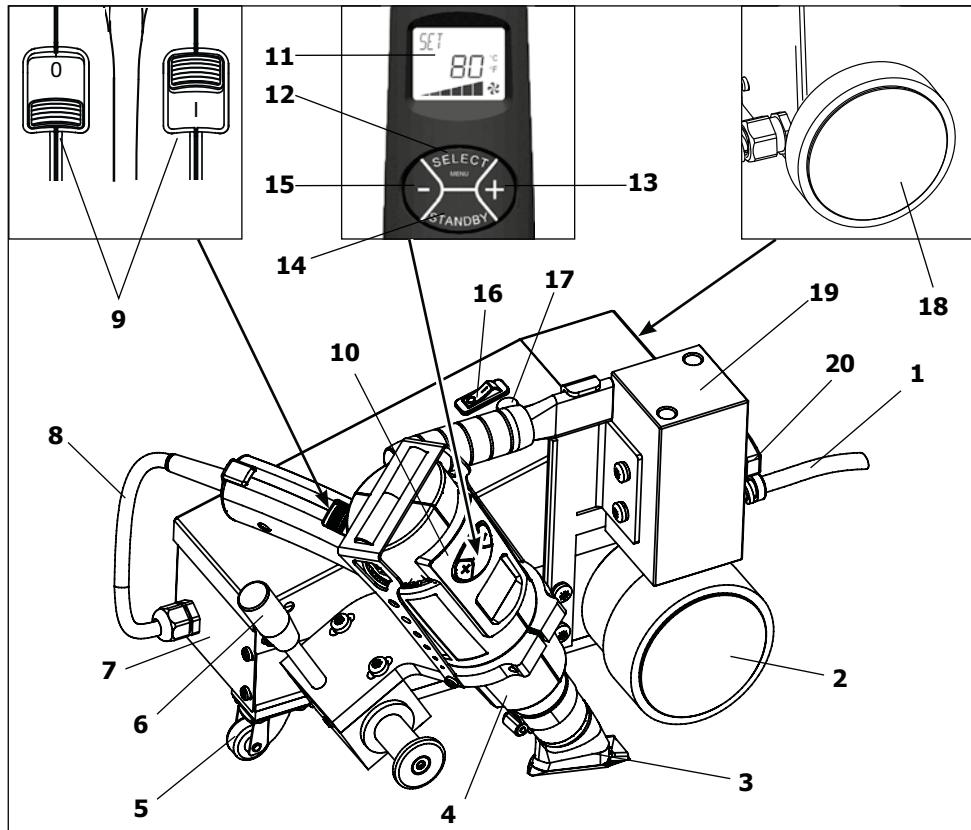

1. สายไฟ
2. ลูกกลิ้งขับเคลื่อน/ลูกกลิ้งรีด
3. หัวฉีดสำหรับการเชื่อม
4. เครื่องเป่าลมร้อน
5. ลูกกลิ้งควบคุมทิศทาง
6. ตันโดยก้าวนดตำแหน่ง
7. โครง/แข็งชี
8. สายเคเบิลเชื่อมต่อ
9. สวิตซ์เครื่องเป่าลม
10. เทอร์มินอล
11. จอแสดงผล
12. ปุ่มเมนู SELECT
13. ปุ่ม PLUS
14. ปุ่ม STANDBY / COOL DOWN
15. ปุ่ม MINUS
16. สวิตซ์ขับเคลื่อน
17. โพเทนชิโอมิเตอร์สำหรับควบคุมความเร็วในการเชื่อม
18. ลูกกลิ้งขับเคลื่อน
19. นำหนักที่เพิ่มขึ้นพร้อมมือจับ (อุปกรณ์เสริม)
20. มือจับสำหรับขนส่ง

4.3.2 ภาพรวมของชิ้นส่วนอุปกรณ์ foiler ETL

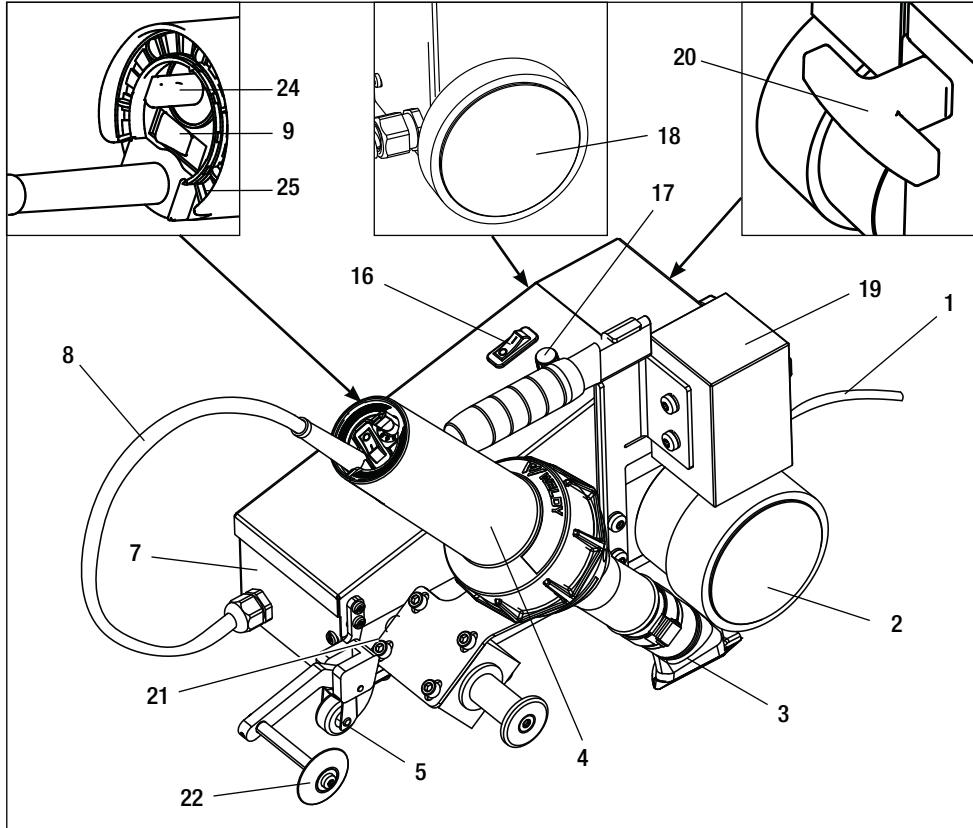

1. สายไฟ
2. ลูกกลิ้งขับเคลื่อน/ลูกกลิ้งรีด
3. หัวฉีดสำหรับการเชื้อม
4. เครื่องเป่าลมร้อน
5. ลูกกลิ้งควบคุมทิศทาง
7. โครง/แซฟชี
8. สายเดคเบลเชื้อมต่อ
9. สวิตช์เครื่องเป่าลม
16. สวิตช์ขับเคลื่อน
17. พอเทนชิว้อมเตอร์สำหรับความคุณภาพเริ่วในการเชื้อม
18. ลูกกลิ้งขับเคลื่อน
19. นำหนักที่เพิ่มขึ้นพร้อมมือจับ (อุปกรณ์เสริม)
20. มือจับสำหรับขนส่ง
21. สแนปสวิตซ์ (foiler ETL)
22. ลูกกลิ้งคู่มือการติดตาม (foiler ETL)
24. พอเทนชิว้อมเตอร์สำหรับการปรับอุณหภูมิ
25. ตัวกรองอากาศ

5. การตั้งค่าสำหรับ foiler / foiler ETL



ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย



ปล่อยให้อุปกรณ์เย็นลงเสียก่อน

ก่อนเริ่มต้นการตั้งค่า ให้ตรวจสอบก่อนว่า มีการปิดสวิตช์เครื่องเป่าลมร้อนที่สวิตช์หลัก (9) และมีการถอด สายไฟ (1) ออกจากแหล่งจ่ายไฟ

5.1 การตั้งค่าหัวฉีดสำหรับการเชื่อม

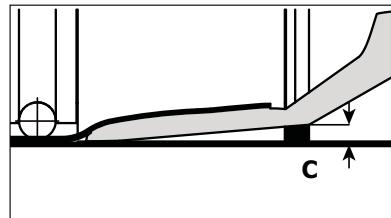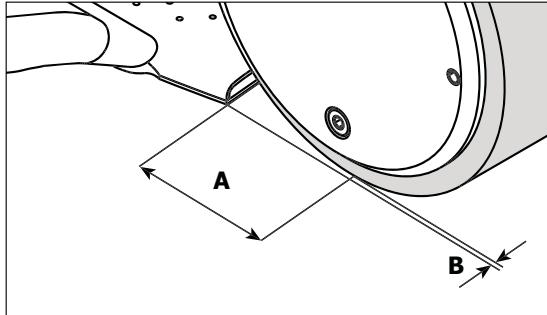

A = 40 – 50 มม.



B = 1 – 2 มม.

C = 1 – 2 มม.

foiler

สามารถปรับตำแหน่งหัวฉีดสำหรับการเชื่อมในสามตำแหน่งดังต่อไปนี้:

- สกรูซ็อกเก็ตหนาเหลี่ยม (26)
- สกรูซ็อกเก็ตหนาเหลี่ยม (27)
- ปลอกสกรู (28)

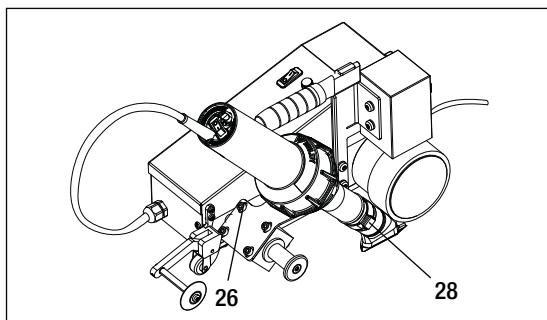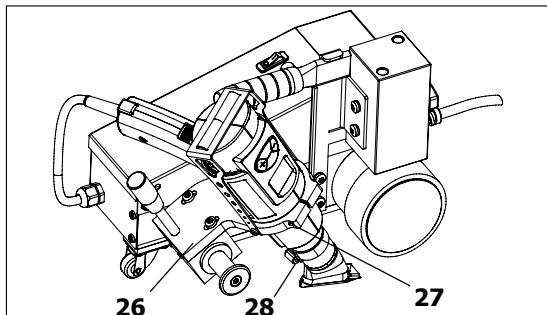

foiler ETL


สามารถปรับตำแหน่งหัวฉีดสำหรับการเชื่อมในสามตำแหน่งดังต่อไปนี้:

- สกรูซ็อกเก็ตหนาเหลี่ยม (26)
- สกรูแรงบิด (29)
- ปลอกสกรู (28)

5.2 การเปลี่ยนหัวฉีดสำหรับการเชื่อม


เปลี่ยนหัวฉีดสำหรับการเชื่อมให้มีระดับความกว้างตามที่กำหนด หากจำเป็น (ไม่ว่าอยู่ในรายละเอียดการส่งมอบ)

หลังเปลี่ยนหัวฉีดสำหรับการเชื่อม คุณจะต้องตรวจสอบตำแหน่ง (ดังที่มีการอธิบายไว้ภายใต้การตั้งค่าหัวฉีดสำหรับการเชื่อม)

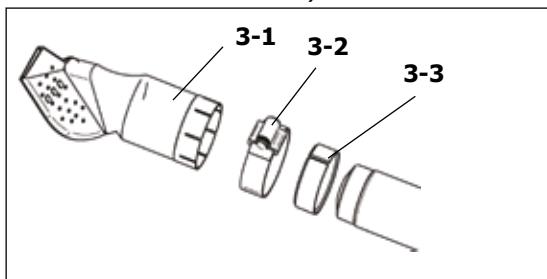

1. คลายสกรูที่ปลอกสกรู (3-2)
2. ถอดหัวฉีดสำหรับการเชื่อมปัจจุบันออก (3-1)
3. ติดตั้งงวงแหวนอะแดปเตอร์ (3-3) และหัวฉีดสำหรับการเชื่อมตามที่กำหนดไว้ (3-2)
4. ขันสกรูที่ปลอกสกรู (3-2) ให้แน่นเล็กน้อย
5. ตั้งค่าหัวฉีดสำหรับการเชื่อม (3-1) (ดูการตั้งค่าหัวฉีดสำหรับการเชื่อม)
6. ขันสกรูที่ปลอกสกรู (3-2) ให้แน่นอีกครั้ง

5.3 การตั้งค่าลูกกลิ้งตัวนำทาง (เฉพาะสำหรับ foiler ETL)

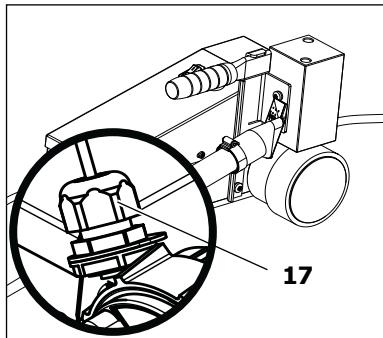

เมื่อคลายสกรูหัวจมูกเหลี่ยม (29) และสามารถใช้เครื่องหมายทำการตั้งค่าแนวเส้น


6. การเริ่มต้นใช้งาน foiler ของคุณ

6.1 สภาพแวดล้อมการทำงาน และความปลอดภัย



ควรใช้เครื่องเชื่อมลมร้อนอัดโน้มติดเจุพะในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำก่อเป็นอย่างดีเท่านั้น ห้ามใช้เครื่องเชื่อมลมร้อนอัดโน้มติดในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ หรือมีความไวไฟสูง และรักษาระยะห่างจากวัสดุไฟฟ้าหรือแก๊สที่สามารถติดระเบิดได้เสมอ อาบเนกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับวัสดุที่ได้รับมากผู้ผลิตวัสดุ และปฏิบัติตามค่าแนะนำที่แสดงไว้ในรายละเอียด ระมัดระวังอย่าทำให้วัสดุใหม่ในระหว่างการเชื่อม จะต้องใช้อุปกรณ์บนพื้นผิวนานาและทนไฟเท่านั้น

แหล่งจ่ายไฟไม่ทำงาน และการดำเนินงานหยุดชะงัก

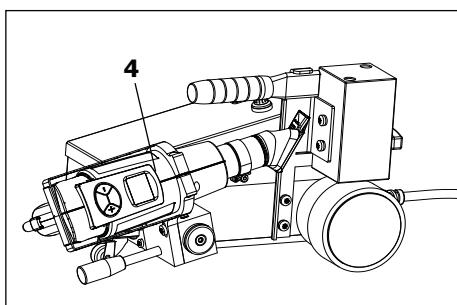

หากแหล่งจ่ายไฟไม่ทำงาน หากการดำเนินงานหยุดชะงัก หรือกำลังปล่อยให้อุปกรณ์ยืนอยู่ ให้ยกเครื่องเป่าลมร้อน (4) เข้าในตัวแห้งนงพัก

สายไฟ และสายเคเบิลต่อขยาย

- แรงดันไฟที่ระบุไว้บนอุปกรณ์ (ดูป้ายชื่อ) จะต้องสอดคล้องกับแรงดันไฟ
- จะต้องสามารถเคลื่อนย้าย สายไฟ (1) ได้อย่างอิสระ และไม่เกิดขวางผู้ใช้หรือบุคคลที่สามในระหว่างทำงาน (อันตรายจากการสะดัด)
- สายเคเบิลต่อขยายจะต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายสาธารณูปโภคของไซต์งาน (เช่น การใช้เอกสารอาคาร) และมีการตราเครื่องหมายไว้ตามที่กำหนดไว้ คุณอาจต้องพิจารณาหน้าตัดขั้นต่ำสำหรับสายเคเบิลต่อขยายด้วย

อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ

เมื่อมีการใช้อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเดินสายดินสำหรับอุปกรณ์ตั้งกล่าว และเข้ากันกับเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า มีการใช้สูตร “ $2 \times$ เครื่องพูตไฟจากเครื่องเชื่อมลมร้อนอัดโน้มติด” ในการคำนวณเอาต์พูตไฟสำหรับอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ


6.2 สภาวะการใช้งาน

- ตรวจสอบการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับหัวฉีดสำหรับการเชื่อม (3)
- เขื่อนต่อเครื่องมือเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ แรงดันไฟจะต้องสอดคล้องกับอัตราแรงดันไฟที่ระบุไว้บนเครื่องมือ

6.3 การเปิดสวิตซ์เครื่อง

ตั้งค่า สวิตซ์เครื่องเปาลม (9) ไปที่ I กด ปุ่ม SELECT (12) หนึ่งครั้ง


กระบวนการทำความสะอาดจะเริ่มทำงานโดยใช้การตั้งค่าที่บันทึกไว้ล่าสุด เลือกโปรแกรมที่ต้องการ หรือตั้งค่าโปรแกรมระดับอุณหภูมิและกระแสลมเป้าตามที่ต้องการ

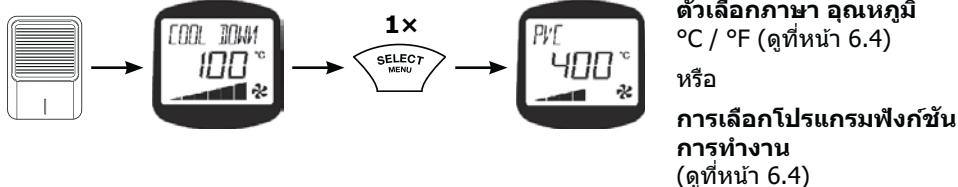


6.4 การปรับการตั้งค่าที่เทอร์มินอล (10)

เริ่มต้นโดยการกด ปุ่มเมนู SELECT (12) หมายเหตุ: เมื่อไฟแสดงสถานะกระพริบบน จอแสดงผล (11) จะสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนค่าได้โดยการกดที่ปุ่ม PLUS (13) หรือ MINUS (15) กด ปุ่ม SELECT (12) อีกครั้ง เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

ตัวเลือกภาษา หน่วยอุณหภูมิ °C / °F

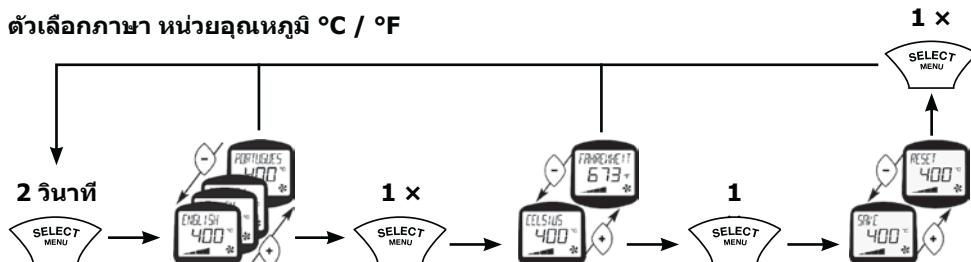


การเลือกโปรแกรมฟังก์ชันการทำงาน

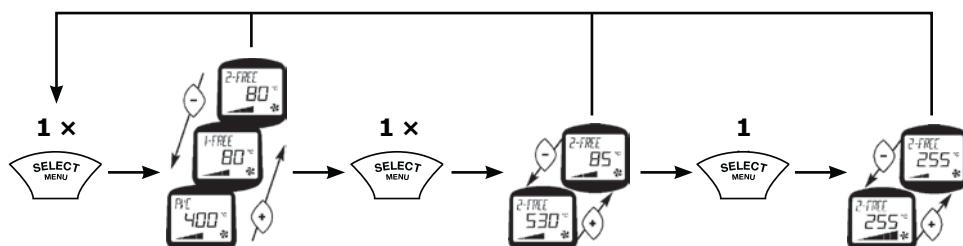

1. PVC สำหรับการเชื่อม
2. การตั้งค่า 1-Free
3. การตั้งค่า 2-Free

ชื่อของปุ่มที่สอดคล้องกับโปรแกรมฟังก์ชันการทำงานที่เลือกไว้ติดสว่างกระพริบบนจอแสดงผล มีการแสดงข้อความยาวผ่านหน้าจอหลังผ่านไปแล้ว 2 วินาที และแสดงชื่อปุ่มขึ้นอีกครั้งหลังผ่านไปแล้ว 2 รอบภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สามารถกด ปุ่มเมนู SELECT (12) อีกครั้ง เพื่อปรับอุณหภูมิหรือกระแสลมเป้า

การเลือก STANDBY หรือ COOL DOWN

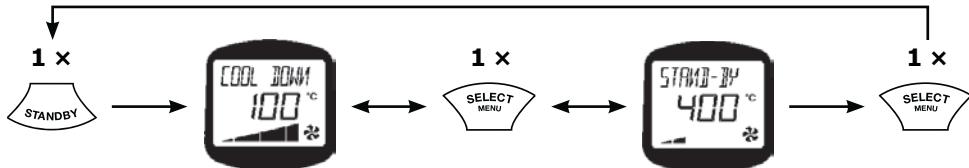

- ในการหยุดพักการทำงานชั่วครู่ ให้กด ปุ่ม STANDBY (14) สองค้าง ระดับการใช้พลังงานจะลดลง
- เมื่อคุณทำงานเสร็จสิ้น ให้กด ปุ่ม STANDBY (14) เสมอ เพื่อเลือก COOL DOWN
ปิดสวิตซ์เครื่องมือ ตามที่ระบุไว้ในบทที่ 6.8 การปิดสวิตซ์เครื่อง

6.5 พารามิเตอร์สำหรับการเชื่อม

- ตั้งค่า โพเทนชิโอมิเตอร์สำหรับความเร็วในการเชื่อม (17) เป็นค่าที่กำหนดไว้
- ตั้งค่า สวิตซ์เครื่องเปลี่ยน (9) ไปที่ตำแหน่ง I ตั้งค่าอุณหภูมิและกระแสลมเป้าเป็นค่าที่กำหนดไว้ และอุ่นเครื่องประมาณ 5 นาที
- แรงดันที่หน้าลับผู้สัจจะผลกระแทบจากหนักของเครื่องเชื่อมลมร้อนอัดโน้มติดด้วย
- ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ (ทางเลือก)

6.6 การกำหนดตำแหน่งเครื่องมือ

- ใช้ แกนโยกกำหนดตำแหน่ง (6) เพื่อหมุน เครื่องเปลี่ยนลมร้อน (4) ขึ้นจนถึงสุดตำแหน่งและหยุด
- กำหนดตำแหน่งเครื่องเชื่อมอัดโน้มติดบนวัสดุทับช้อนที่จะเชื่อม ขอบด้านนอกของ ลูกกลิ้งขับ เคลื่อน/ลูกกลิ้งรีด (2) จะดองอยู่ในแนวเดียวกับขอบทับช้อนของวัสดุที่จะเชื่อม

6.7 ขั้นตอนการเชื่อม

 ดำเนินการทดสอบการเชื่อมตามค่าแนะนำการเชื่อมจากผู้ผลิตวัสดุ และดำเนินการให้ สอดคล้องกับมาตรฐานหรือข้อกำหนดสำหรับแต่ละประเทศ ตรวจสอบรอยเชื่อมทดสอบ ปรับอุณหภูมิสำหรับการเชื่อม (พารามิเตอร์สำหรับการเชื่อม) หากจำเป็น

- ใช้ แกนโยกกำหนดตำแหน่ง (6) เพื่อหมุน เครื่องเปลี่ยนลมร้อน (4) ลงจนถึงสุดตำแหน่งและหยุด ในขณะเดียวกัน ให้ปิด สวิตซ์ขับเคลื่อน (16) (เริ่มต้นกระบวนการเชื่อม)
- ควบคุมด้วยระบบวงการเชื่อม แก้ไขความเร็วในการเชื่อมให้ถูกต้องโดยใช้ โพเทนชิโอมิเตอร์ (17) หากจำเป็น เลื่อนเครื่องเชื่อมอัดโน้มติดไปตามความยาวที่ทับช้อนโดยใช้แขวนซึ่งของเครื่อง
- เมื่อเสร็จสิ้นการเชื่อม ให้ใช้ แกนโยกกำหนดตำแหน่ง (6) เพื่อยก เครื่องเปลี่ยนลมร้อน (4) ขึ้น จนถึงสุดตำแหน่งและหยุด
- ปิดสวิตซ์ที่ สวิตซ์ขับเคลื่อน (16)

6.8 การปิดสวิตซ์เครื่อง

ในการปล่อยให้เครื่องเปลี่ยนลมเย็นลง ให้กด ปุ่ม STANDBY (14) (การตั้งค่า COOL DOWN) เมื่อ อุปกรณ์เย็นลงแล้ว (หลังผ่านไปแล้วประมาณ 6 นาที) ให้ตั้งค่า สวิตซ์เครื่องเปลี่ยน (9) เป็น 0 จากนั้น ถอด สายไฟ (1) ออกจากแหล่งจ่ายไฟ

- 
- ตรวจสอบ สายไฟ (1) และปลั๊กไฟว่ามีความเสียหายด้านไฟฟ้าหรือกลไกหรือไม่
 - ล้างทำความสะอาด หัวฉีดสำหรับการเชื่อม (3) ด้วยแปรงไฟฟ้า

7. คู่มืออ้างอิงฉบับย่อสำหรับ foiler

7.1 การเปิดสวิตซ์เครื่อง / การเริ่มต้นใช้งาน

- เชื่อมต่อลักษณะแรงดันไฟฟ้า
- เปิดสวิตซ์ที่สวิตซ์ขับเคลื่อนสำหรับ เครื่องเปลี่ยนลมร้อน (4)
- เลือก/ตั้งค่าโปรแกรมสำหรับการเชื่อม
- ตั้งค่าความเร็วที่ โพเทนชิโอมิเตอร์ (17)
- ยก เครื่องเปลี่ยนลมร้อน (4) และปิดสวิตซ์ที่ สวิตซ์ขับเคลื่อน (16) ในคราวเดียวกัน

7.2 การปิดสวิตซ์เครื่อง

1. ยก เครื่องเป่าลมร้อน (4) ขึ้นไปที่ตัวแทนมั่งพัก และปิดสวิตซ์ที่ สวิตซ์ขับเคลื่อน (16)
2. กด ปุ่ม STANDBY (14) บน เครื่องเป่าลมร้อน (4) และปล่อยให้อุปกรณ์ยืนลง
3. ปิดสวิตซ์ที่สวิตซ์หลักสำหรับ เครื่องเป่าลมร้อน (9)
4. ถอดปลั๊กแรงดันไฟฟ้า

8. การเริ่มต้นใช้งาน foiler ETL ของคุณ

8.1 สภาพแวดล้อมการทำงาน และความปลอดภัย




ควรใช้เครื่องเชื้อลมร้อนอัดโนมัติเฉพาะในพื้นที่เปิดหรือในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำอากาศ เป็นอย่างต่ำเท่านั้น

ห้ามใช้เครื่องเชื้อลมร้อนอัดโนมัติในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ หรือมีความไวไฟสูง และรักษาระยะห่างจากวัสดุไวไฟหรือแก๊สที่สามารถติดระเบิดได้เสมอ
อ่านเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับวัสดุที่ได้รับจากผู้ผลิตวัสดุ และปฏิบัติตาม คำแนะนำ ที่แสดงไว้ในรายละเอียด รวมถึงวิธีการซ่อมบำรุง ให้วัสดุใหม่ในระหว่างการเชื้อ

จะต้องใช้อุปกรณ์บนพื้นผิวน้ำและทรายไฟเท่านั้น

แหล่งจ่ายไฟไม่ทำงาน และการดำเนินงานหยุดชะงัก

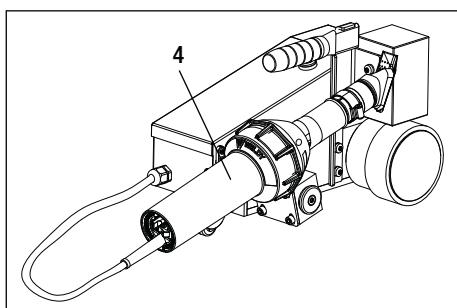

หากแหล่งจ่ายไฟไม่ทำงาน หากการดำเนินงาน หยุดชะงัก หรือกำลังปล่อยให้อุปกรณ์ยืนลง ให้โยก เครื่องเป่าลมร้อน (4) เข้าในตัวแทนมั่งพัก

สายไฟ และสายเคเบิลต่อขยาย

- แรงดันไฟที่ระบุไว้บนอุปกรณ์ (ดูที่ป้ายชื่อ) จะต้องสอดคล้องกับแรงดันไฟ
- จะต้องสามารถเคลื่อนย้าย สายไฟ (1) ได้อย่างอิสระ และไม่เกิดขวางผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม ในระหว่างทำงาน (อันตรายจากการสะคุก)
- สายเคเบิลต่อขยายจะต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายสาธารณูปโภคของไซต์งาน (เช่น การใช้ นอกอาคาร) และมีการทำการเชื่อมหมายไว้ตามที่กำหนดไว้ คุณอาจต้องพิจารณาหน้าตัดขั้นดำสำหรับ สายเคเบิลต่อขยายด้วย

อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ

เมื่อมีการใช้อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเดินสายดินสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว และเข้ากันกับเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า

มีการใช้สูตร “2 x เอาร์พุตไฟจากเครื่องเชื้อลมร้อนอัดโนมัติ” ในการคำนวณเอาต์พุตไฟสำหรับ อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ

8.2 สภาพการใช้งาน

- ตรวจสอบการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับ หัวฉีดสำหรับการเชื้อ (3)
- เชื่อมต่อเครื่องมือเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ แรงดันไฟจะต้องสอดคล้องกับอัตราแรงดันไฟที่ระบุไว้บน อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ

8.3 ลูกกลิ้งคู่มือการติดตาม (foiler ETL)

- ปรับตั้งลูกกลิ้งนำแนวเส้น (22) (ดูที่บท 5.3)

8.4 พารามิเตอร์สำหรับการเชื่อม

- ตั้งค่า Poetenชื่อомิเตอร์สำหรับ ความเร็วในการเชื่อม (17) เป็นค่าที่กำหนดไว้
- ตั้งค่า สวิตช์เครื่องเปาลม (9) เป็นตัวแหน่ง I ปรับอุณหภูมิตามที่กำหนดไว้ด้วย Poetenชื่อ มิเตอร์ (24) ช่วงระยะเวลาอุ่นเครื่องประมาณ 5 นาที
- แรงดันที่หน้าสัมผัสจะมีผลกระแทกจากหน้าหักของเครื่องเชื่อมลงร้อนอัดโน้มติดด้วย
- ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ (ทางเลือก)

8.5 การกำหนดตำแหน่งเครื่องมือ

- หมุน เครื่องเปาลมร้อน (4) ขึ้นจนถึงสุดตำแหน่งและหยุด
- กำหนดตำแหน่งเครื่องเชื่อมอัดในมัตติบันวัสดุทับช้อนที่จะเชื่อม ขอบด้านนอกของ ลูกกลิ้ง ขั้นเคลื่อน/ลูกกลิ้งรีด (2) จะต้องอยู่ในแนวเดียวกับขอบช้อนของวัสดุที่จะเชื่อม
- ลูกกลิ้งคู่มือการติดตาม (22) จะต้องอยู่ในแนวเดียวกับขอบช้อนของวัสดุ ที่จะเชื่อม

8.6 ขั้นตอนการเชื่อม

 ติดตามตรวจสอบขั้นตอนการเชื่อม หากจำเป็นให้การปรับแก้ไขความเร็วในการเชื่อมด้วย Poetenชื่ออมิเตอร์ (17) ซึ่งจะนำแนวเส้นให้เครื่องเชื่อมอัดโน้มติดโดยใช้ตัวเรือน (7) และ ลูกกลิ้งนำแนวเส้น (22) ตามส่วนที่ทับช้อนกัน

- foiler ETL: หมุน เครื่องเปาลมร้อน (4) ลงจนถึงสุดตำแหน่งและหยุด สแนปสวิตช์ (21) จะเริ่ม ตัวระบบขับเคลื่อนอุ่นอโต้โดยอัดโน้มติด (เริ่มต้นกระบวนการเชื่อม)
- ติดตามตรวจสอบขั้นตอนการเชื่อม หากจำเป็นให้การปรับแก้ไขความเร็วในการเชื่อมด้วย Poetenชื่อ อมิเตอร์ (17) ซึ่งจะนำแนวเส้นให้เครื่องเชื่อมอัดโน้มติดโดยใช้ตัวเรือน (7) และลูกกลิ้งนำแนว เส้น (22) ตามส่วนที่ทับช้อนกัน
- เมื่อเสร็จสิ้นการเชื่อม ให้ยก เครื่องเปาลมร้อน (4) ขึ้นจนถึงสุดตำแหน่งและหยุด

8.7 การปิดสวิตช์เครื่อง

- หมุน Poetenชื่ออมิเตอร์ (24) ไปที่ตำแหน่ง 0 เพื่อให้ เครื่องเปาลมร้อน (4) เย็นลง เชื่อมมือเย็นลงแล้ว (หลังผ่านไปแล้วประมาณ 6 นาที) ให้ตั้งค่า สวิตช์เครื่องเปาลมร้อน (9) เป็น 0
- จากนั้น ถอด สายไฟ (1) ออกจากแหล่งจ่ายไฟ



- ร้อนกระแทกอุปกรณ์เย็นลง
- ตรวจสอบ สายไฟ (1) และปลั๊กไฟว่ามีความเสียหายด้านไฟฟ้าหรือกลไกหรือไม่
- ล้างทำความสะอาด หัวฉีดสำหรับการเชื่อม (3) ด้วยแปรรูปไฟฟ้า

9. คู่มืออ้างอิงฉบับย่อสำหรับ foiler ETL

9.1 การปิดสวิตช์เครื่อง / การเริ่มต้นใช้งาน

- เชื่อมต่อปลั๊กแรงดันไฟฟ้า
- เปิดสวิตช์ที่สวิตช์หลักสำหรับ เครื่องเปาลมร้อน (9)
- เลือก / ตั้งอุณหภูมิตาม Poetenชื่ออมิเตอร์(24)
- ตั้งค่าความเร็วที่ Poetenชื่ออมิเตอร์(17)
- ยก เครื่องเปาลมร้อน (4)

9.2 การปิดสวิตช์เครื่อง

- ยก เครื่องเปาลมร้อน (4) ขึ้นไปที่ตำแหน่งพัก
- ตั้งค่า Poetenชื่ออมิเตอร์(24) บน เครื่องเปาลมร้อน (4) ไปที่ 0 และปล่อยให้อุปกรณ์เย็นลง
- ปิดสวิตช์ที่สวิตช์หลักสำหรับ เครื่องเปาลมร้อน (9)
- ถอดปลั๊กแรงดันไฟฟ้า

10. คำความที่กามบ่อຍ สาเหตุ และมาตรการ

การเขื่อมคุณภาพด้วยเป็นผลทำให้:

- ตรวจสอบความเร็วการขับเคลื่อน อุณหภูมิการเขื่อม
- ล้างทำความสะอาด หัวฉีดสำหรับการเขื่อม (3) ด้วยแปรไฟฟ้า
- ดึงค่าหัวฉีดสำหรับการเขื่อม (3) ไว้ไม่ถูกต้อง (ดูการดึงค่าหัวฉีดสำหรับการเขื่อม)

ยังคงไม่ถูกต้องด้วยอุณหภูมิการเขื่อมที่กำหนดไว้หลังผ่านช่วงเวลาสูงสุดไปแล้ว 5 นาที:

- ตรวจสอบแรงดันไฟ

11. อุปกรณ์เสริม

ควรใช้เฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมที่เป็นของแท้จาก Weldy เท่านั้น หากไม่มีการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้ อาจทำให้การประกันสินค้าและการรับประกันเป็นโมฆะได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.weldy.com

12. บริการและการซ่อมแซม

การซ่อมแซมอาจทำได้เฉพาะโดยพาร์ทเนอร์ Weldy ในห้องศูนย์เท่านั้น ควรใช้เฉพาะอุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ที่เป็นของแท้เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.weldy.com

13. การรับประกัน

- สิทธิการรับประกันหรือการประกันสินค้าสำหรับอุปกรณ์นี้จากคู่ค้า/พนักงานขายจากผู้แทนจำหน่าย ตรงมีผลบังคับใช้หลังจากวันที่ซื้อ
- ในกรณีที่มีการเรียกร้องการรับประกันหรือการประกันสินค้า (การตรวจสอบตามใบแจ้งหนี้หรือ ในส่วนของ) ข้อพิจพลดາดในการผลิตหรือการประมวลผลจะได้รับการแก้ไขโดยคู่ค้าฝ่ายขาย โดยการเปลี่ยนสินค้าใหม่หรือซ่อมแซม
- การเรียกร้องการรับประกันหรือการประกันสินค้าอื่นๆ จะอยู่นอกเหนือกรอบของกฎหมายที่บังคับใช้
- ความเสียหายที่มีผลมาจากการสึกหรอโดยธรรมชาติ การโหลดเกิน หรือการจัดการที่ไม่เหมาะสม จะไม่อยู่ภายใต้การประกันสินค้า
- อุปกรณ์การทำความร้อนจะไม่ครอบคลุมในสิทธิการประกันสินค้าหรือการรับประกัน
- ไม่สามารถเรียกร้องการรับประกันหรือการประกันสินค้าสำหรับอุปกรณ์ที่มีการตัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงโดยผู้ซื้อ หรือหากมีการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ไม่ใช่ของแท้จาก Weldy

14. คำประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องกัน

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil, Switzerland ขอ
ยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับสำหรับสภาพยุโรปดังต่อไปนี้ใน
รุ่นที่เราให้บริการจำหน่าย

ระเบียบข้อบังคับ: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

มาตรฐานที่เทียบเท่า: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

ชื่อของเอกสารที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการ: Volker Pohl, Manager Product Conformity

Kaegiswil, 08/31/2017

Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO

d. Baumgartner

Christoph Baumgartner, GM

15. การกำจัด



ห้ามกำจัดอุปกรณ์ไฟฟ้าไปปนกับขยะจากครัวเรือน!

 
อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และบรรจุภัณฑ์ควรได้รับการรีไซเคิล
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม





www.weldy.com

Your partner:



© Copyright by Leister

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil /Switzerland
Tel. +41 41 662 74 74
Fax +41 41 662 74 16
www.weldy.com

BA_foilier_foilier_ETL (part 4)
Ident No. 147.974 / 12.2016 / 09.2017